




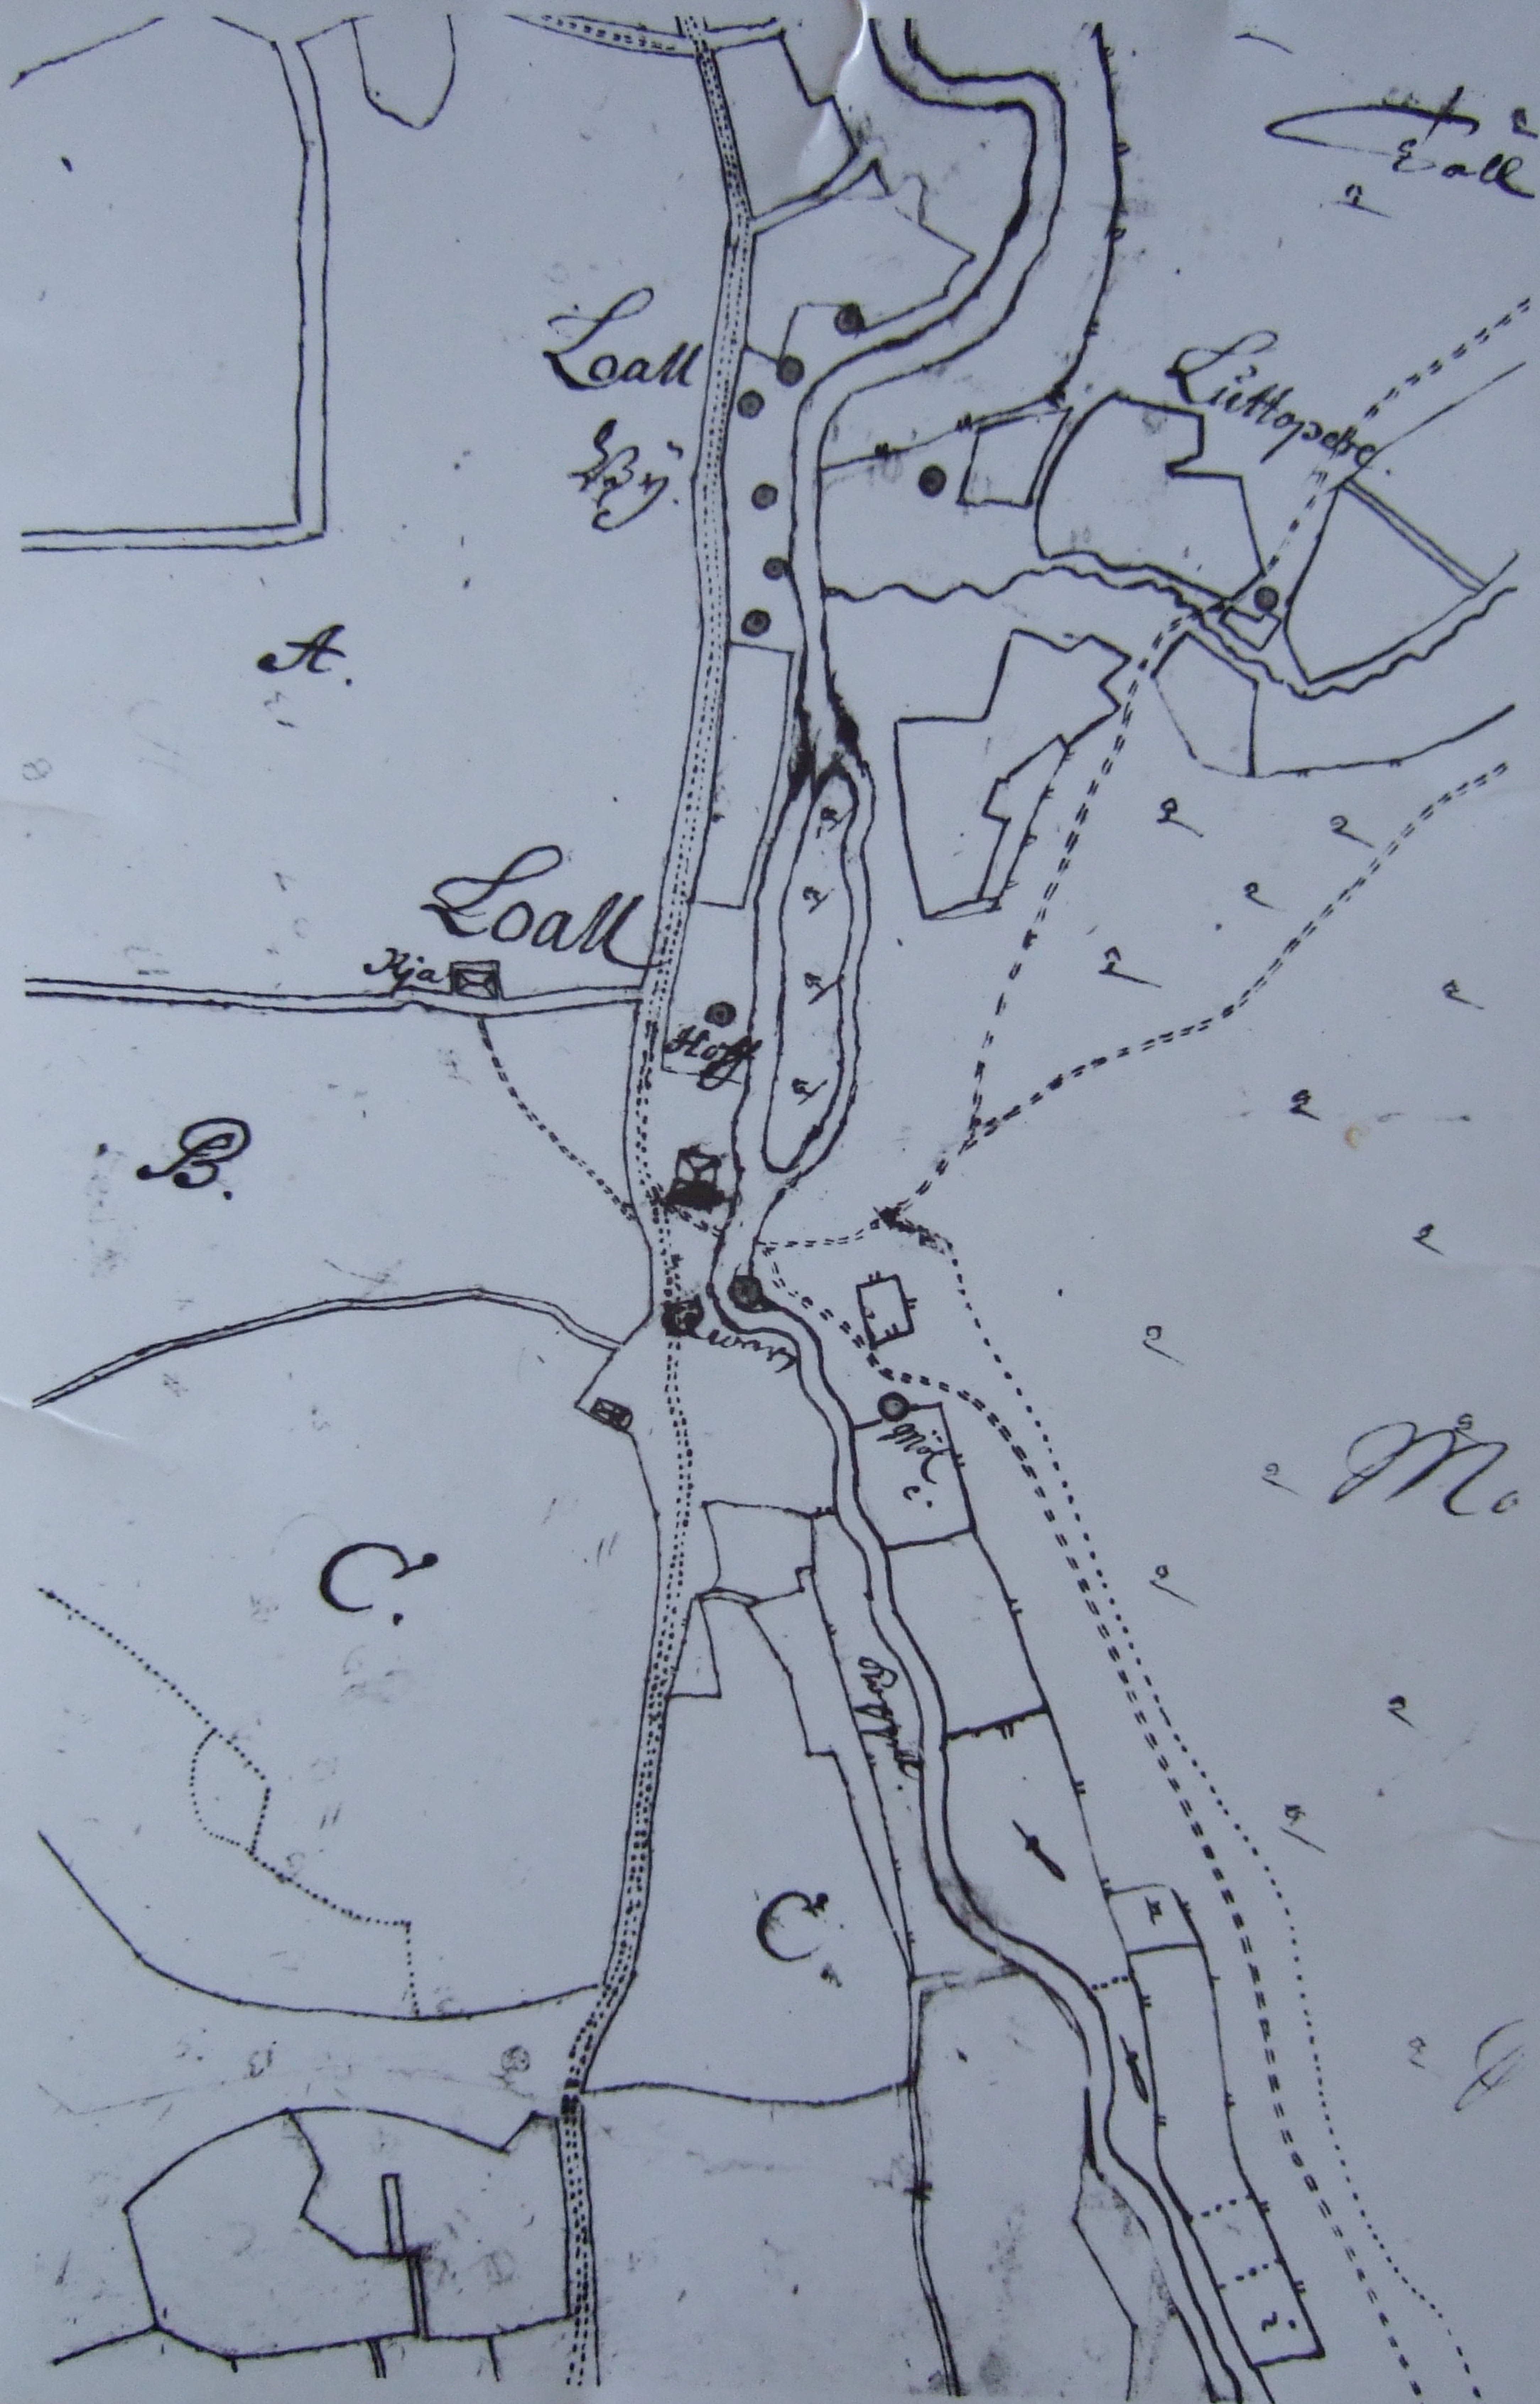

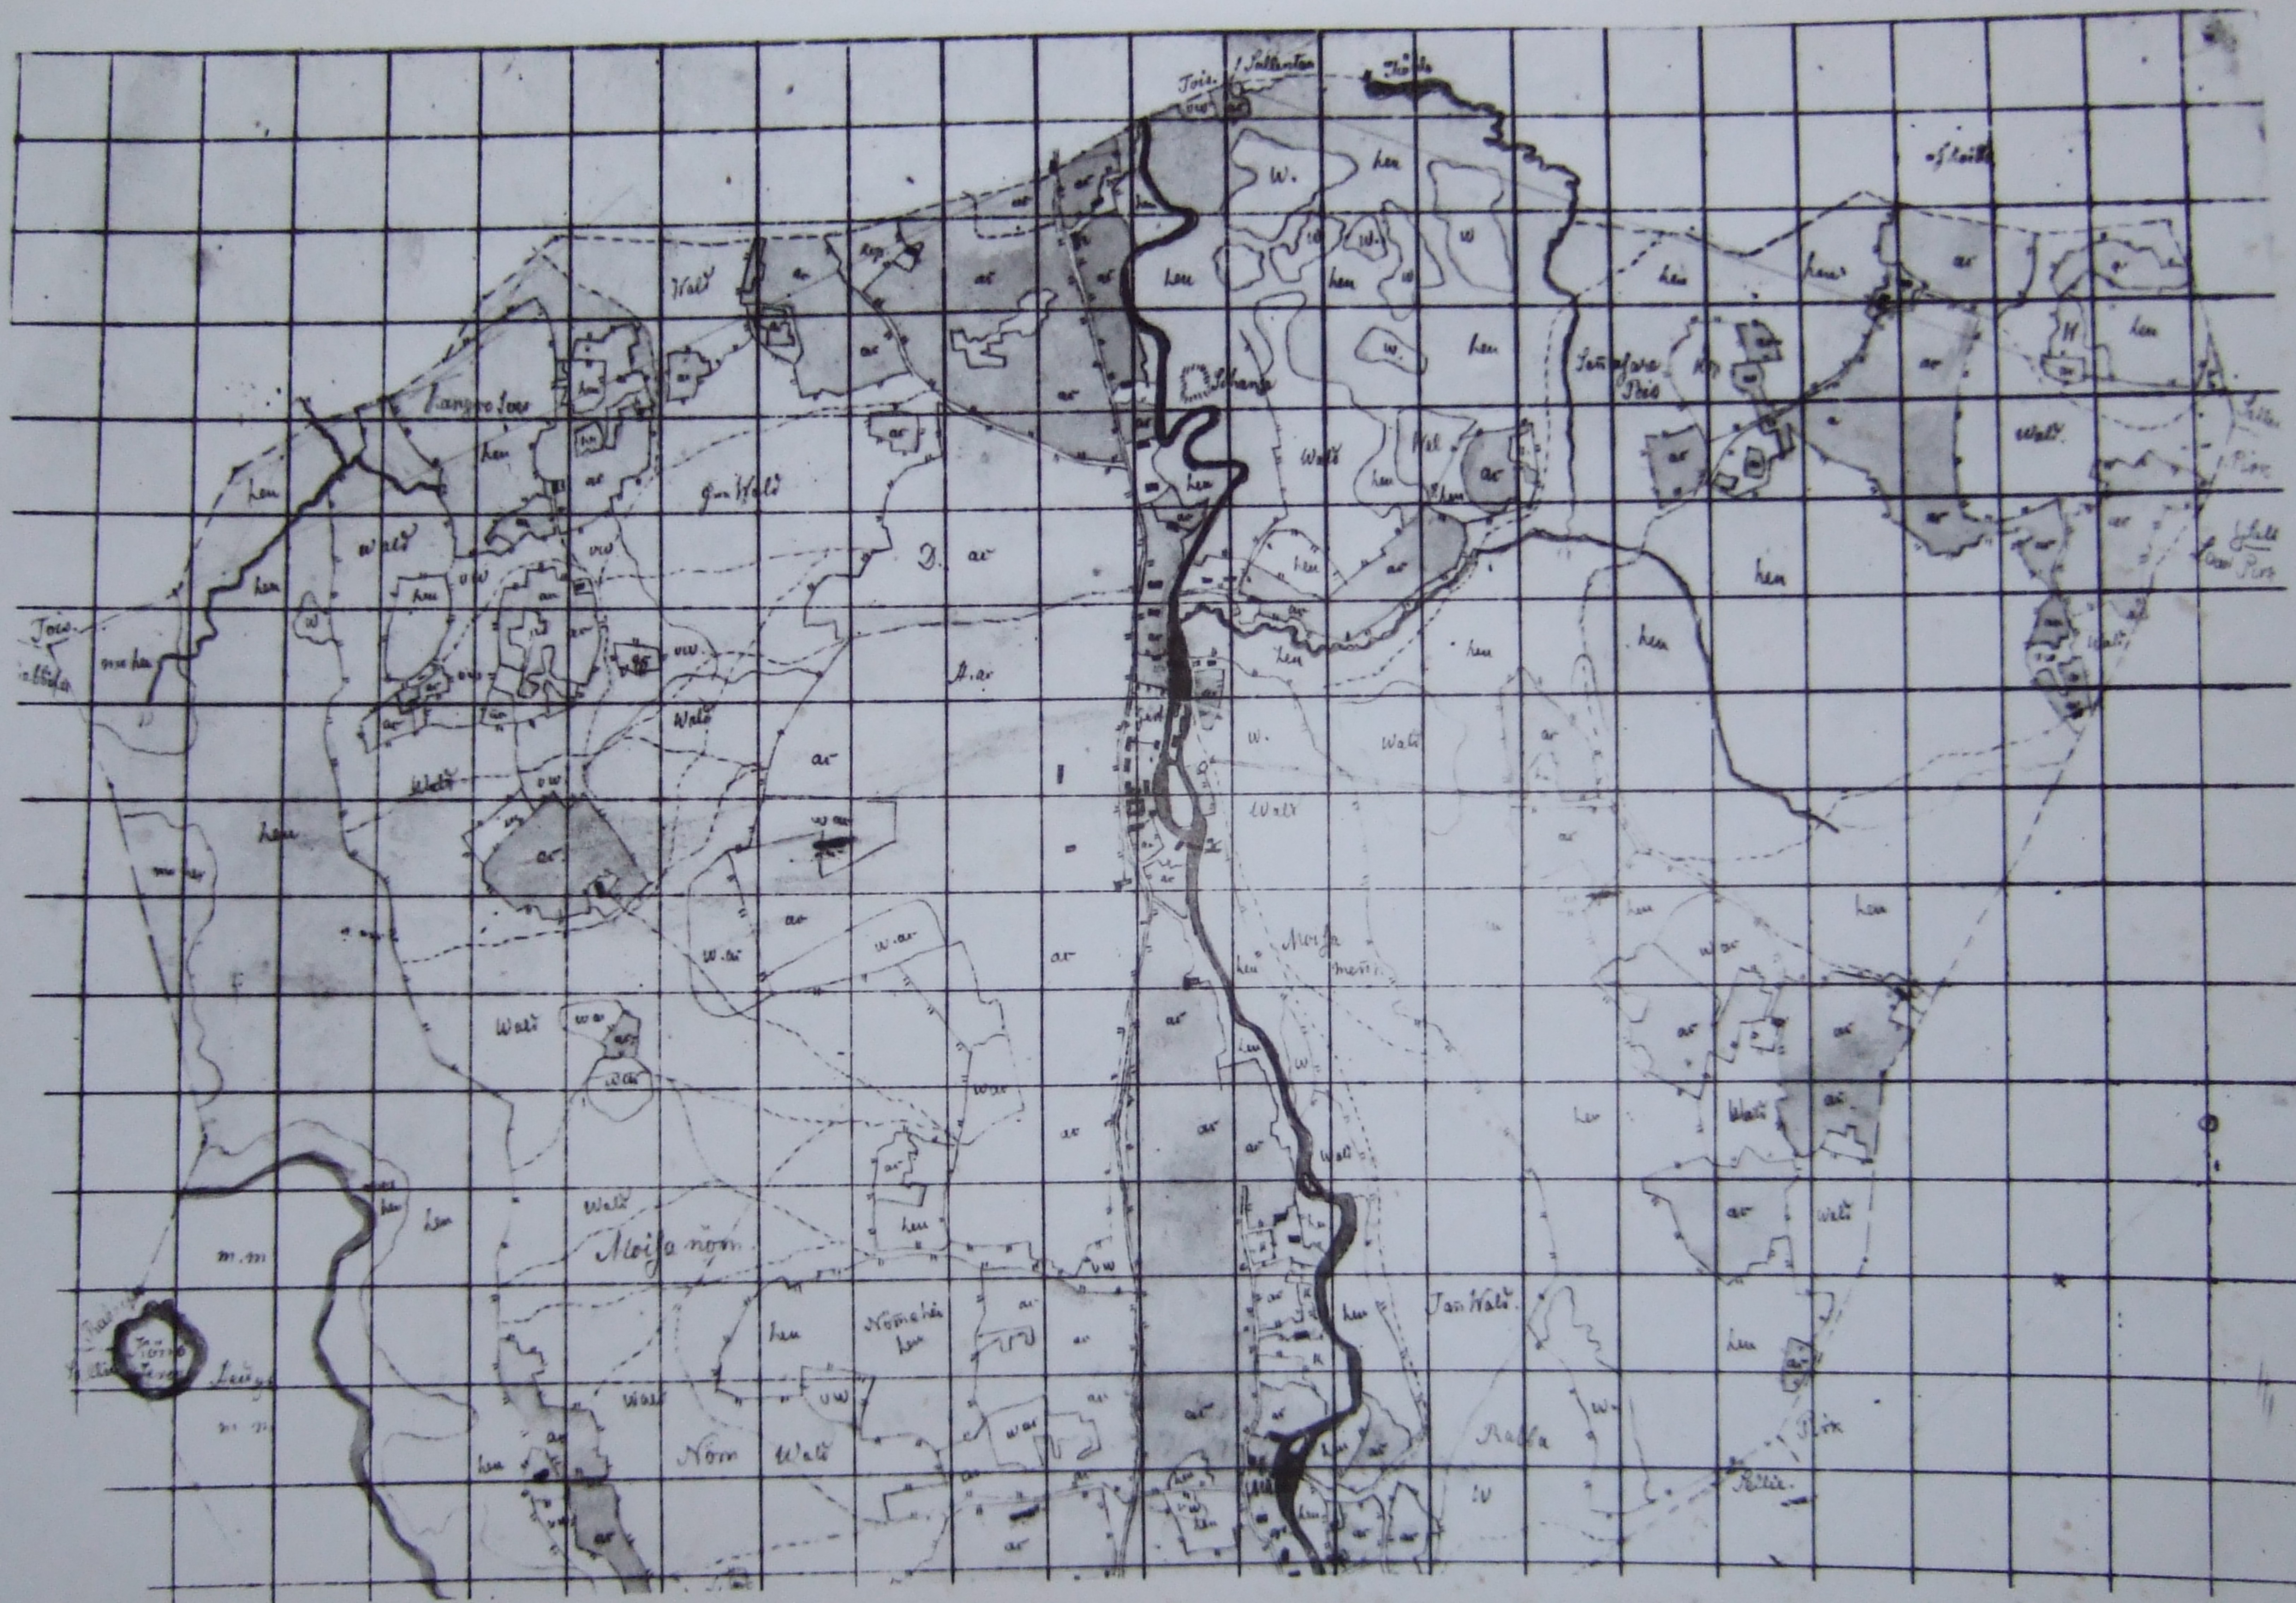

LÕIGE 2-2 M 1:50

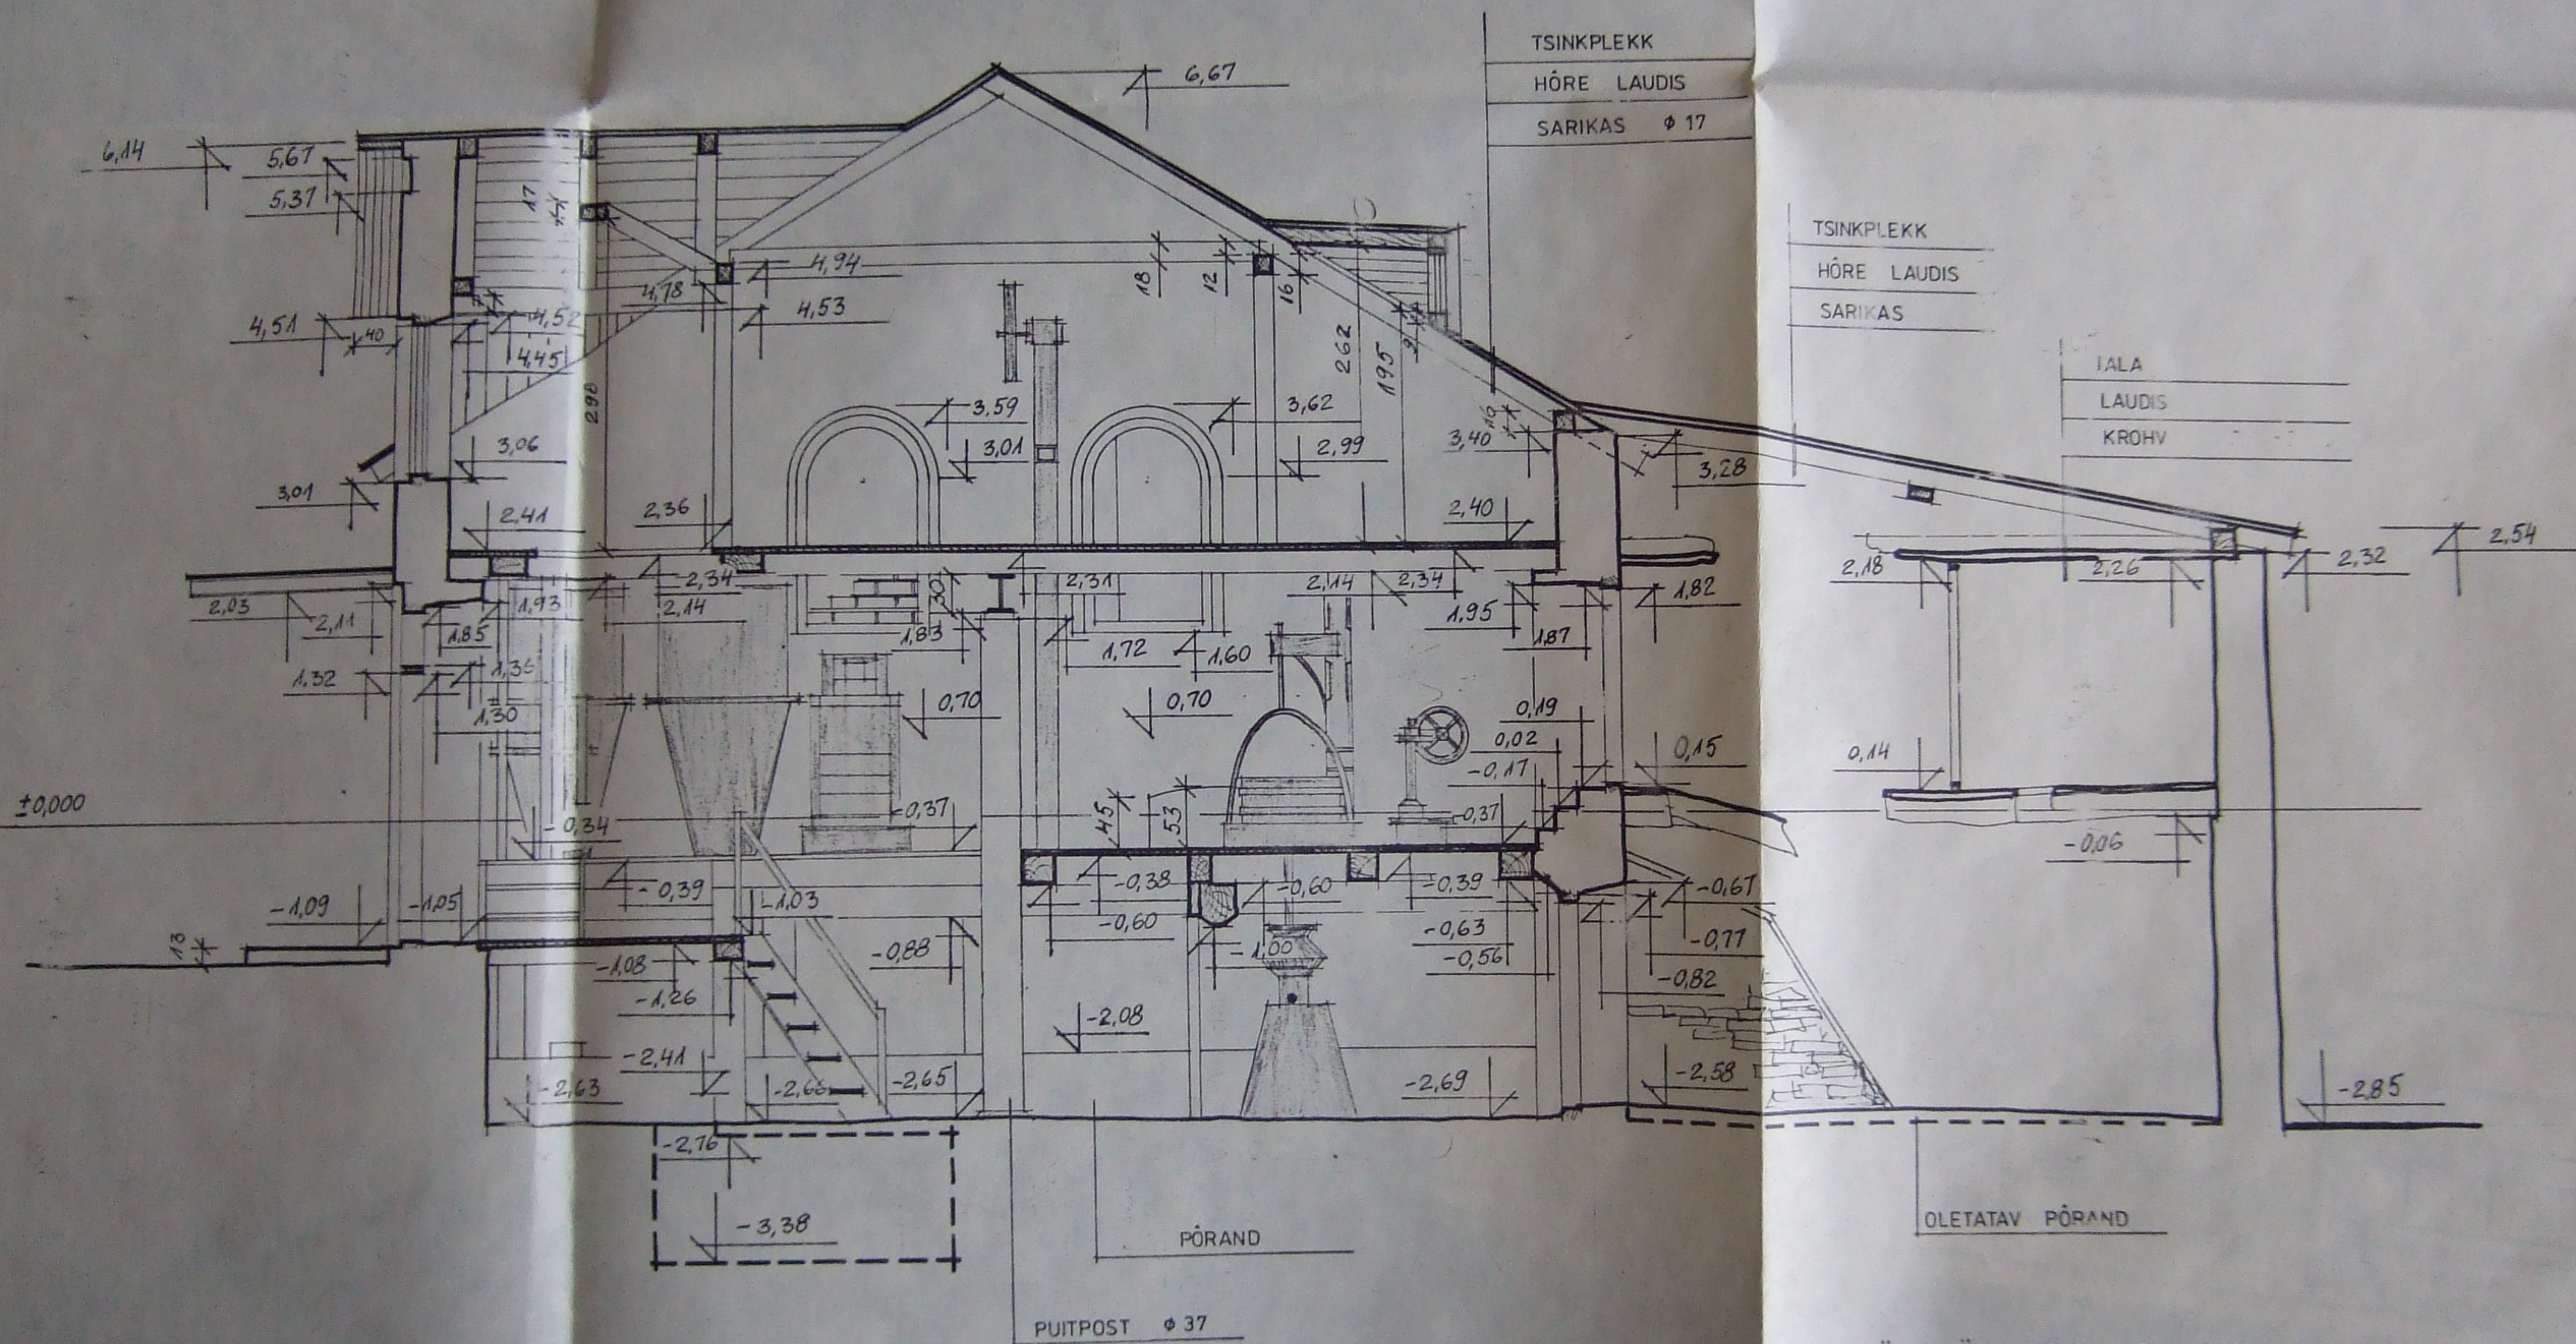

ÜLDMÄRKUSED VT. JOON. -M-1

OS. JUHAT	V. KUKKUR				
PR. P. INS.	V. KOSE				
OS. PARH.	A. KANN				
GR. JUHT	A. VAARPUU				
MOOTSID	A. VAARPUU				
	U. SEPP				
	K. BOGDANO				
JOONEST.	K. BOGDANO				
87244 - 5 - M - 6					
SKTB „DESINTEGRAATOR“					
RAPLA RAJON				STAAD	LEHT
LOHU MÕIS - VESIVESKI				TU	1
LÕIGE 2-2 M 1:50				ENSV EHTUSKOMITEE KULTUURI- MÄLESTISTE RPI	



KOMPLEKSSED TEADUSLIKUD UURINGUD
Rapla rajooni endise Lohu mõisa
vesiveski
Kõide 5-I
Ülesmõõtmine

Šifer nr. III-87244

Arhiivi nr. U-744

ENSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHITUSKOMITEE
KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT

1
ENSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHTUSKOMITEE
KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT



OBJEKTI AADRESS: Rapla rajoon, Lohu

OBJEKT: Lohu mõisa vesiveski

ELLIA: TTK "Desintegraator"

TÖÖ № III-87244

KOMPLEKSSED TEADUSLIKUD UURINGUD

Rapla rajooni endise Lohu mõisa
vesiveski

KÕIDE 5-I

Ülesmõõtmine

Peaarhitekt

H. Toss

Osakonna juhataja


V. Kukkur

Osakonna peaarhitekt

A. Kann

Projekti peainsener

V. Kose

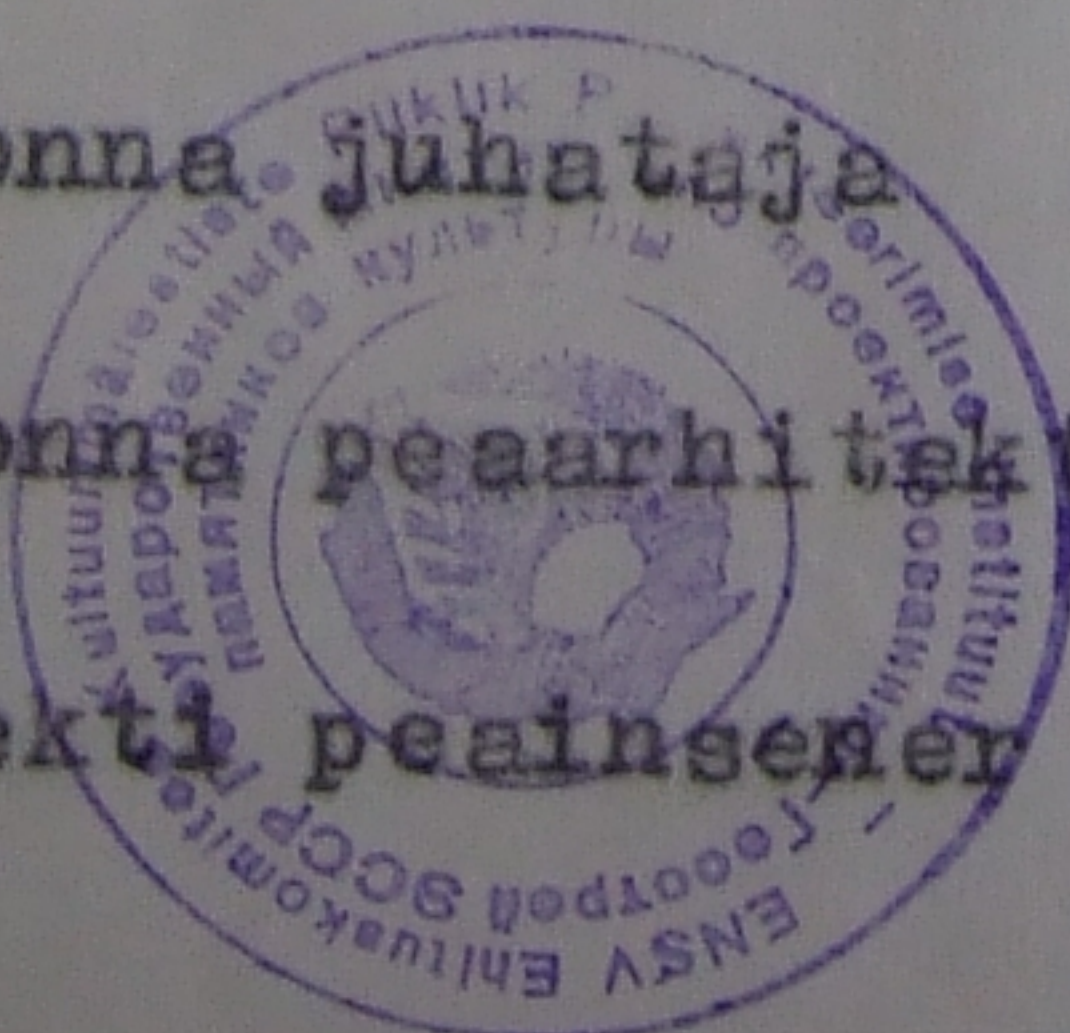

Sisukord

1. Seletuskiri

2. Lisa: TTK "Desintegraatori" tellimiskiri nr.14-1/230,
19.02.87.a.

3. Graafiline osa

3.1. Keldri plaan	87244-5-M-1
3.2. Esimese korruse ja vahekorruse plaan	5-M-2
3.3. Teise korruse plaan	5-M-3
3.4. Pööningu plaan	5-M-4
3.5. Lõige 1-1	5-M-5
3.6. Lõige 2-2	5-M-6
3.7. Eestvaade A	5-M-7
3.8. Otsavaade B	5-M-8
3.9. Tagantvaade C	5-M-9
3.10. Otsavaade D	5-M-10
3.11. Uks U-1	5-M-11
3.12. Aken A-1	5-M-12
3.13. Puitdetailid	5-M-13
3.14. Sarika ots	5-M-14
3.15. Metalldetailid	5-M-15

4. Fotod

- 4.1. Eestvaade
- 4.2.-4.5. Eestvaate fragmendid
- 4.6. Otsavaade
- 4.7. Tagantvaade
- 4.8.-4.18. Tagantvaate fragmendid
- 4.19. Otsavaade
- 4.20.-4.22. I korruse interjöörid
- 4.23. II korruse interjöör

Fotod pildistanud arhitekt U.Sepp 1987.aastal.

1. Seletuskiri

Lohu vesiveski ülesmõõtmistööd teostati vastavalt TTK "Desintegraatori" tellimiskirjale nr.14-1/230, 19.02.87.a. Ülesmõõtmistööd viidi läbi 1987.a. augustis-septembris, graafiliselt vormistati 1987.a. oktoobris-novembris. Mõõtmisel kasutati 3 m ja 20 m pikkuseid metalliliste ja 0-joone määramiseks 10 m pikkust veega täidetud kummivoolikut.

Ülesmõõtmistööde eesmärgiks oli fikseerida ruumide planeering, seinte paksused, ruumide kõrgused, avade suurused jne. Samuti välja selgitada hoone amortisatsioonide suurus.

Hoone tehniline seisukord on halb. Seoses veekanali kinnipanekuga on rikutud hoone töötamise režiimi ning selle tulemusena on vundamendid paigast nihkunud, suured praod (nii vertikaalsed kui horisontaalsed on tekkinud välissein-tesse. Juurdeehituse otsasein on ära kummunud (otsasein oli sidumata põhiseinaga), vahelagi lagunenu.

Katuse kandekonstruktsioonide seisukord on rahuldav.


Koostatud ülesmõõtmisjoonised on mõeldud aluseks endise vesiveski säilitusremondi projekti koostamiseks ning samuti edasisel projekteerimisel.

Mõõdistamisel on plaanidele ja lõigetele fikseeritud ka säilinud veskiseadmestik.

Koostas

A. Vaarpuu



OTSAAVADE „D“ M 1:50

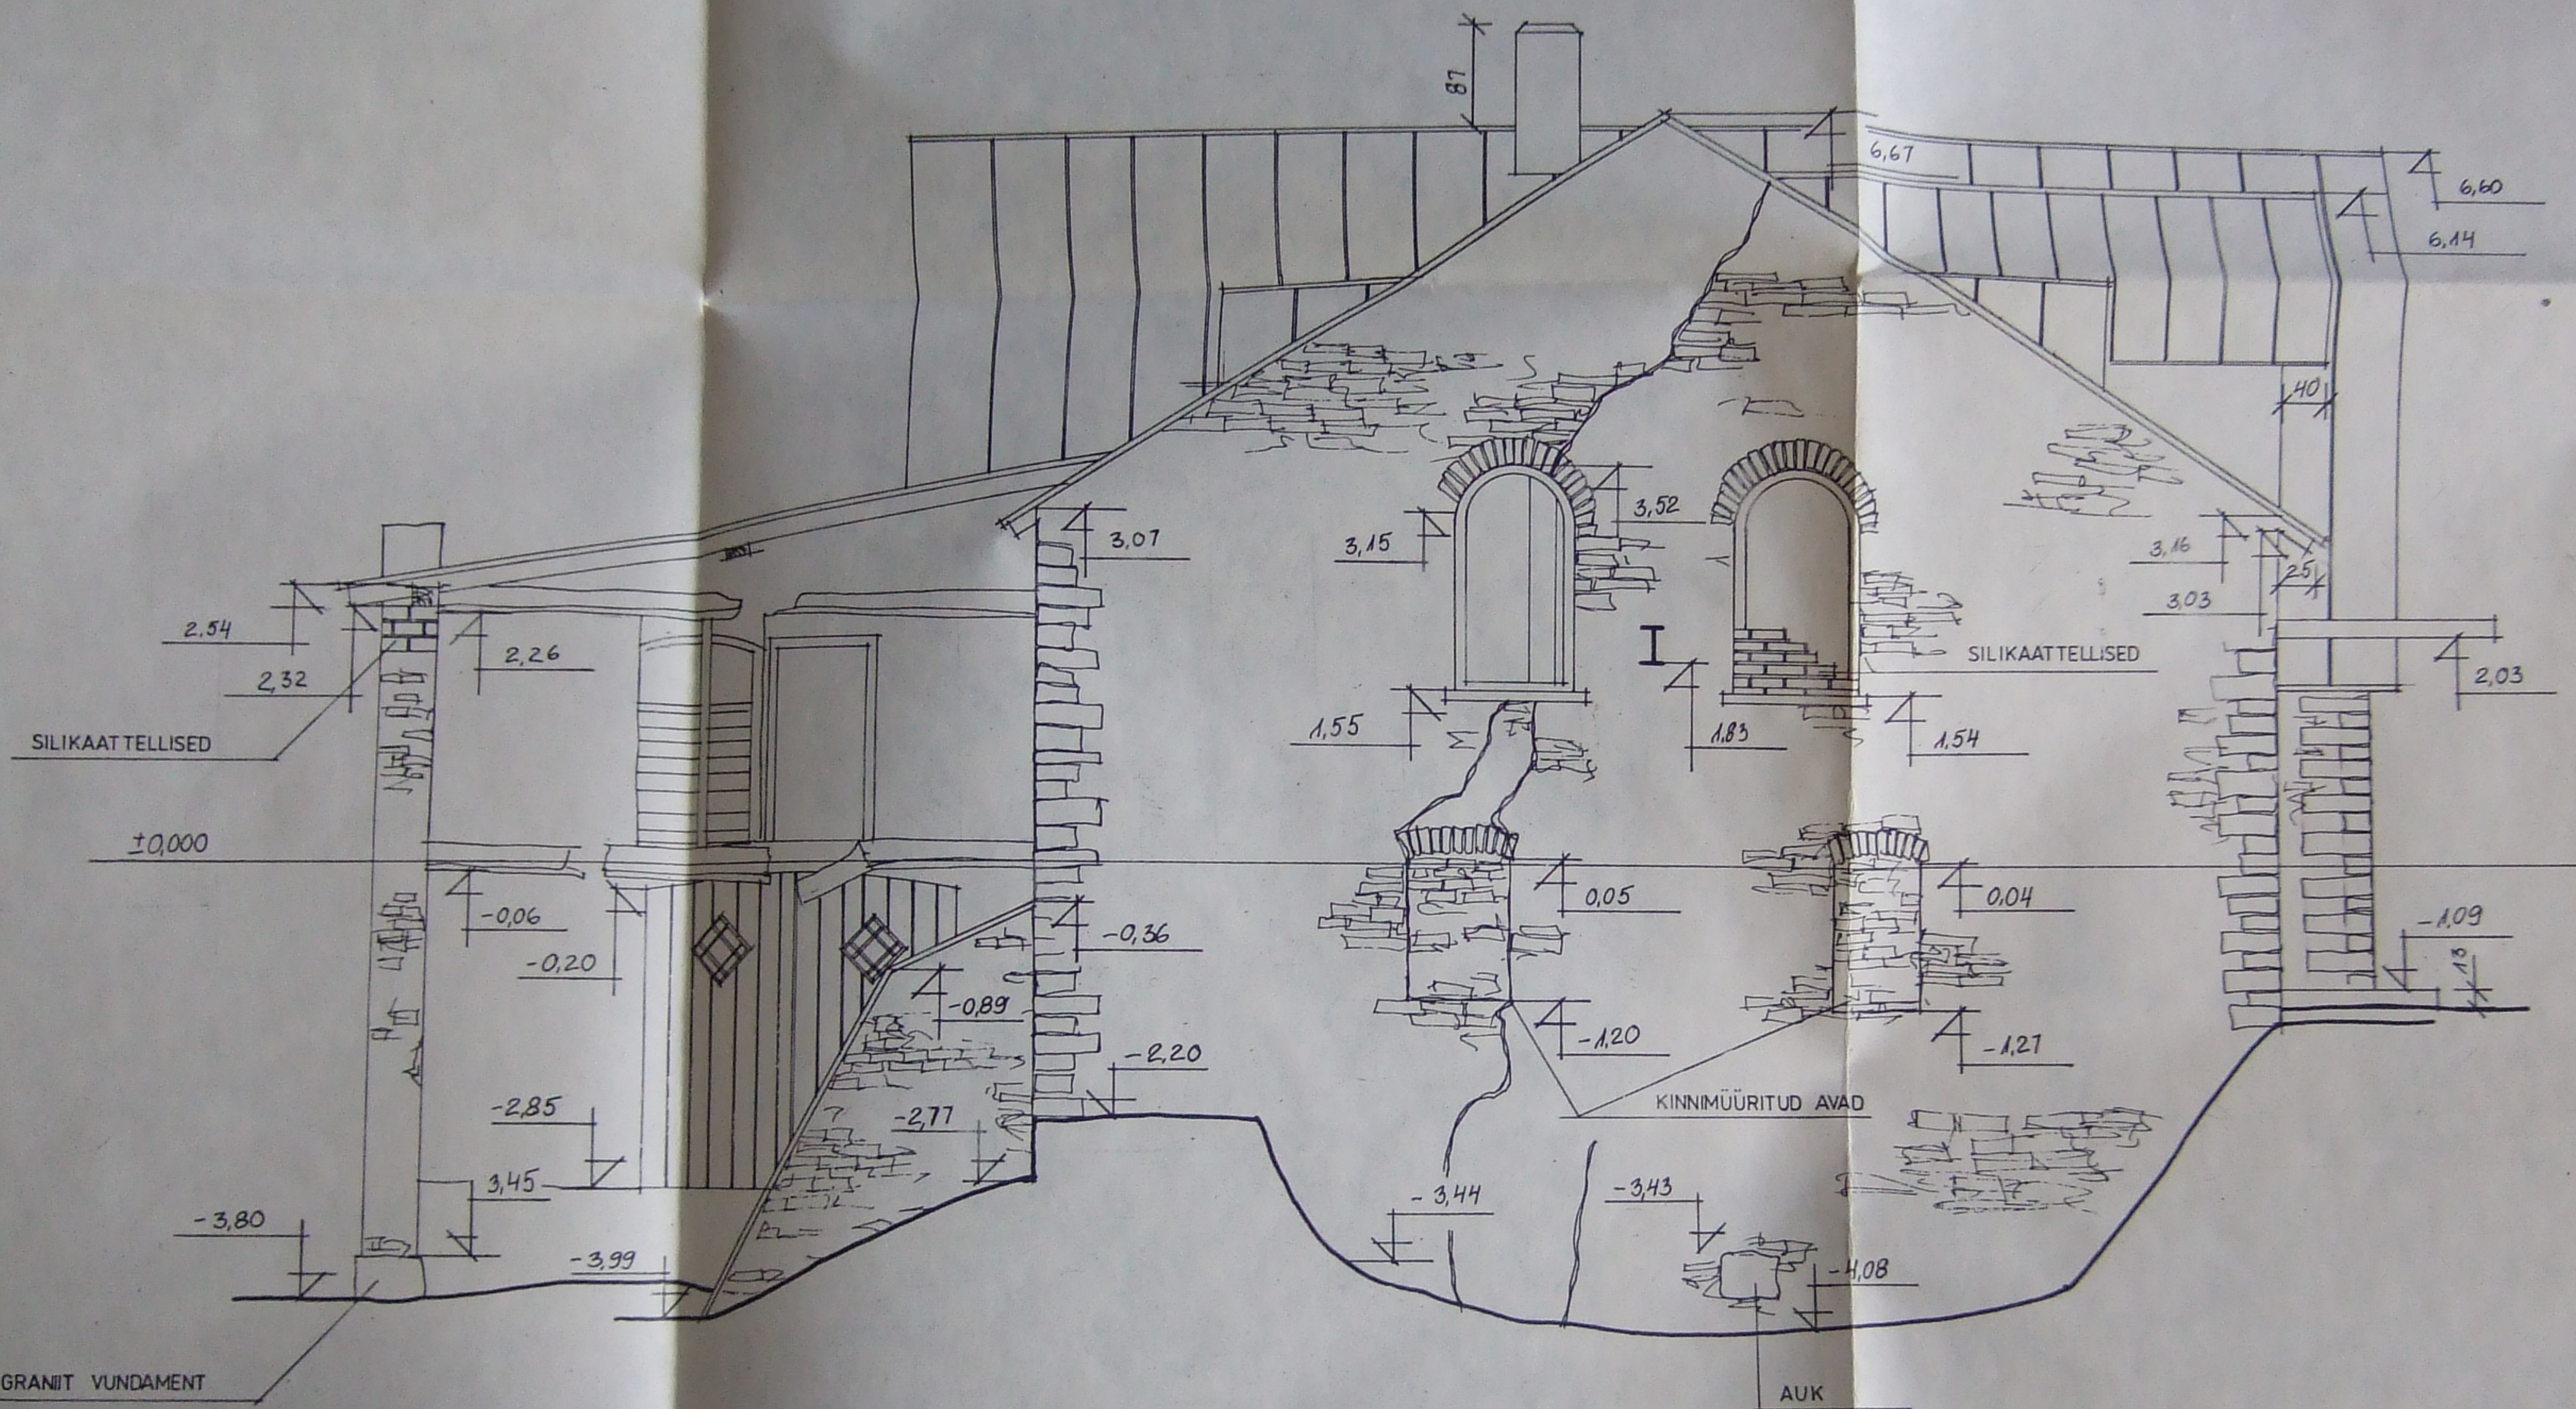


OS JUHT	V. KUKKUR - <i>Handwritten</i>	87244 - 5 - M - 10			
PR. P. INS	V. KOSE <i>Handwritten</i>				
OS. PARH	A. KANN <i>Handwritten</i>	SKTB „DESINTEGRAATOR”			
GR. JUHT	A. VAARPUU <i>Handwritten</i>				
MOOTSID	A. VAARPUU <i>Handwritten</i>				
	U. SEPP <i>Handwritten</i>	RAPLA RAJON	STAAD	LEHT	LEHTI
	K. BOGDANOV <i>Handwritten</i>	LOHU MÔIS - VESIVESKI	TU		1
JOONEST.	K. BOGDANOV <i>Handwritten</i>	OTSAAVADE „D” M1:50	 ENSV EHTUSKOMITEE KULTUURI - MÄLESTISTE RÜHM		

UKS U-1 M 1:10


U-1 ASUKOHT VI. JOON -M-7
HINGED VI. JOON -M-15

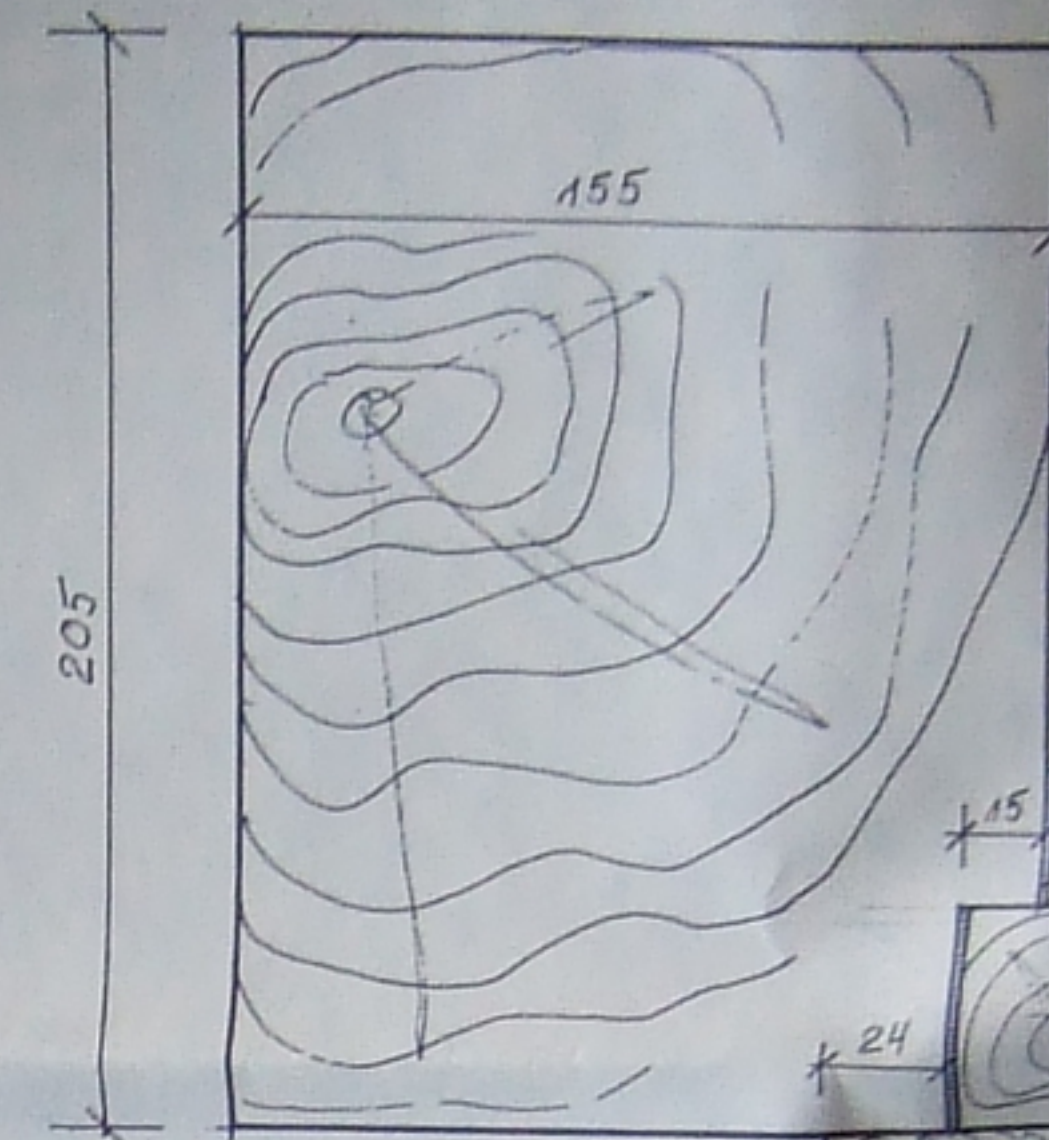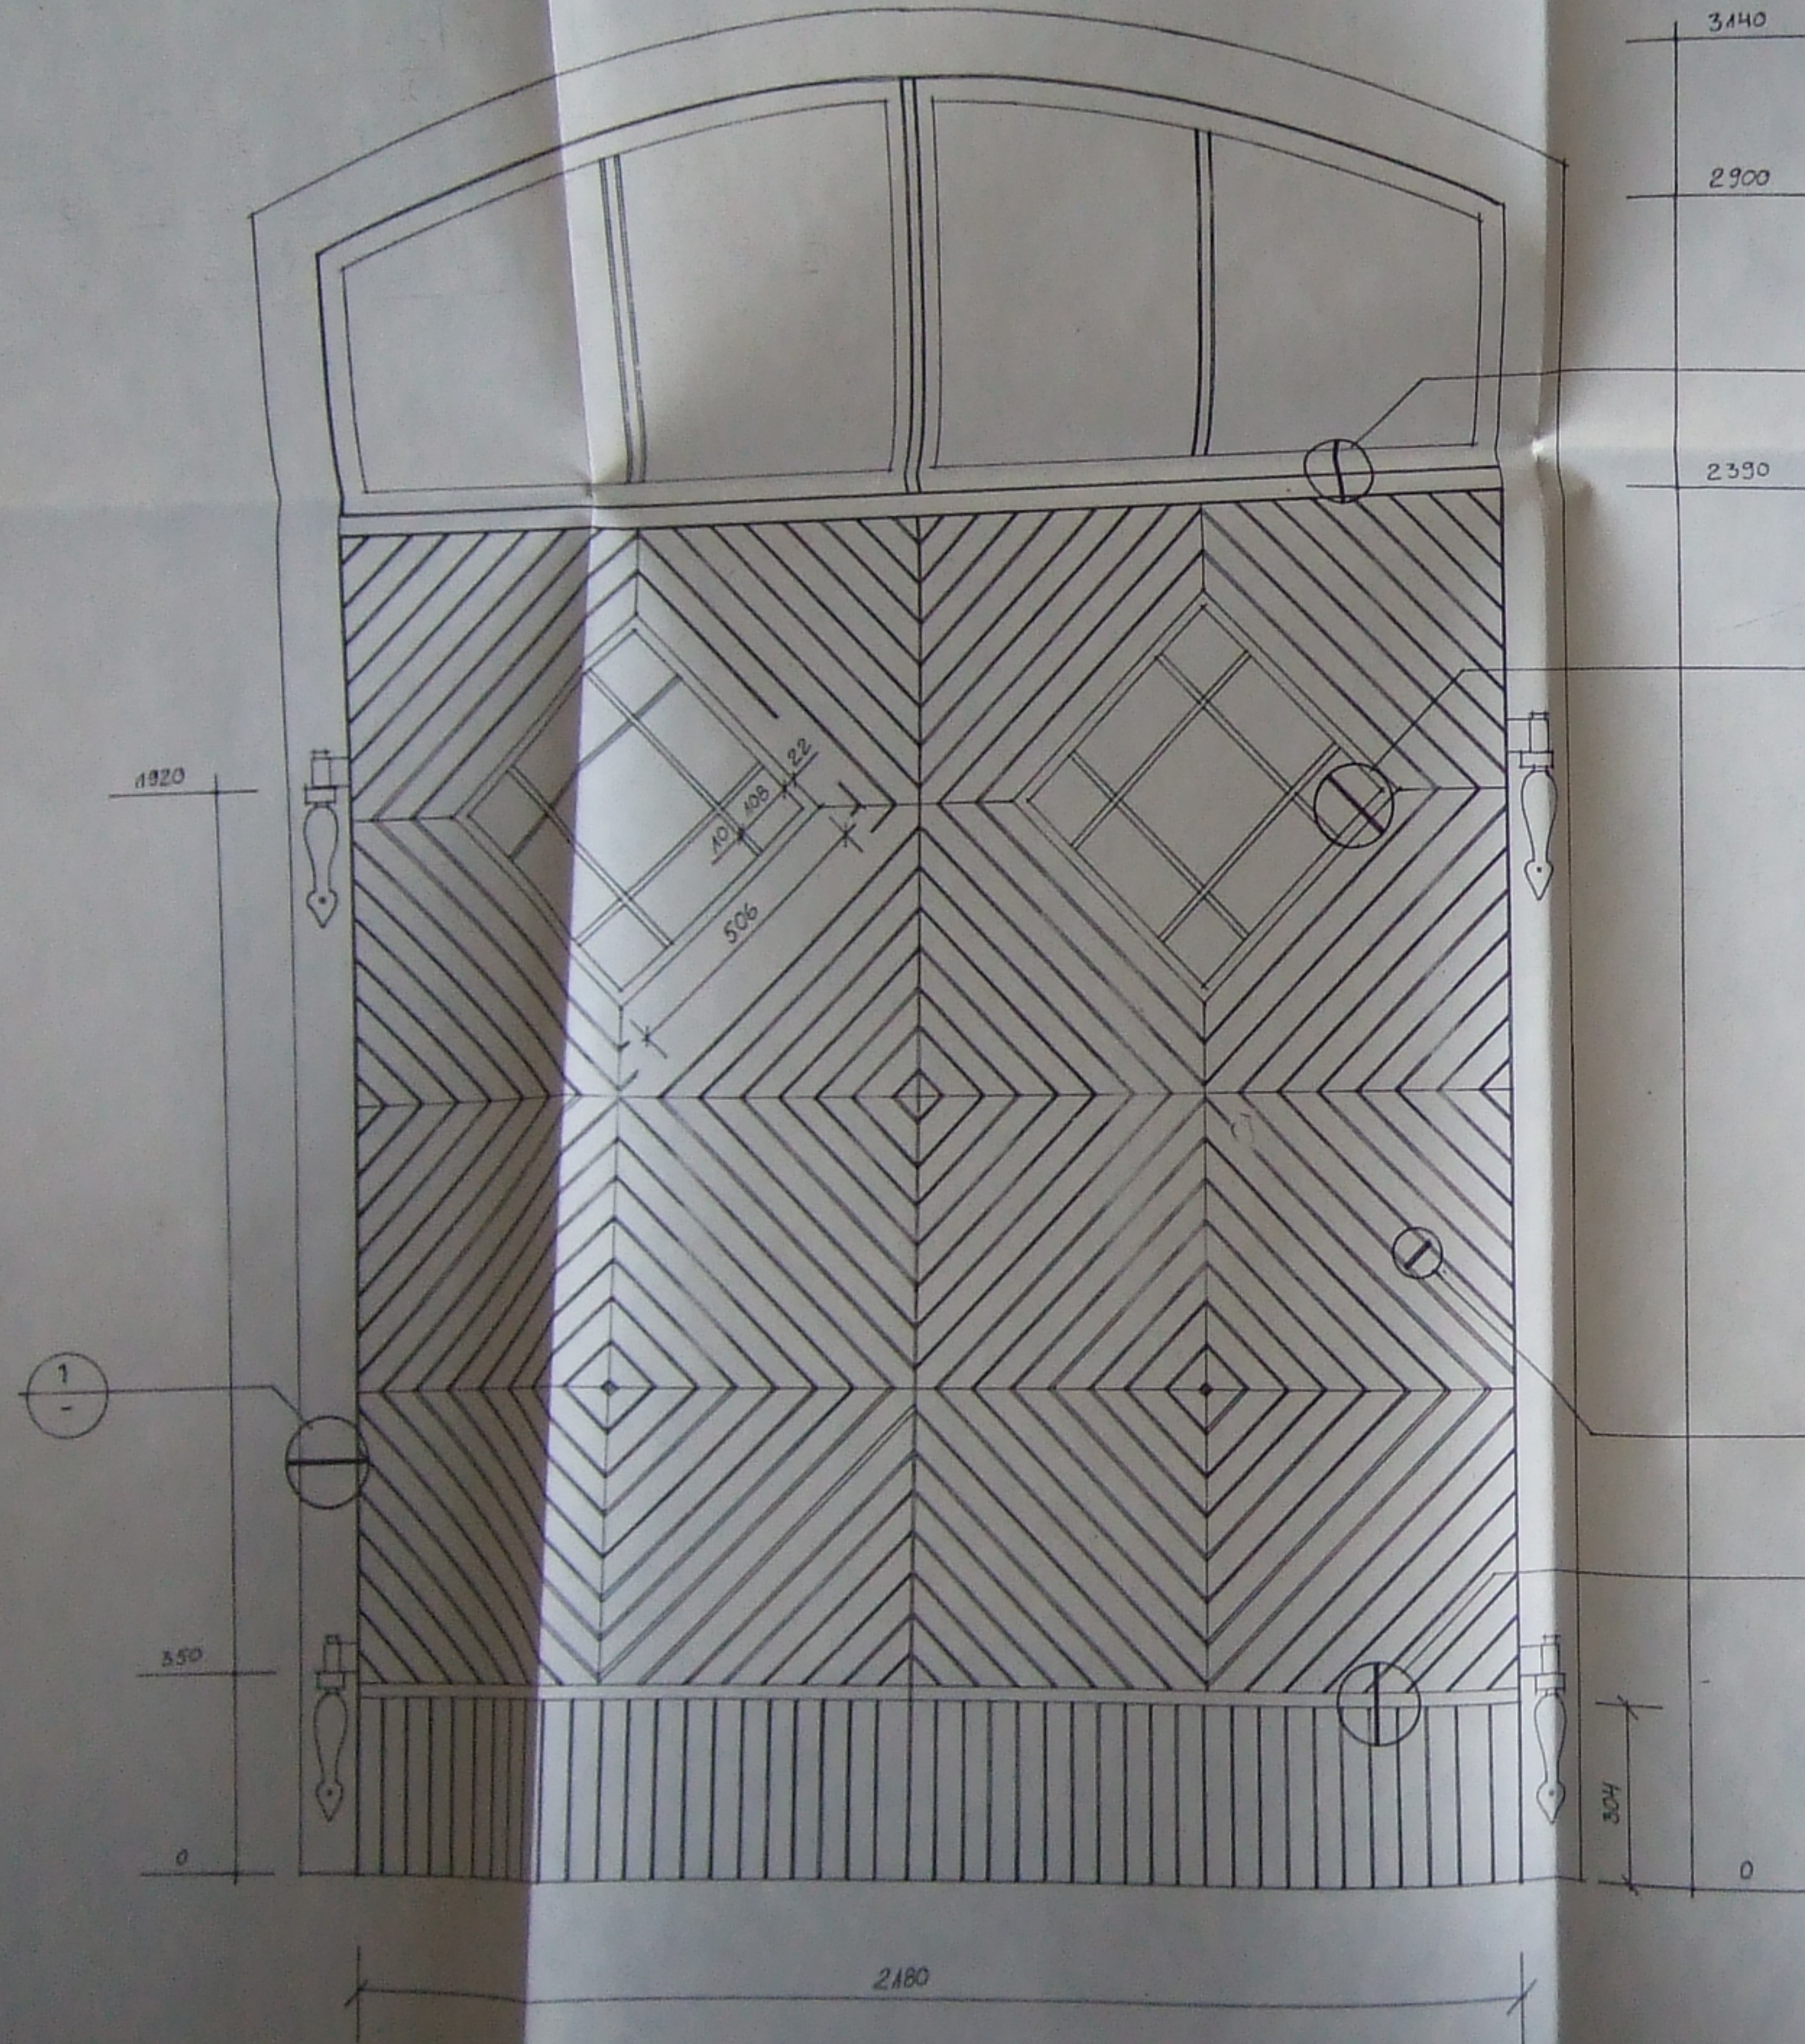


1 M 1:2

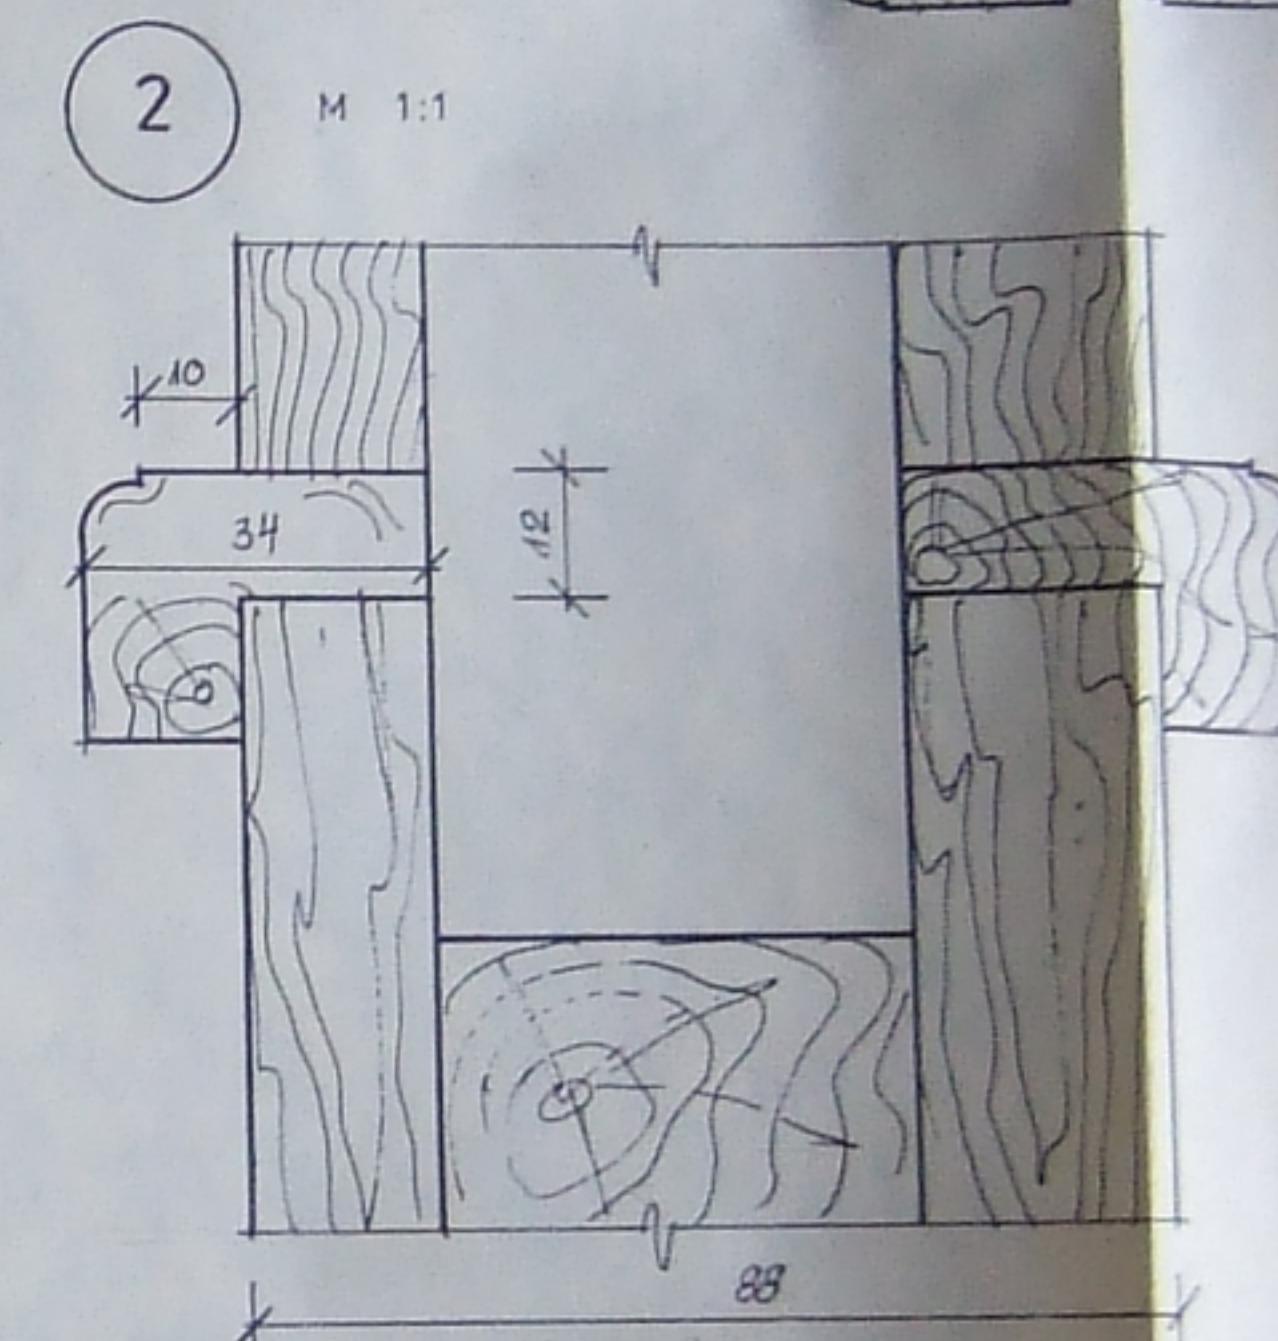


2 M 1:1

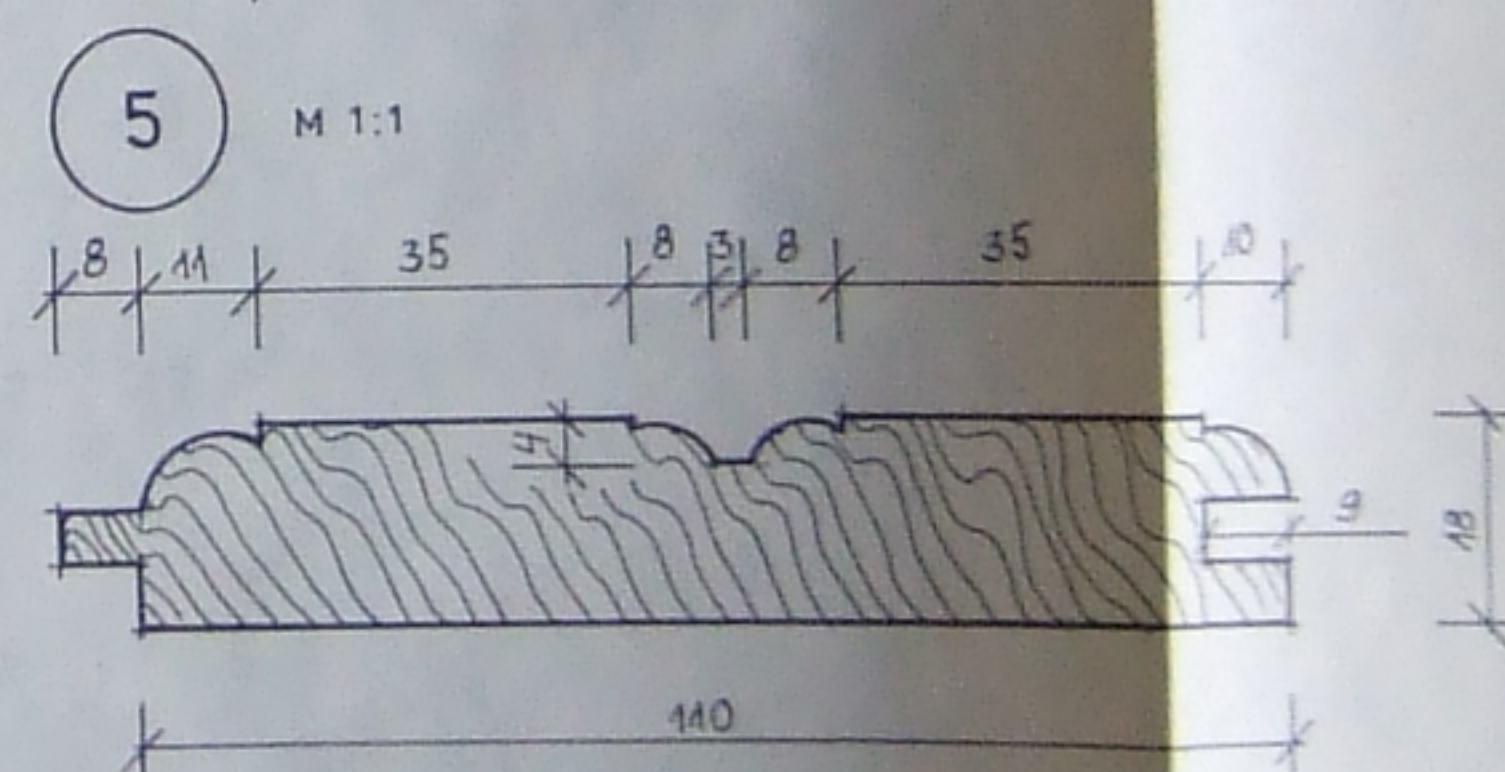

5 M 1:1

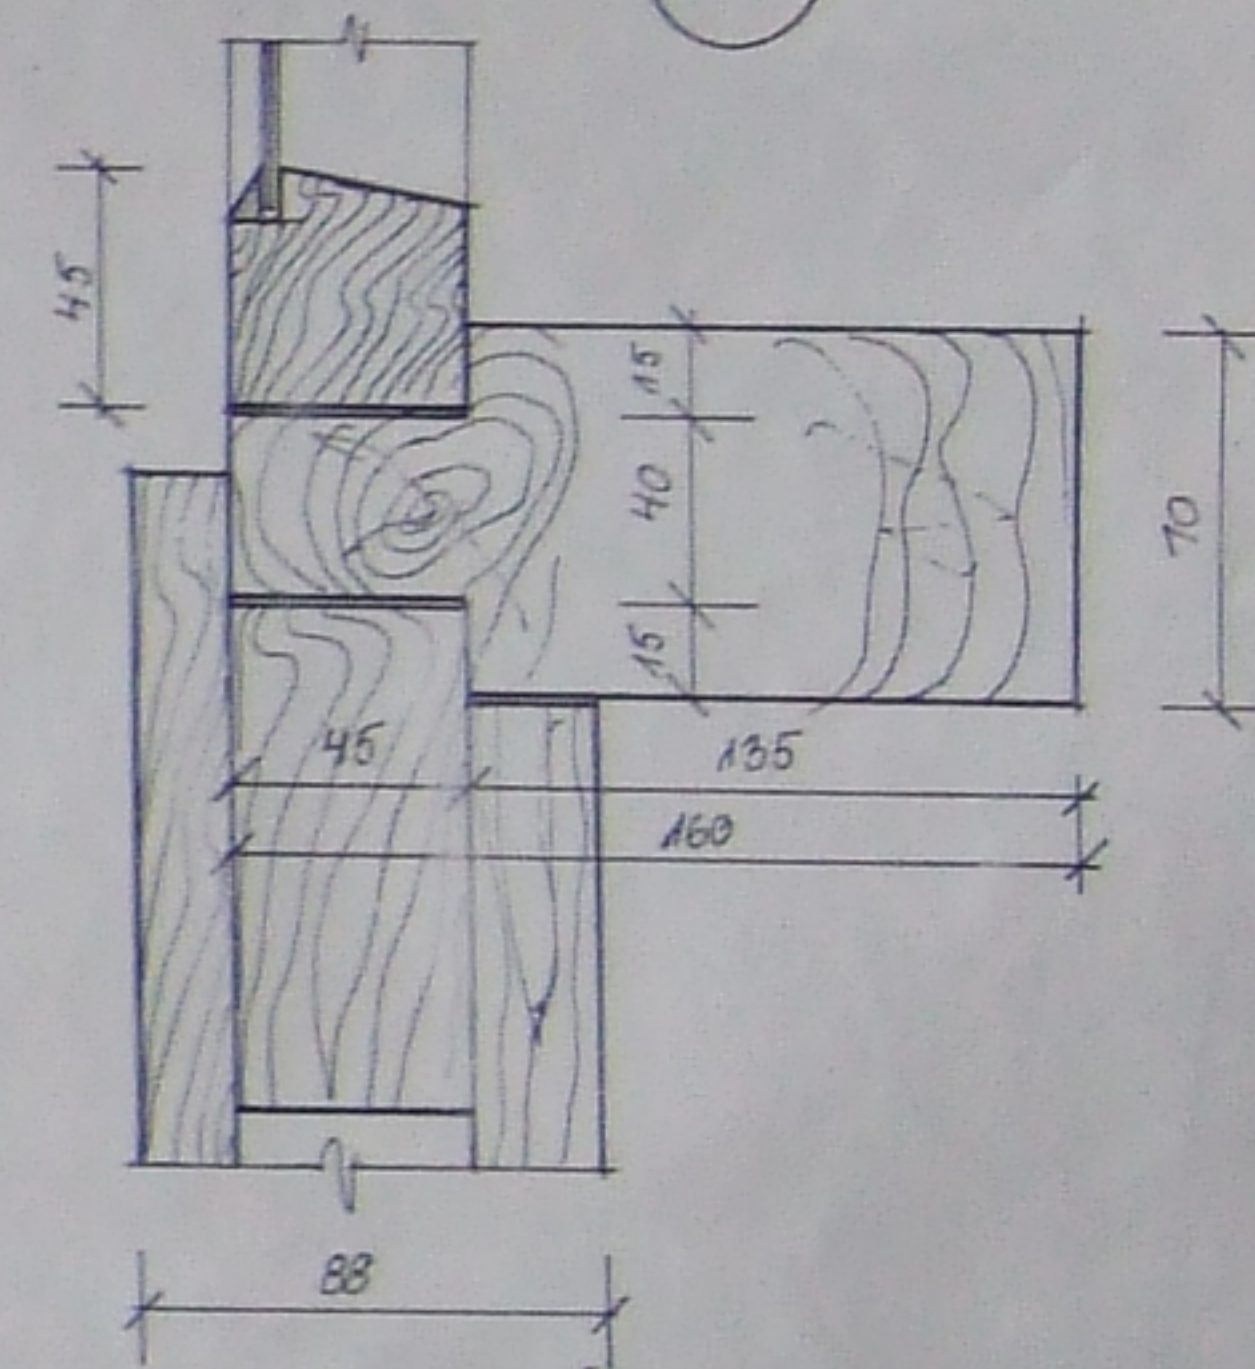


4 M 1:2

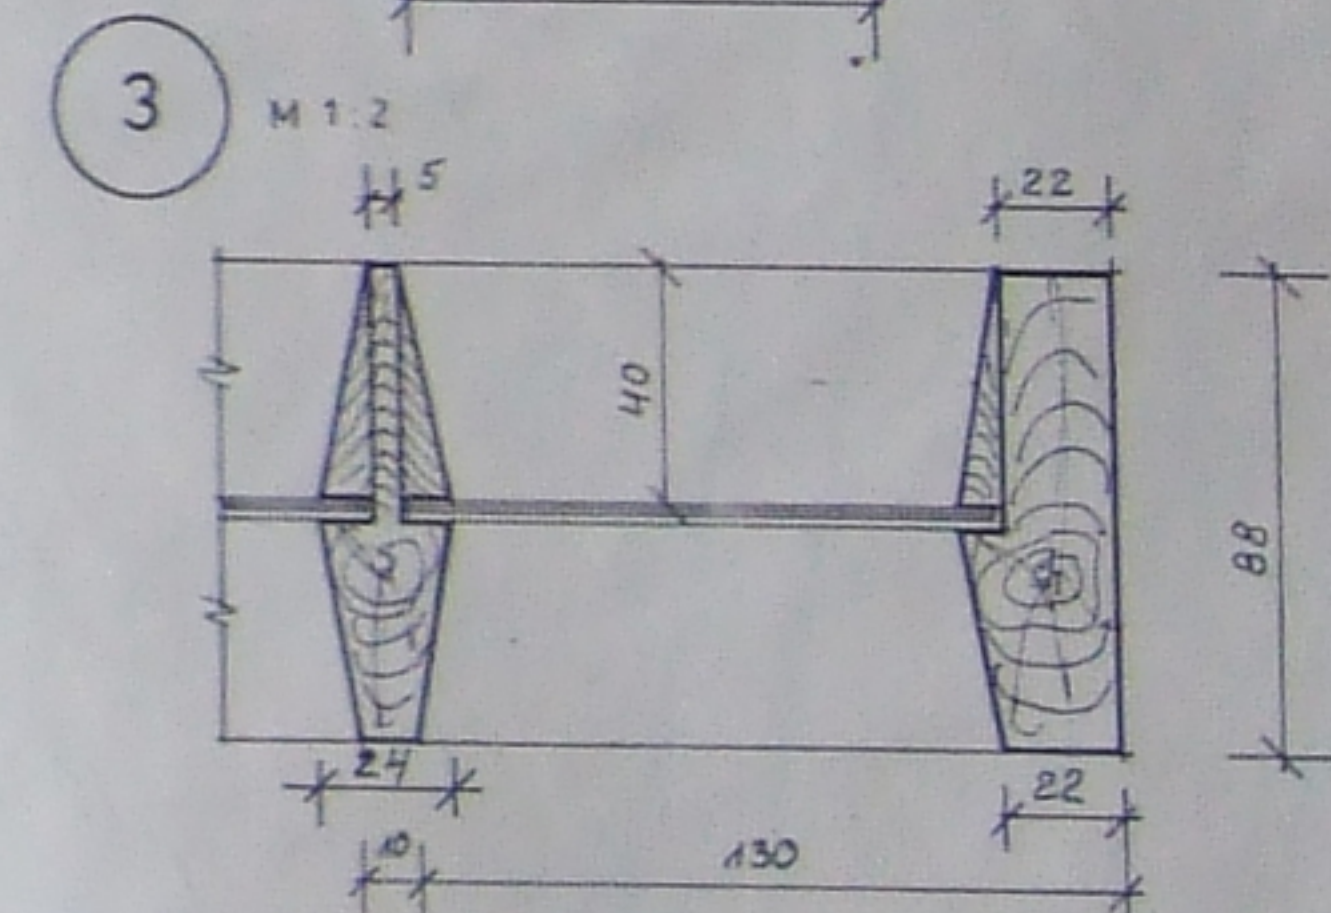


3 M 1:2

OS. JUHAT	V. KUKKUR			
PR. P. INS.	V. KOSE			
OS. PARH.	A. KANN			
GR. JUHT	A. VAARPUU			
MOOTSID	A. VAARPUU			
	J. SEPP			
	K. BOGDANOV			
JOONEST	K. BOGDANOV			
87244 - 5 - M - 11				
SKTB „DESINTEGRAATOR“				
RAPLA RAJON			STAAD	LEHT
LOHU MÕIS -VESIVESKI			TU	1
UKS U-1			ENSV EHTUSKOMITTEE KULTUURI - MÄLÄSTISTE RP	

ESIMESE KORRUSE PLAAN M 1:50

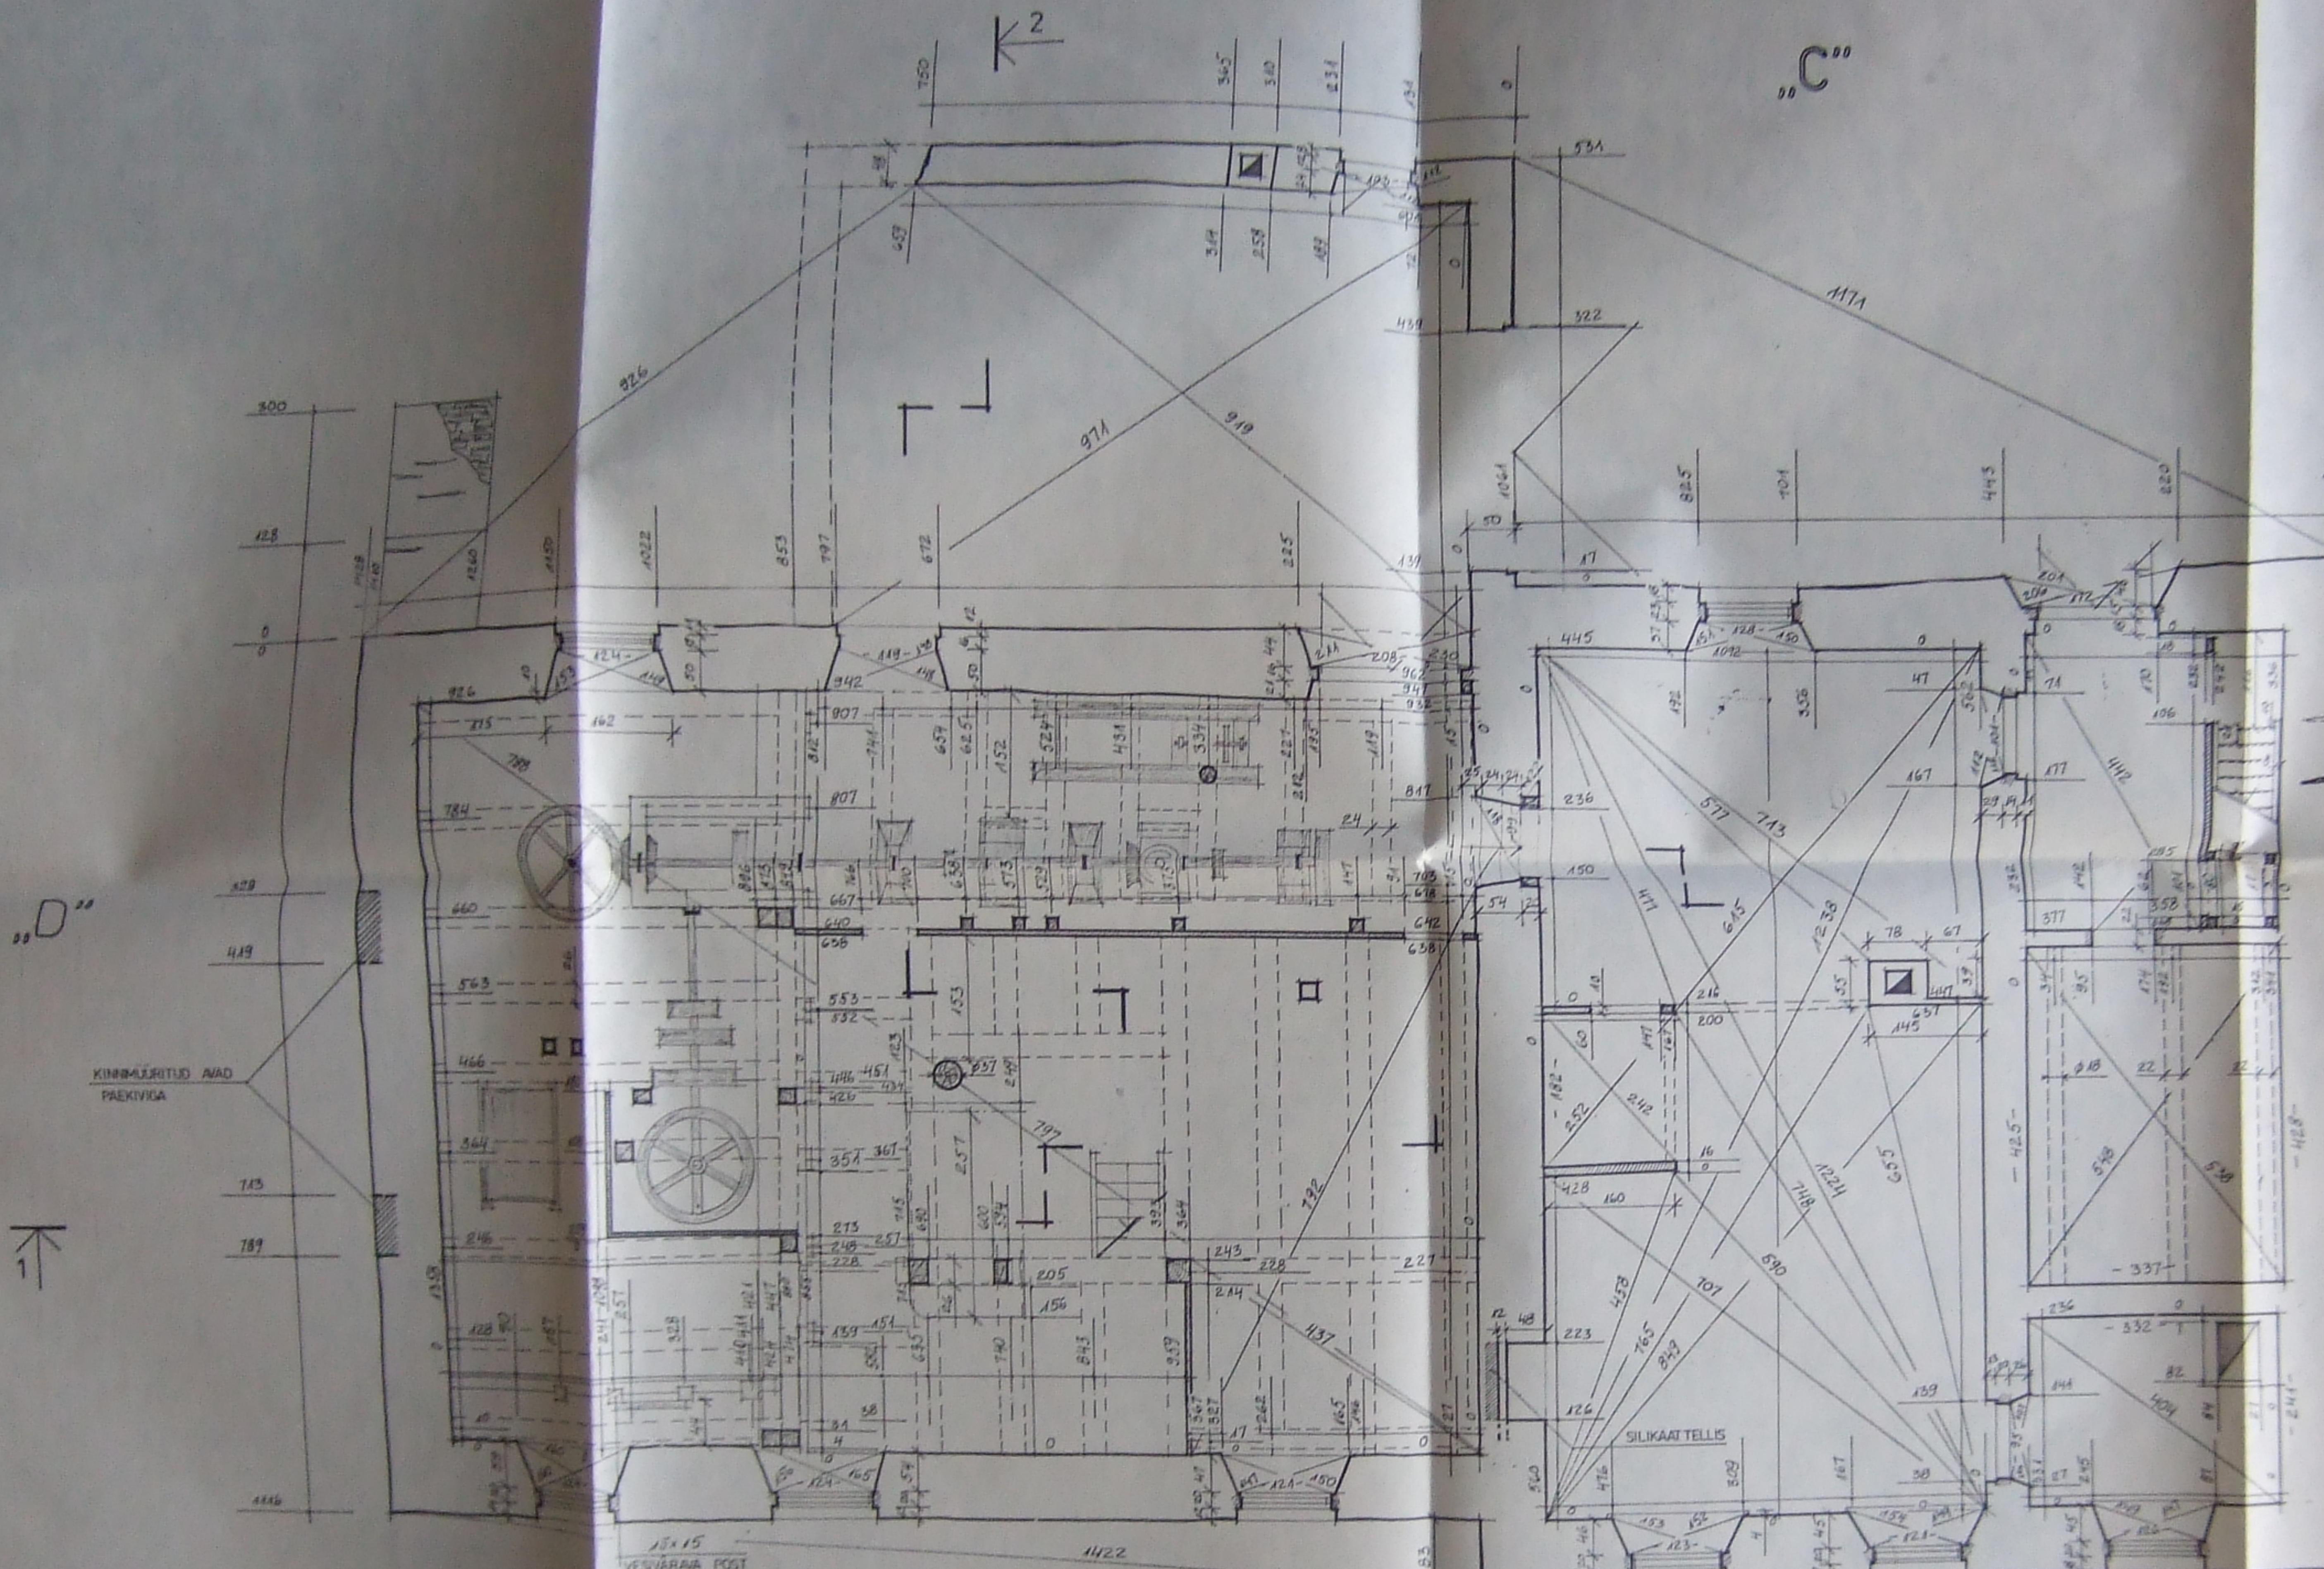

VAHEKORRUSE PLAAN M 1:50

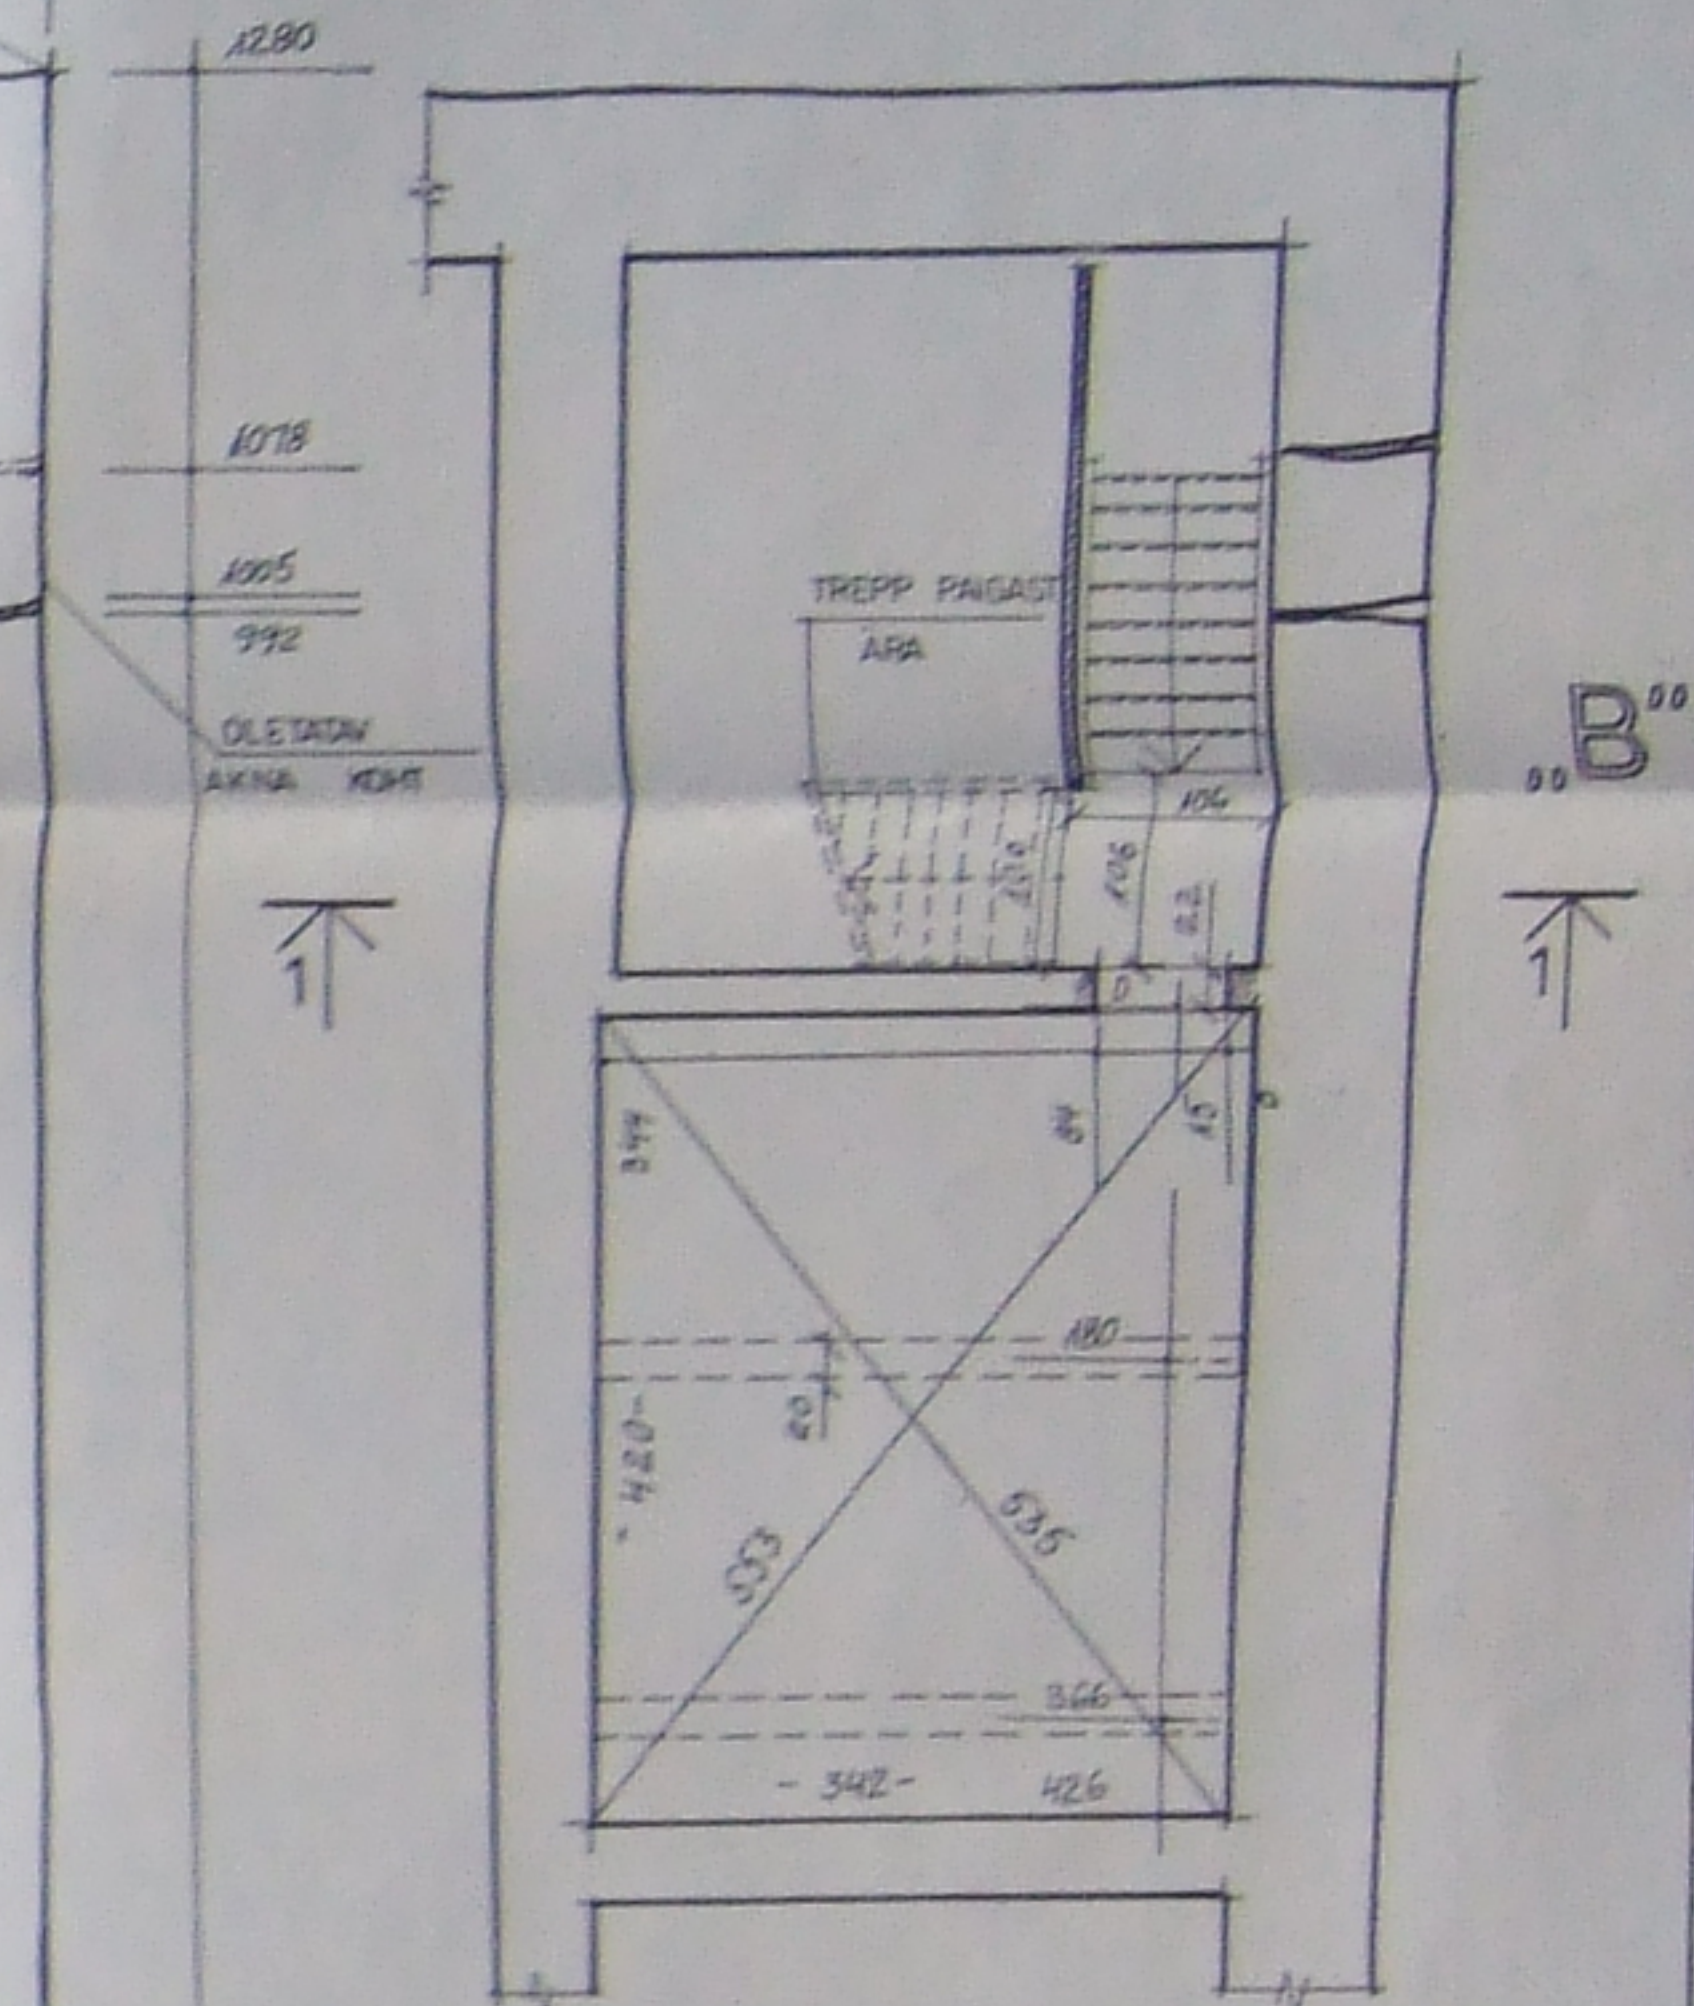

ÜLDMÄRKUSED VT. JOON. -M-1


ES. AMAT	V. KUKKUR				
PR. RING	V. KOSK				
OS. PARH	A. KANN				
OS. EHT	A. VAARPUU				
MA. TSD	A. VAARPUU				
U. SEPP					
K. KOSKAND					
K. KOSKAND					

87244-5-M-2			
SKTB „DESINTEGRAATOR“			
RAPLA RAJON	STAAD	LEHT	LEHT
LOHU MÕS-VESIVESKI	TU		1
ESIMESE KORRUSE JA			
VAHEKORRUSE PLAAN			

ENOV EHTUSKOMITEE	
KULTUURI	
MALESTISTE RP	

M 1:50

KANALI SEIN VAJUNUD VÄLJA



I RÖÖBAS

h 23 x 10

KANALI SEIN

VESIVÄRAVA POST

15 x 15

54352 7

87244-5-M-1

„SKTB DESINTEGRAATOR“

RAPLA RAJOON

LOHU MÔIS - VESIVEŠKI

KELDRI PLAAN M 1:50

STAAD	LEHT	LEHT
-------	------	------

TU


1


 ENSV EHITUSKOMITEE
 KULTUURI -
 MÄLESTISTE RPI

PÖÖNINGU PLAAN M 1:50

K²

C⁰⁰

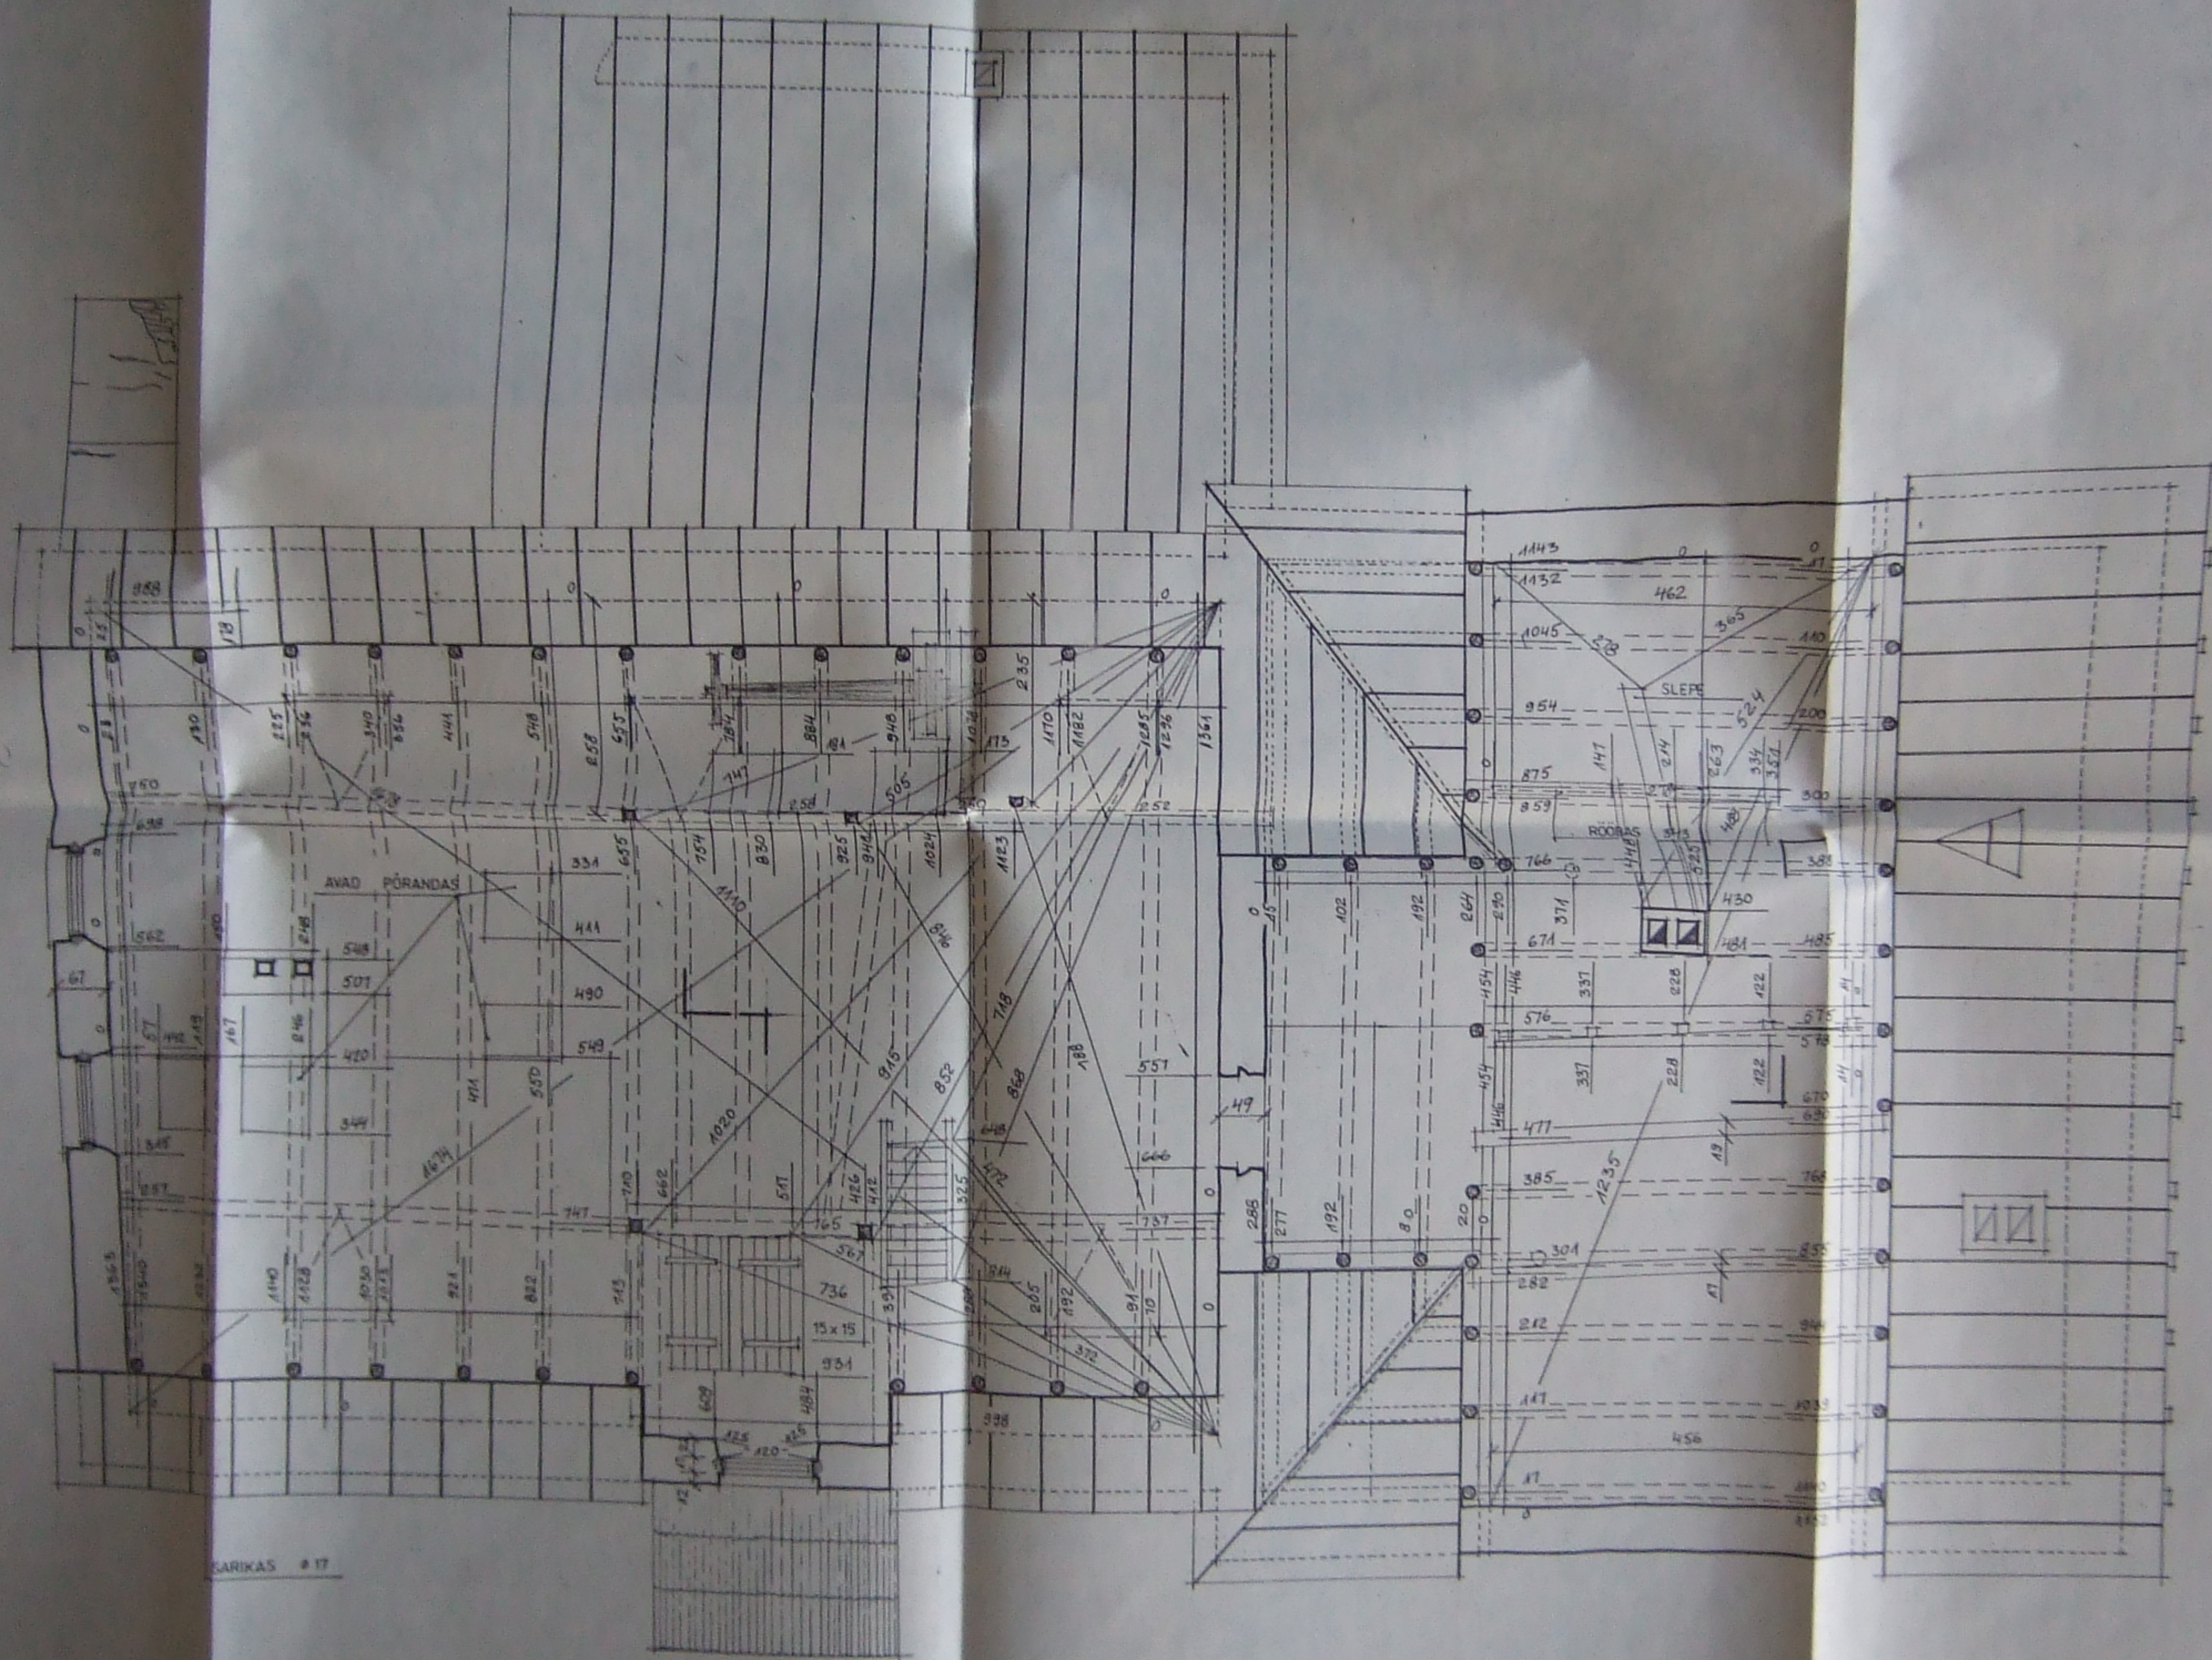


1

B

A

87244-5-M-4	SKTB „DESINTEGRAATOR
RAPLA RAJON	LOHU MÕS-VESIVESKI
PÖÖNINGU PLAAN M 1:50	


LÔIGE 1-1 M 1:50

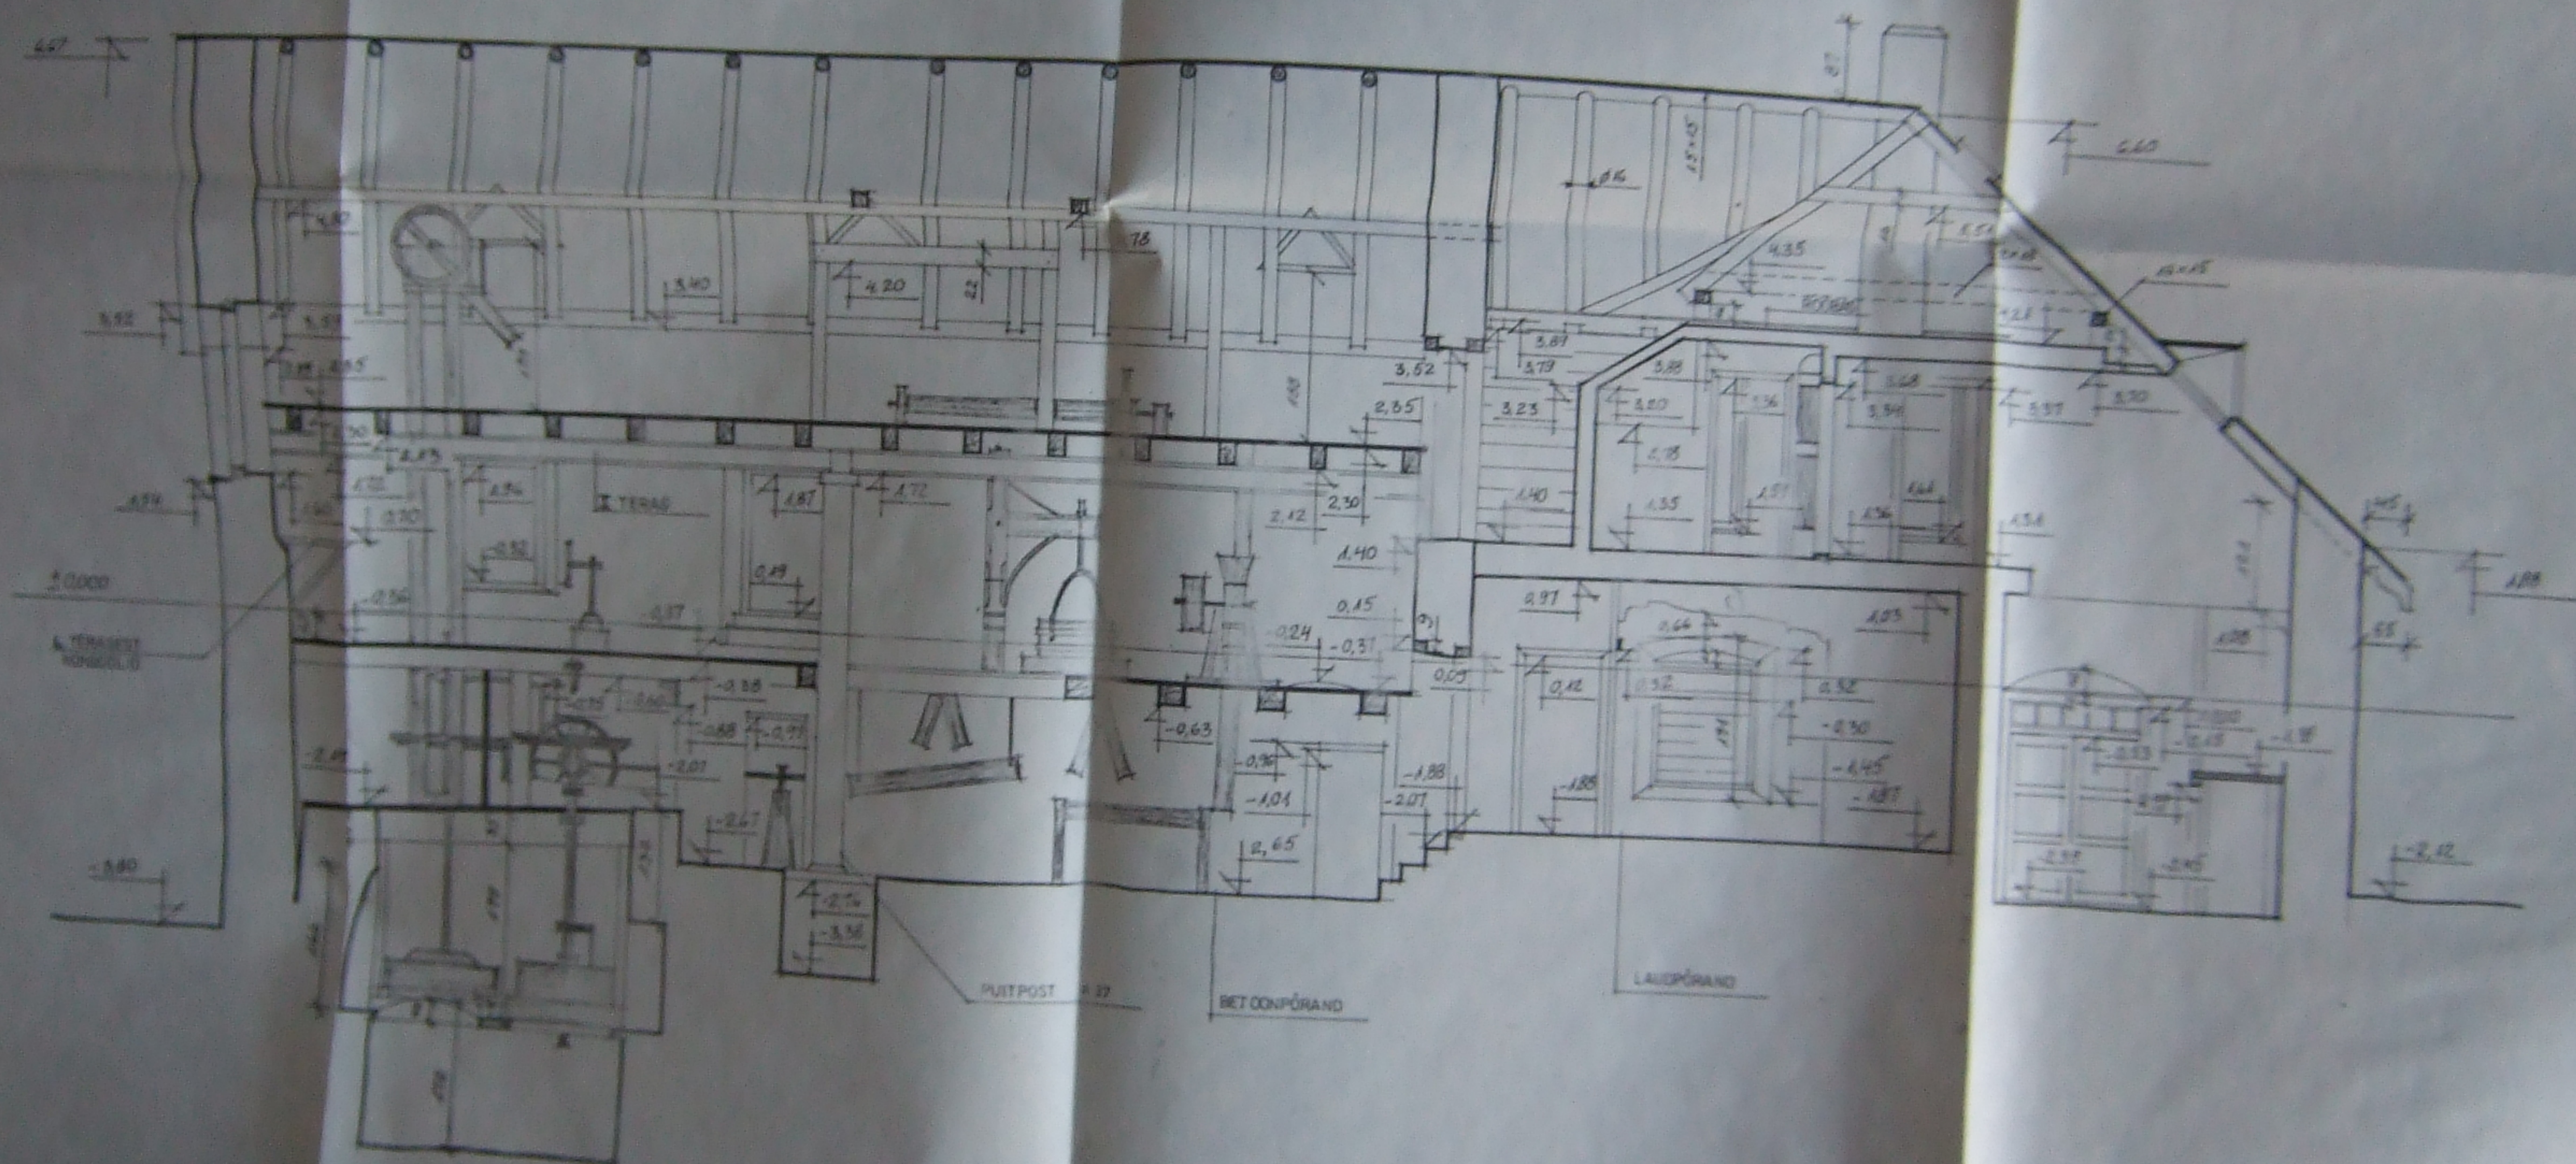

OLDMANSUSED VT JONN -M-1

87244 - 5 - M - 5			
SKTB „DESINTEGRAATOR”			
RAPLA RAJON	LOUAG	LOT	LEHTI
LOHU MÖS - VESIMESKO	TV		1
LÕIGE 1-1 M 1.50	 INDV ENTHUSIASTITEES RAJATUUR - ENALISTITE 400		


TAGANTVAADE „C” M 1:50

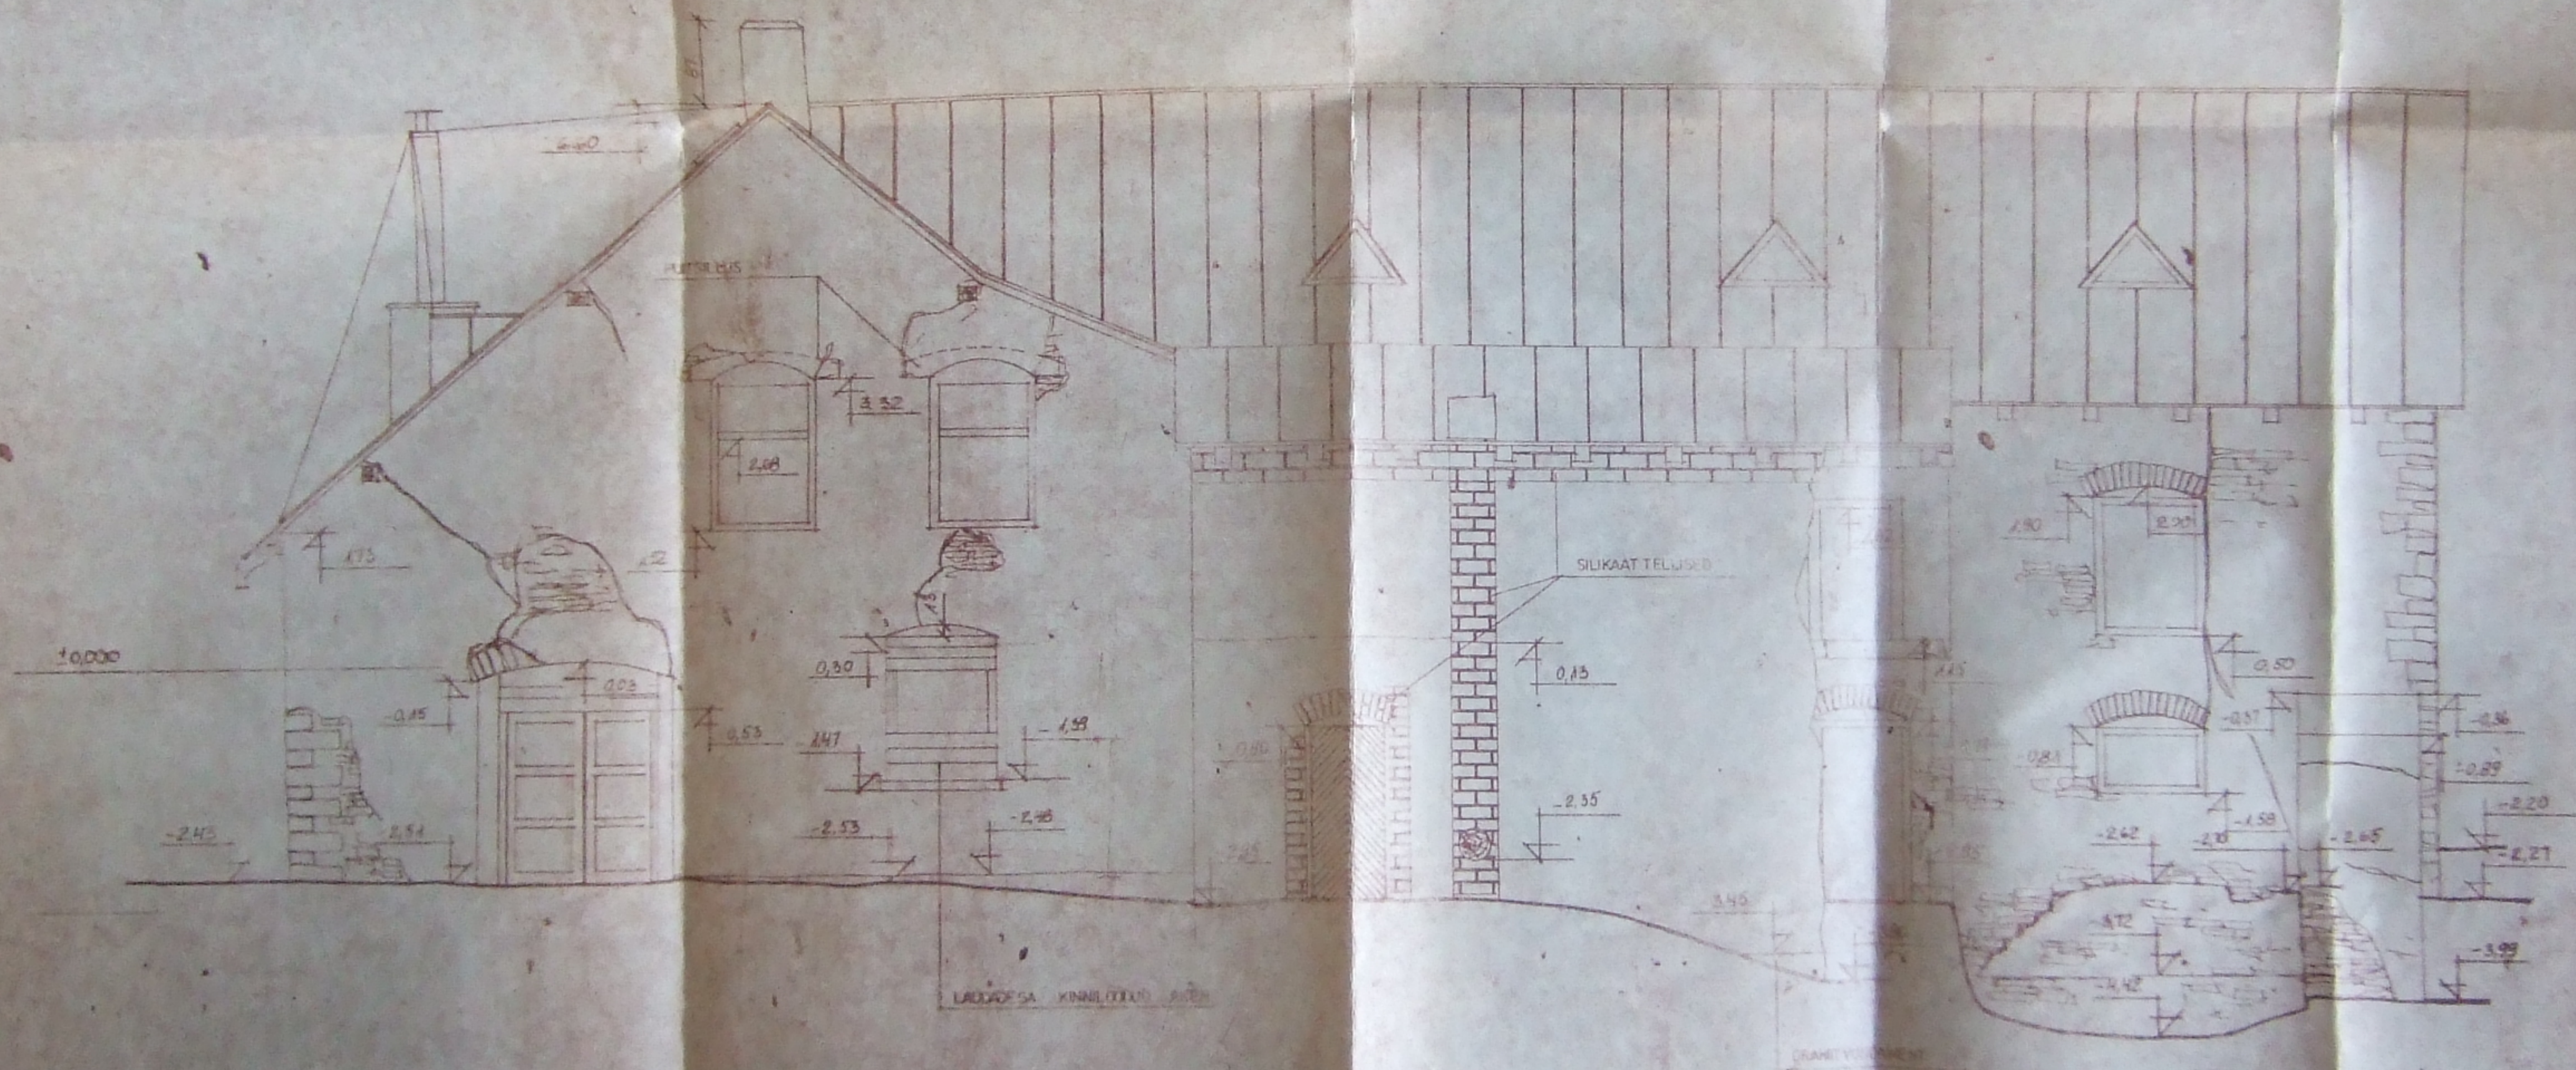

SKTB „DESINTEGRAATOR”	87244-5-M-9
RAJON	RAJON
LOHU MÖS-VESIK	LOHU MÖS-VESIK
TAGANTVAADE „B” M 1:50	TAGANTVAADE „B” M 1:50


PLEKK KOFSTNA
TOMBID

B M 1:50

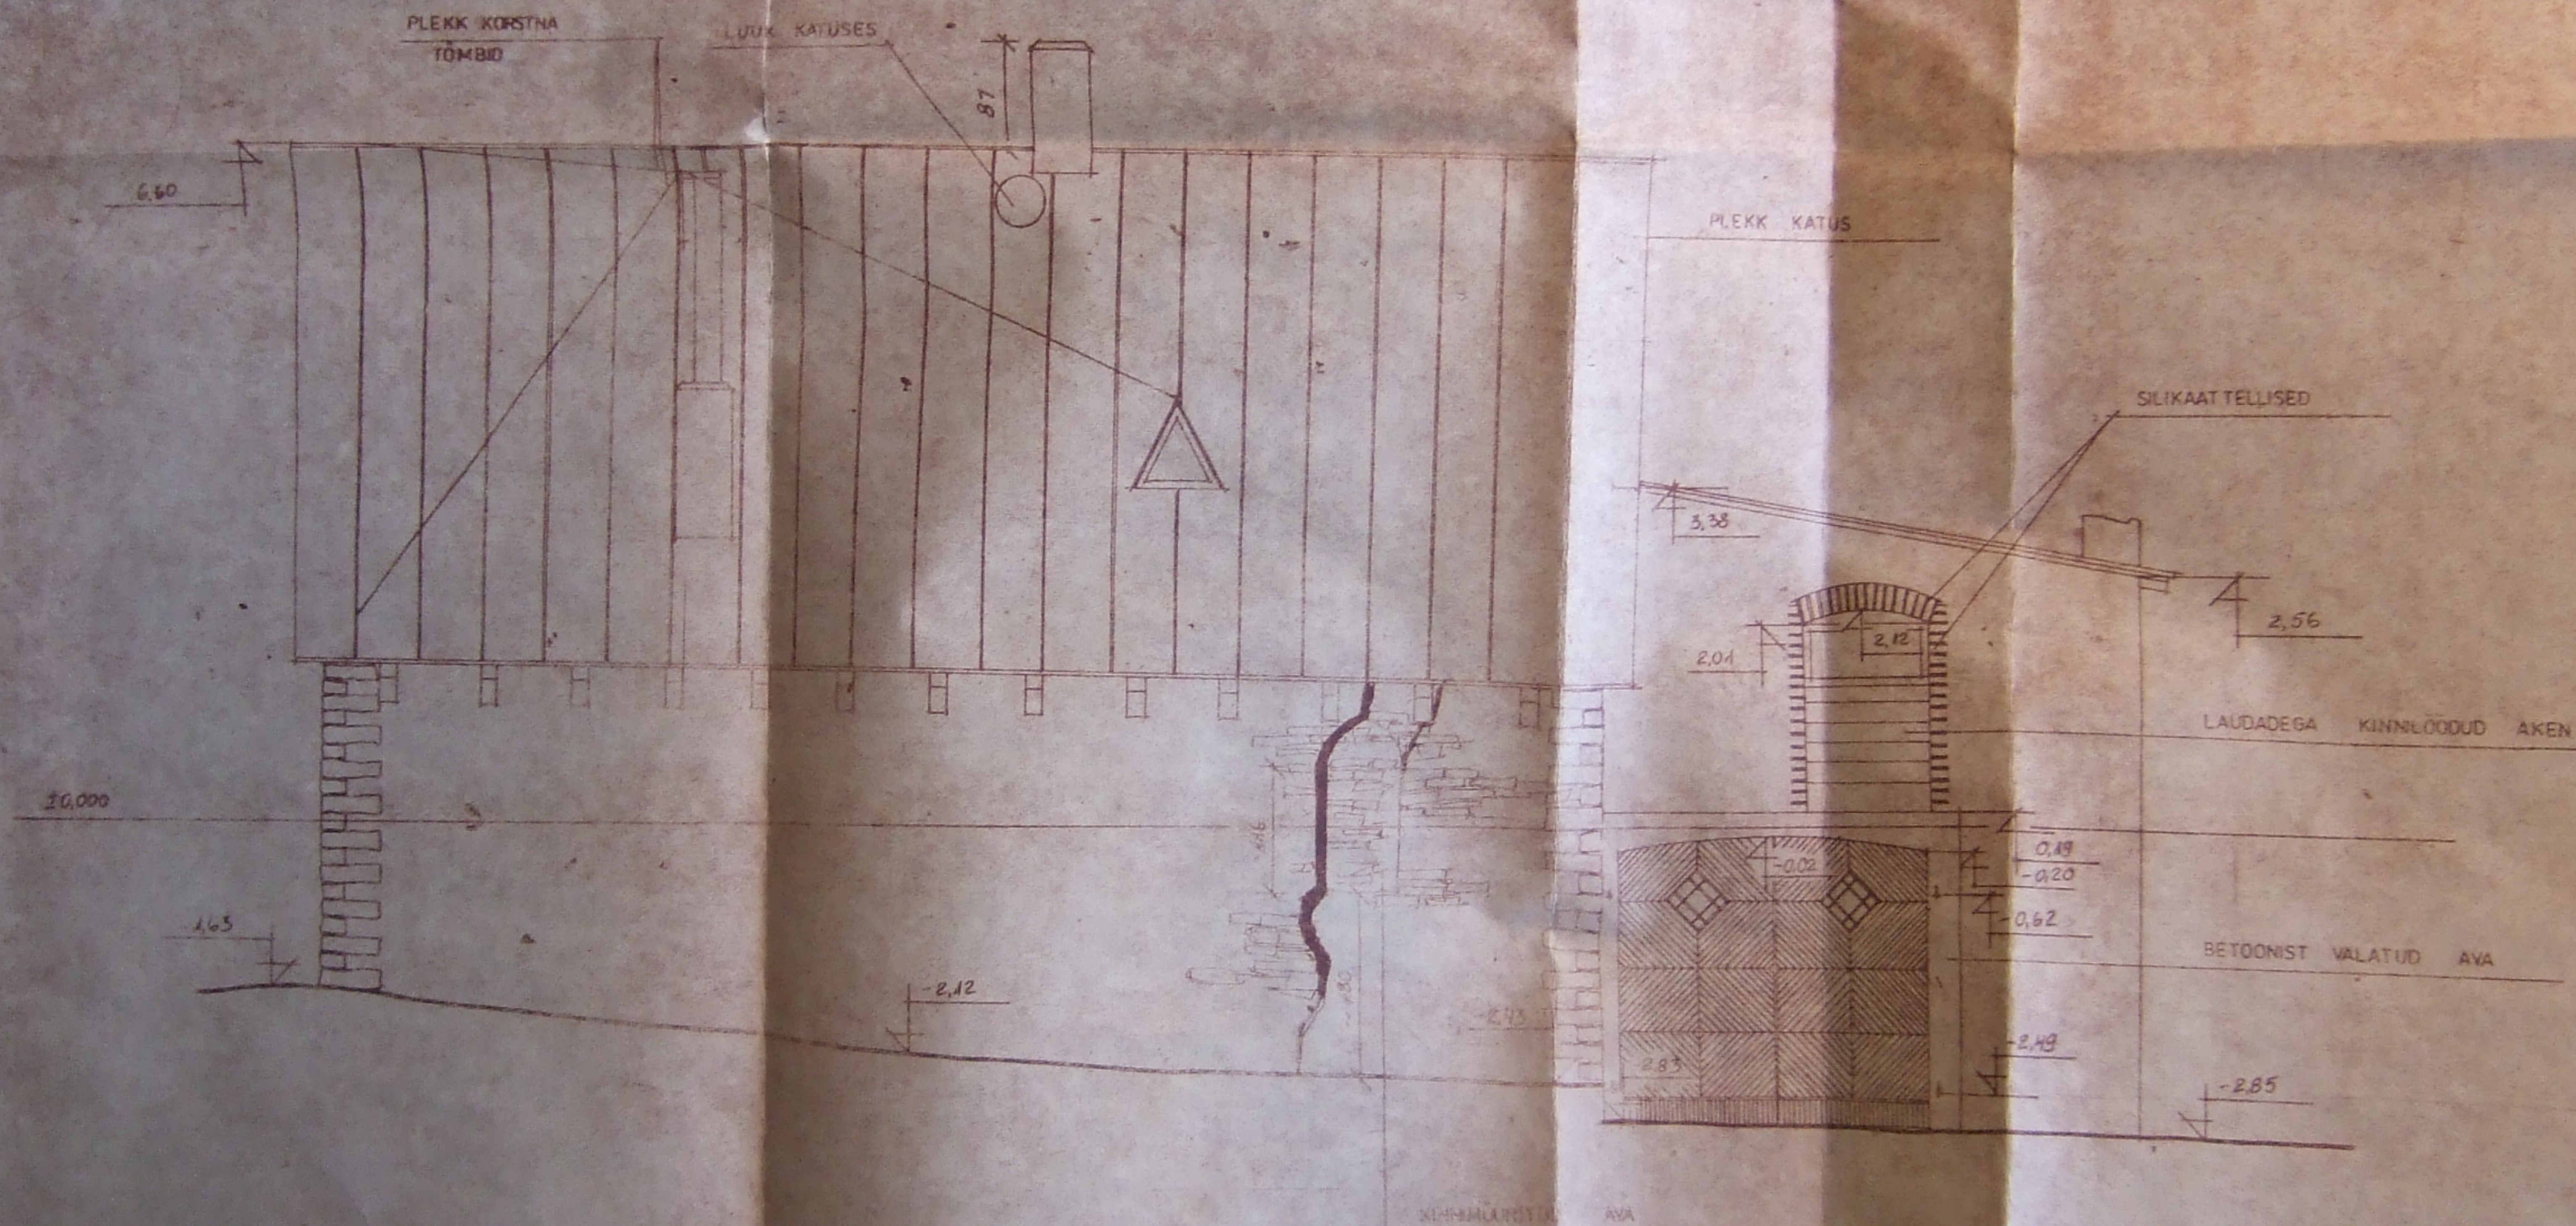[illegible]


lohu mõisa ve

OTSAADE „D” M 1:50

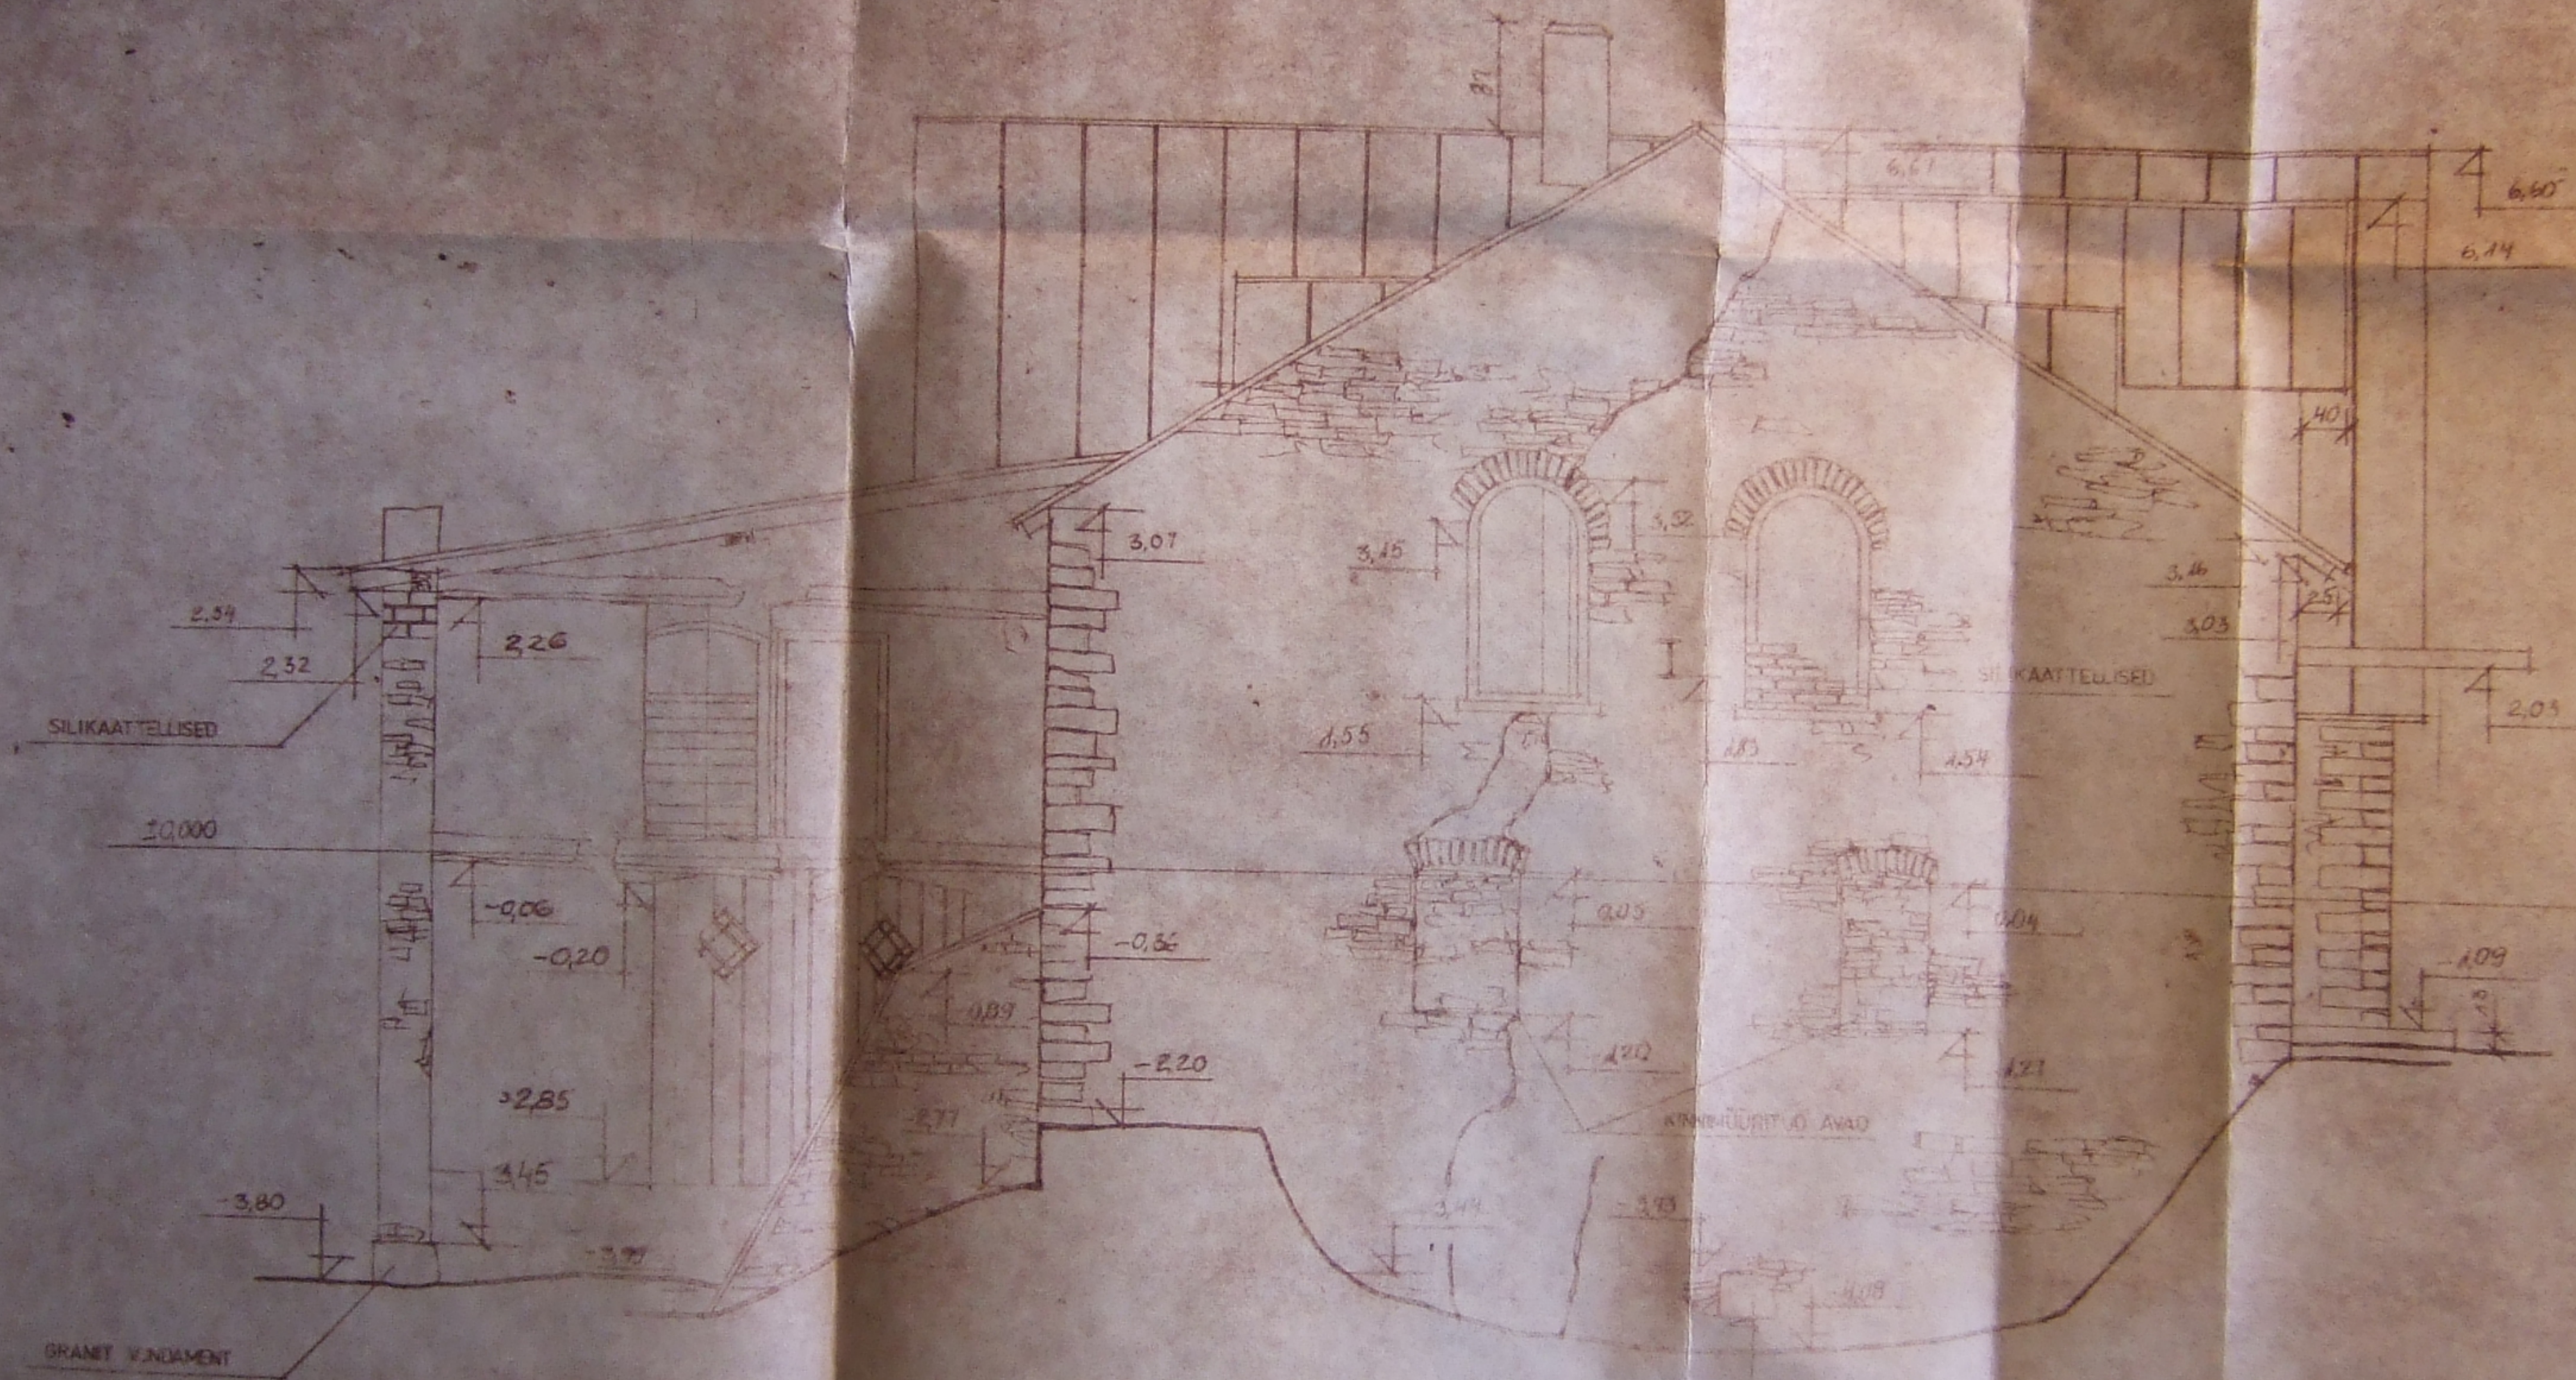


87244-5-M-10		16	
SKTB „DESINTEGRAATOR”			
RAPLA RAJON		STAND	LEHT
LOHU MÕIS - VESIVESKI		TU	1
OTSAADE „D” M 1:50		KINNIPÜÜRITUD AVAD	

VE JOON -M-7
FINGERD VE JOON -M-15

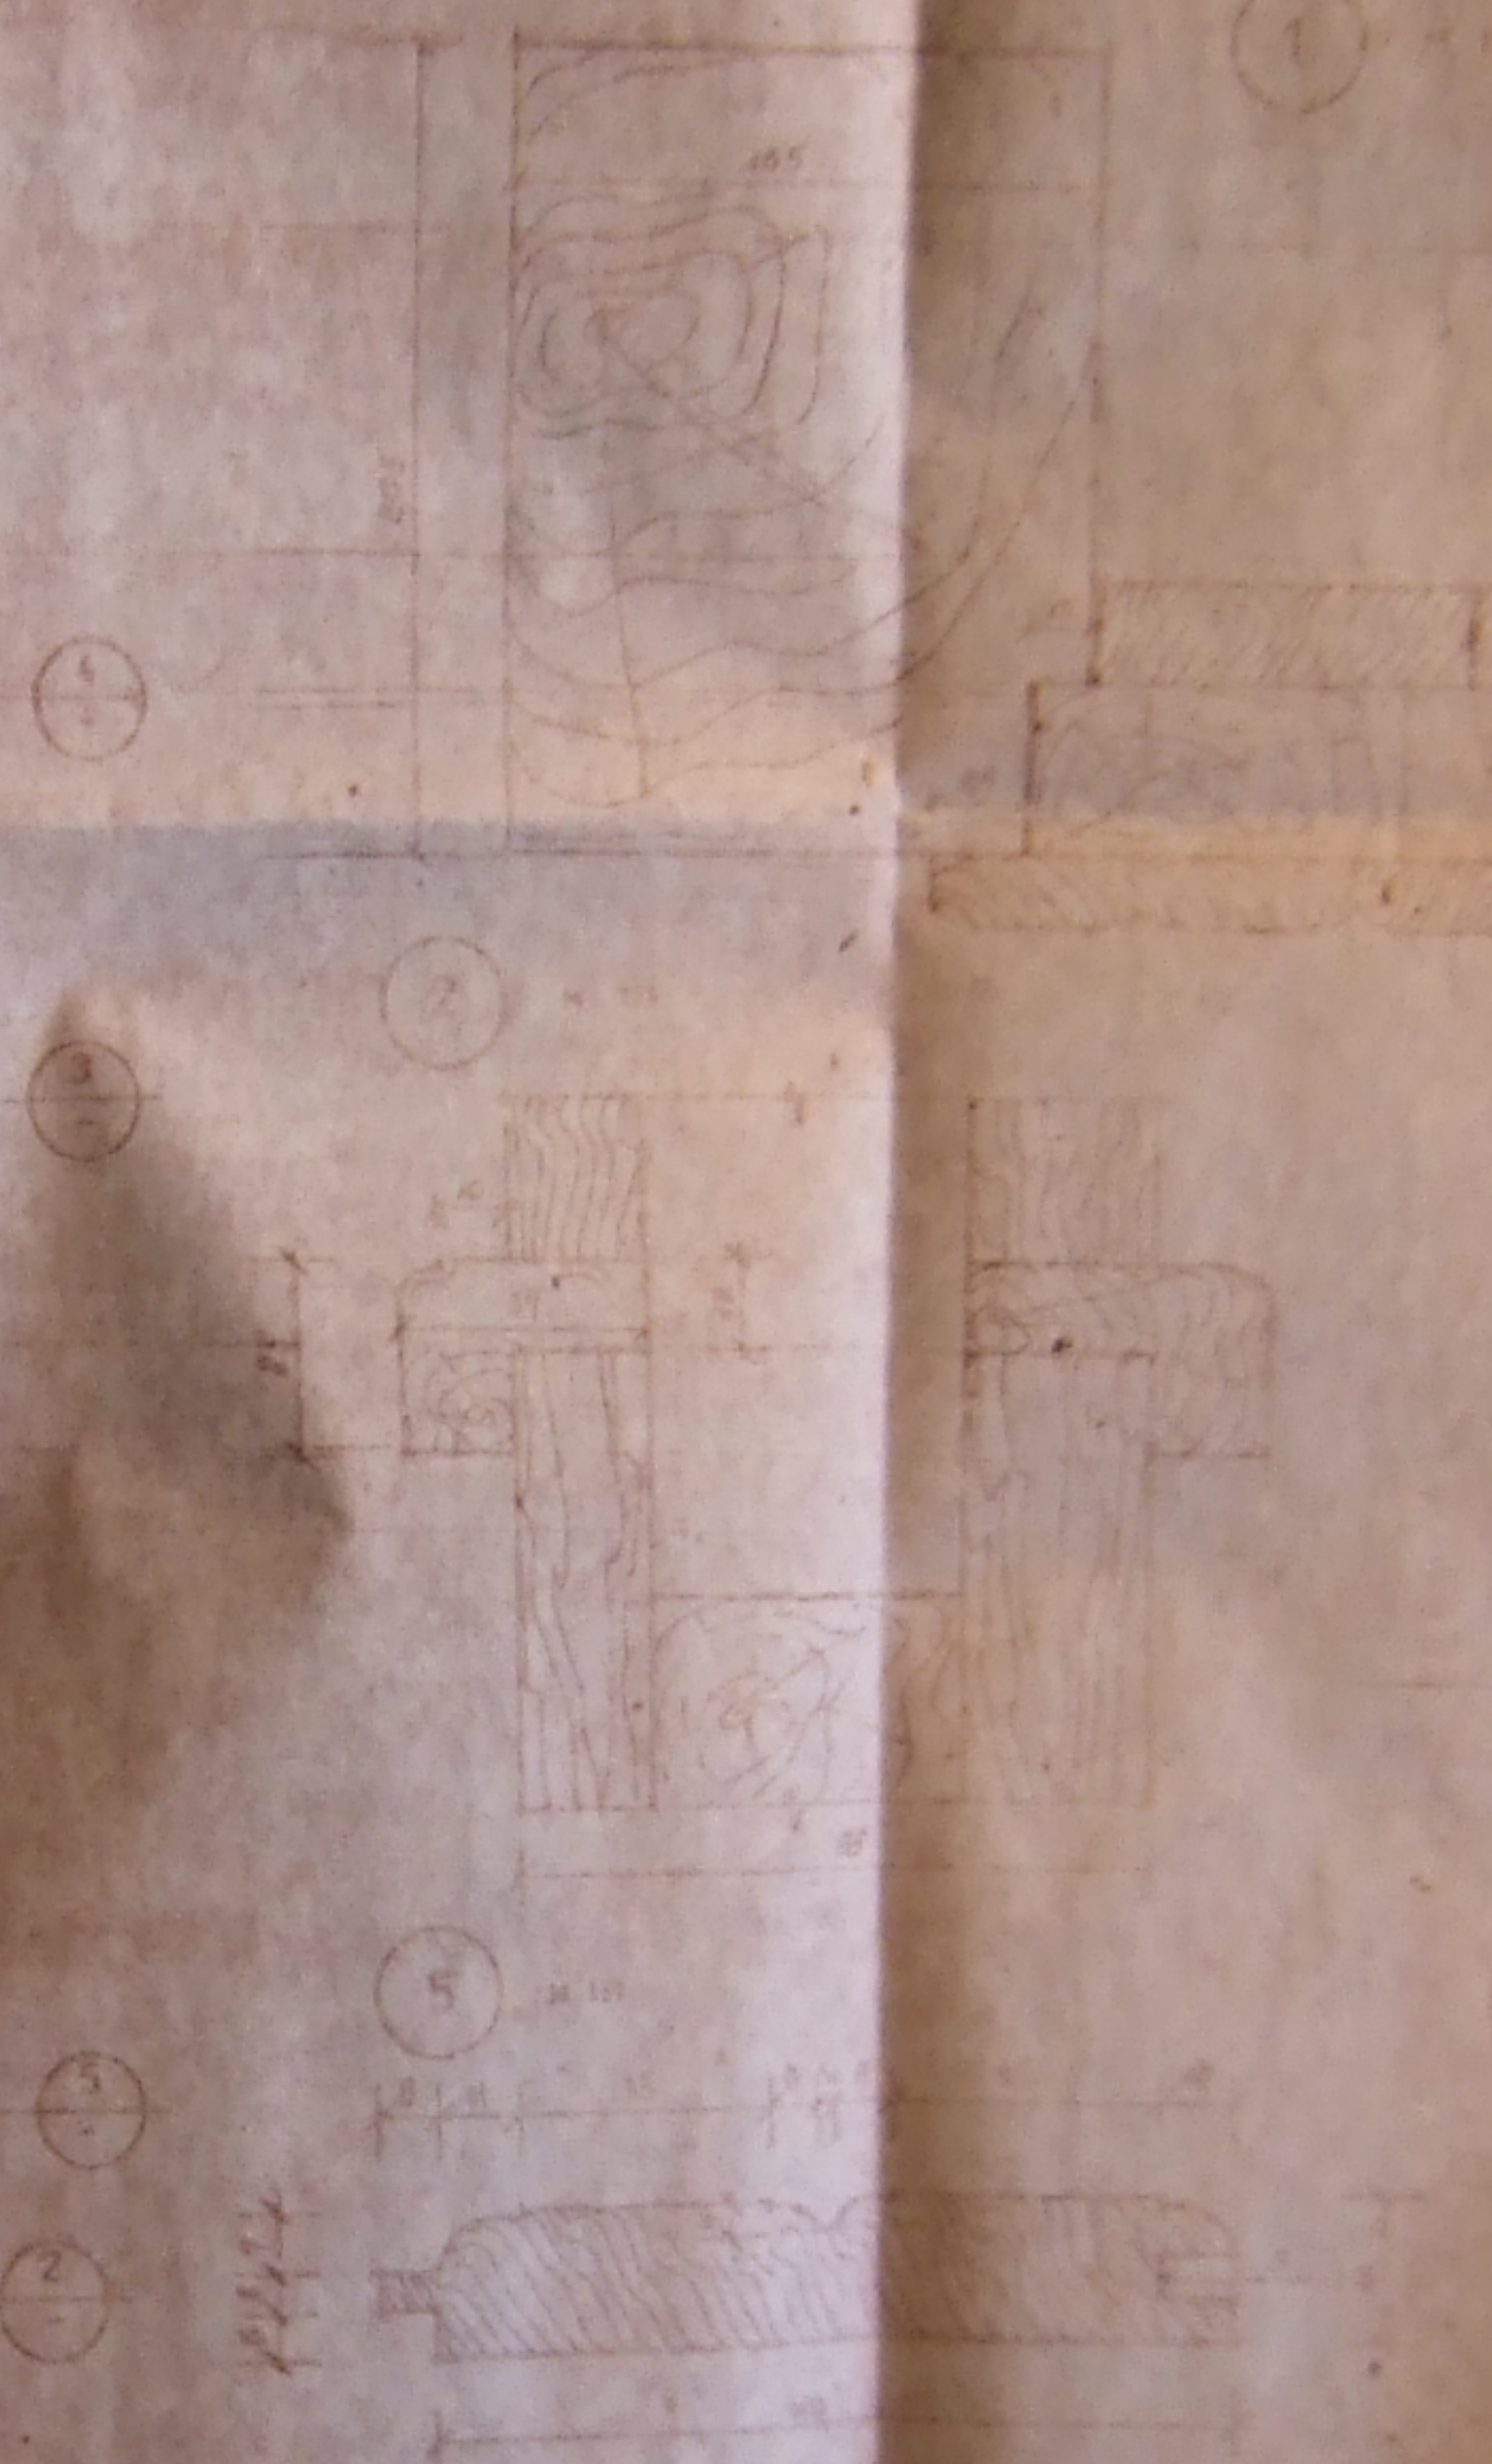[illegible]

AKNA A-2 IMPOST M 1:1


A-2 ASUKOHT VI JOON - M-7

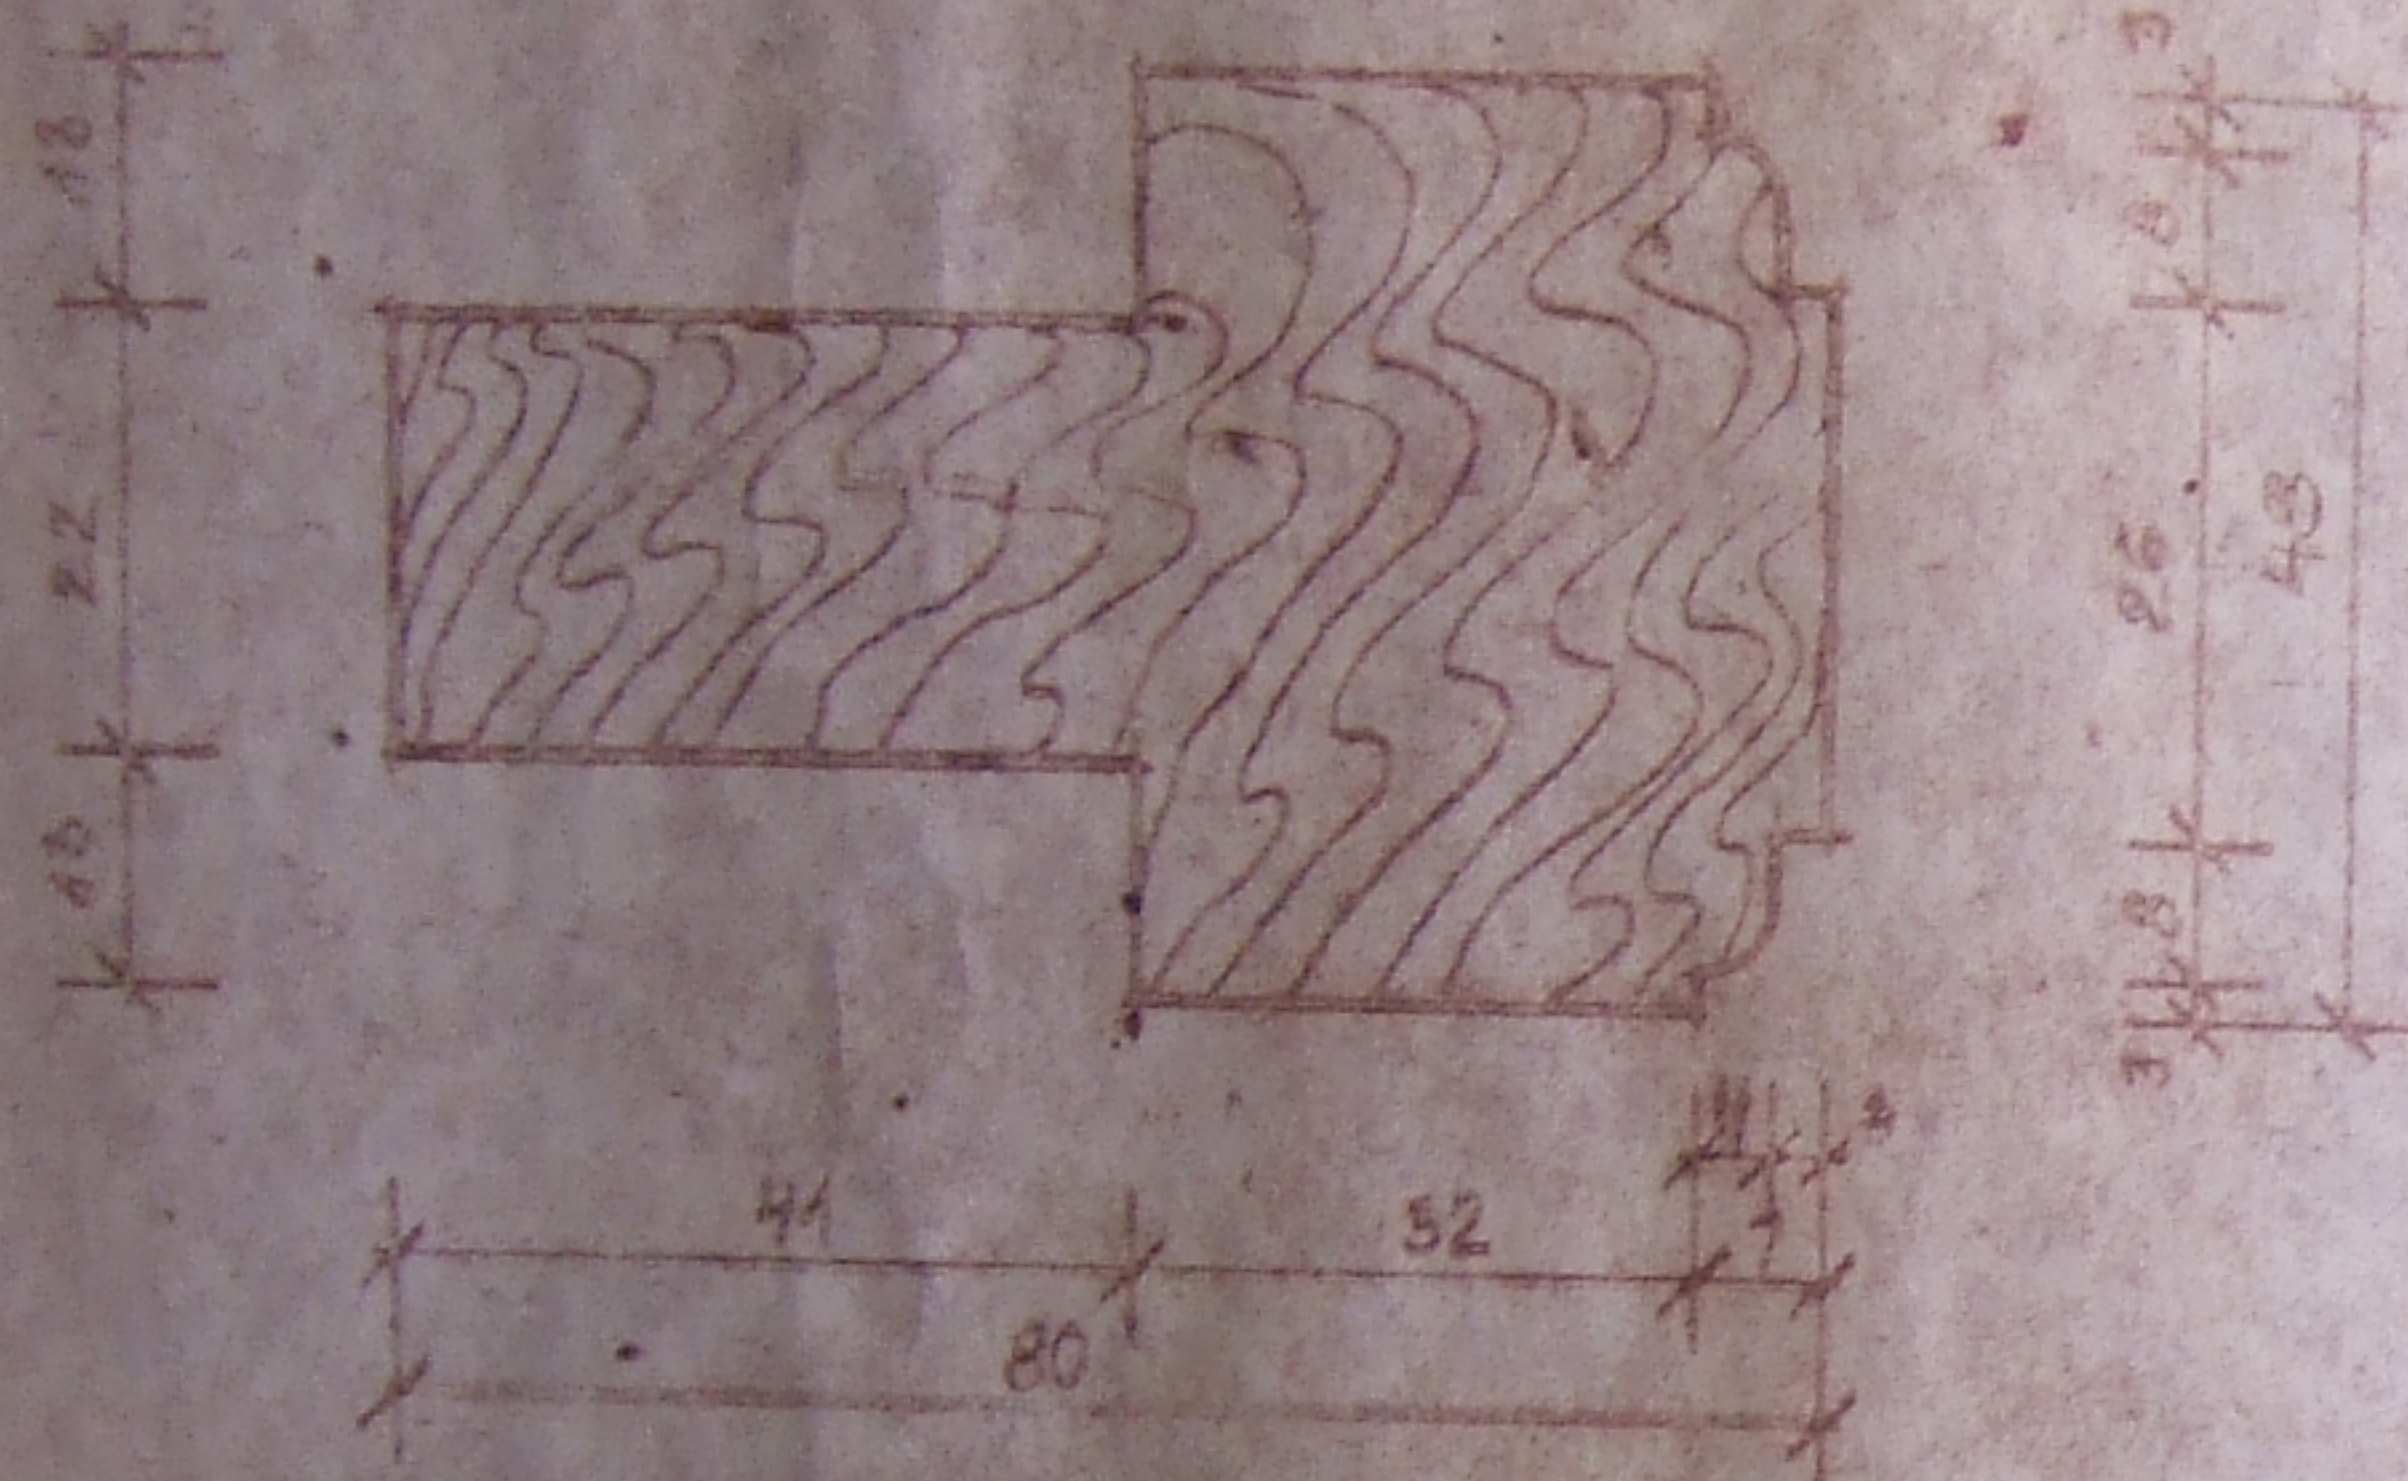


AKNA A-2 PIIRDELIIST M 1:1




II KORRUSE PÖRANDALIIST M 1:1

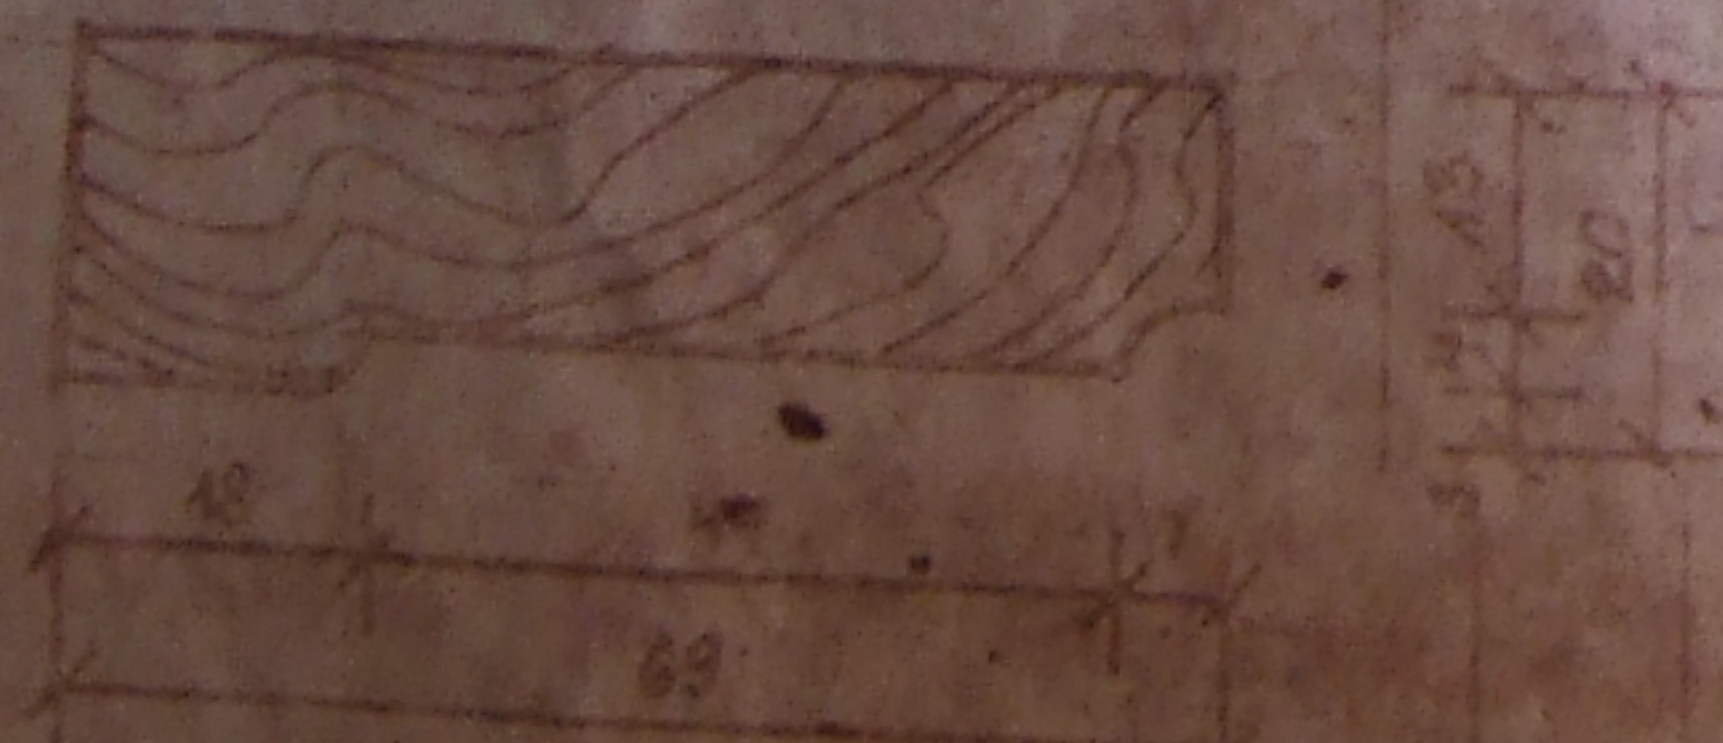

I KORRUSE VAHESEINA LAUD M 1:1

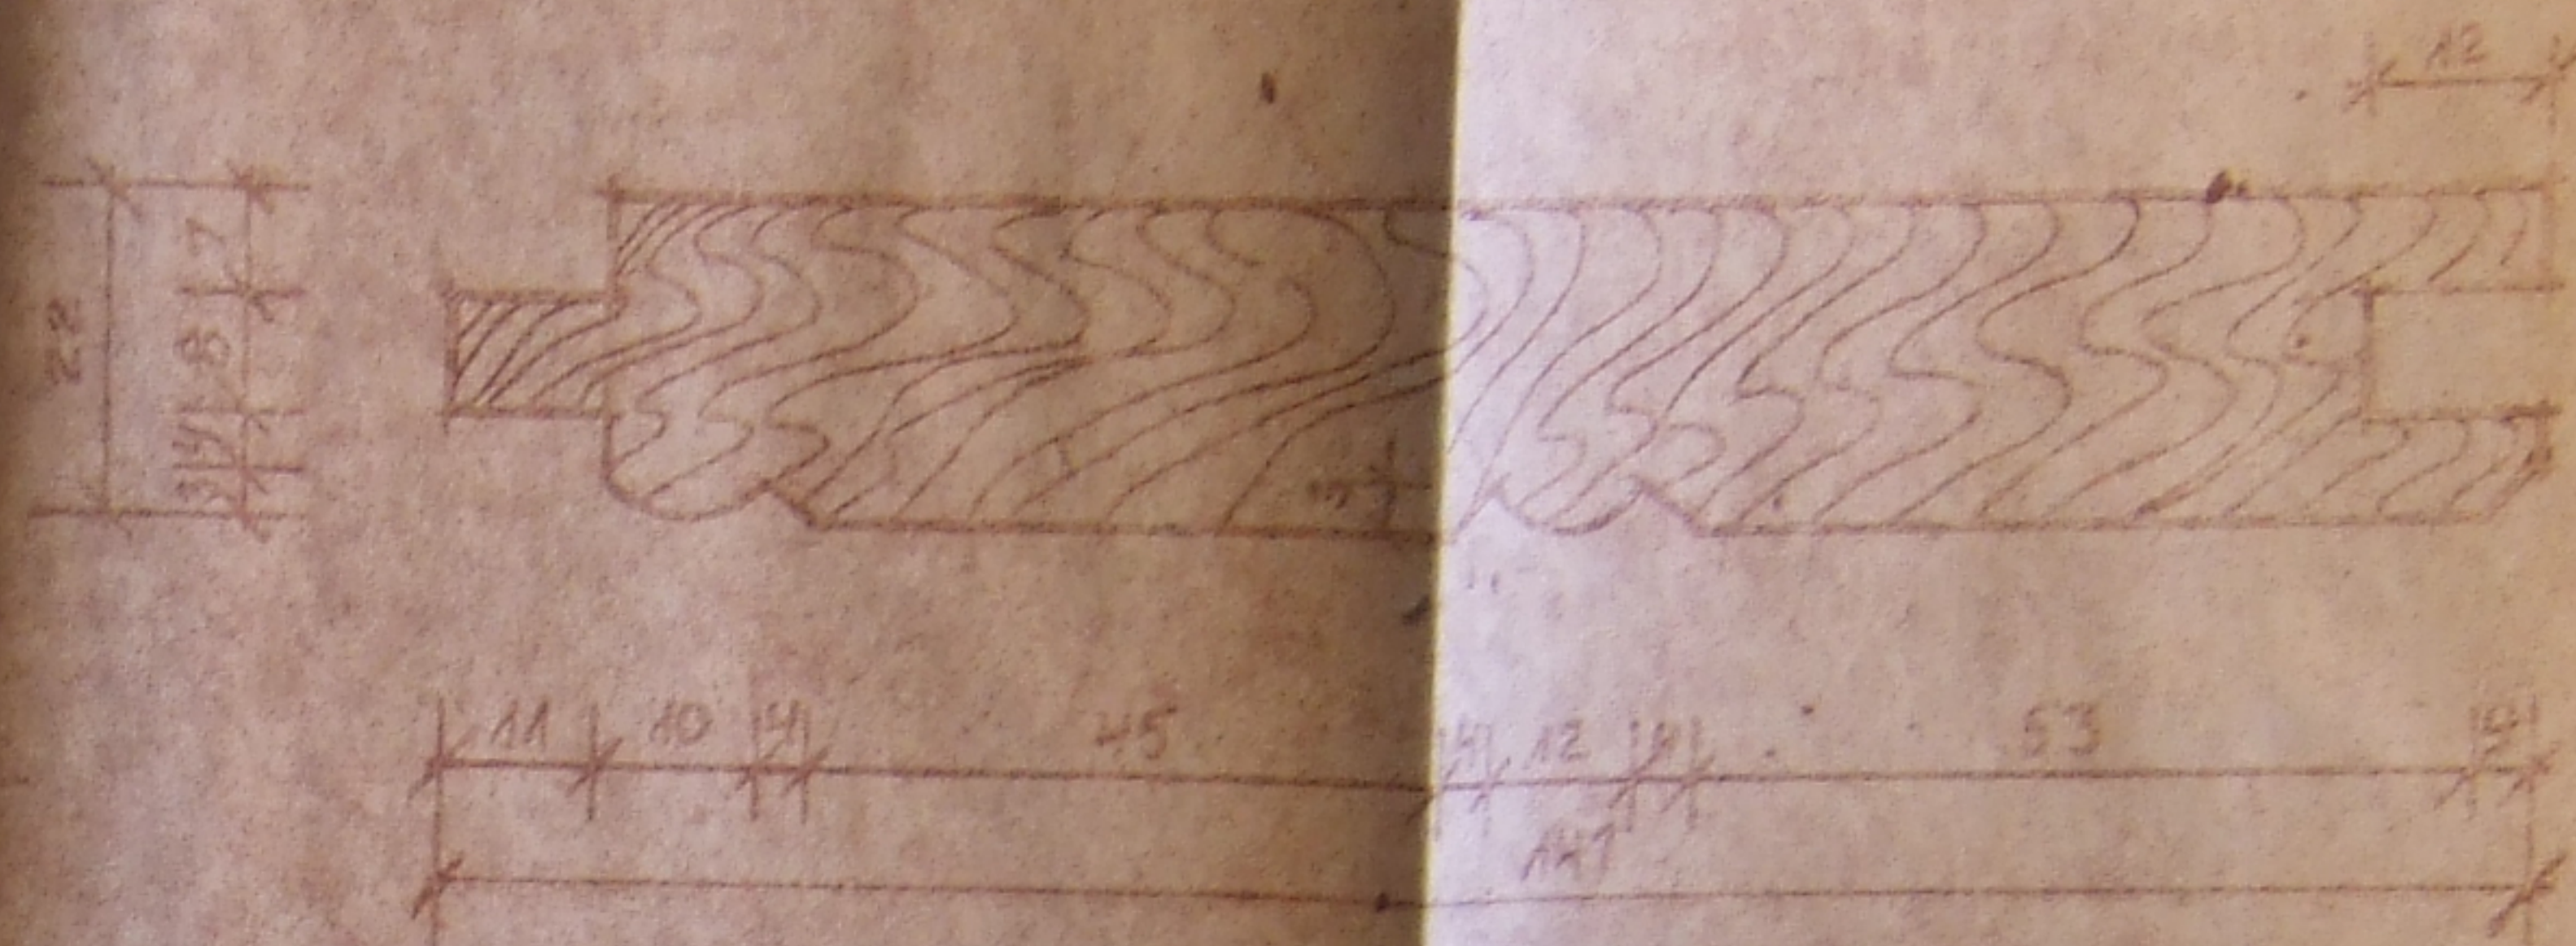


I KORRUSE UKSE PIIRDELIIST M 1:1

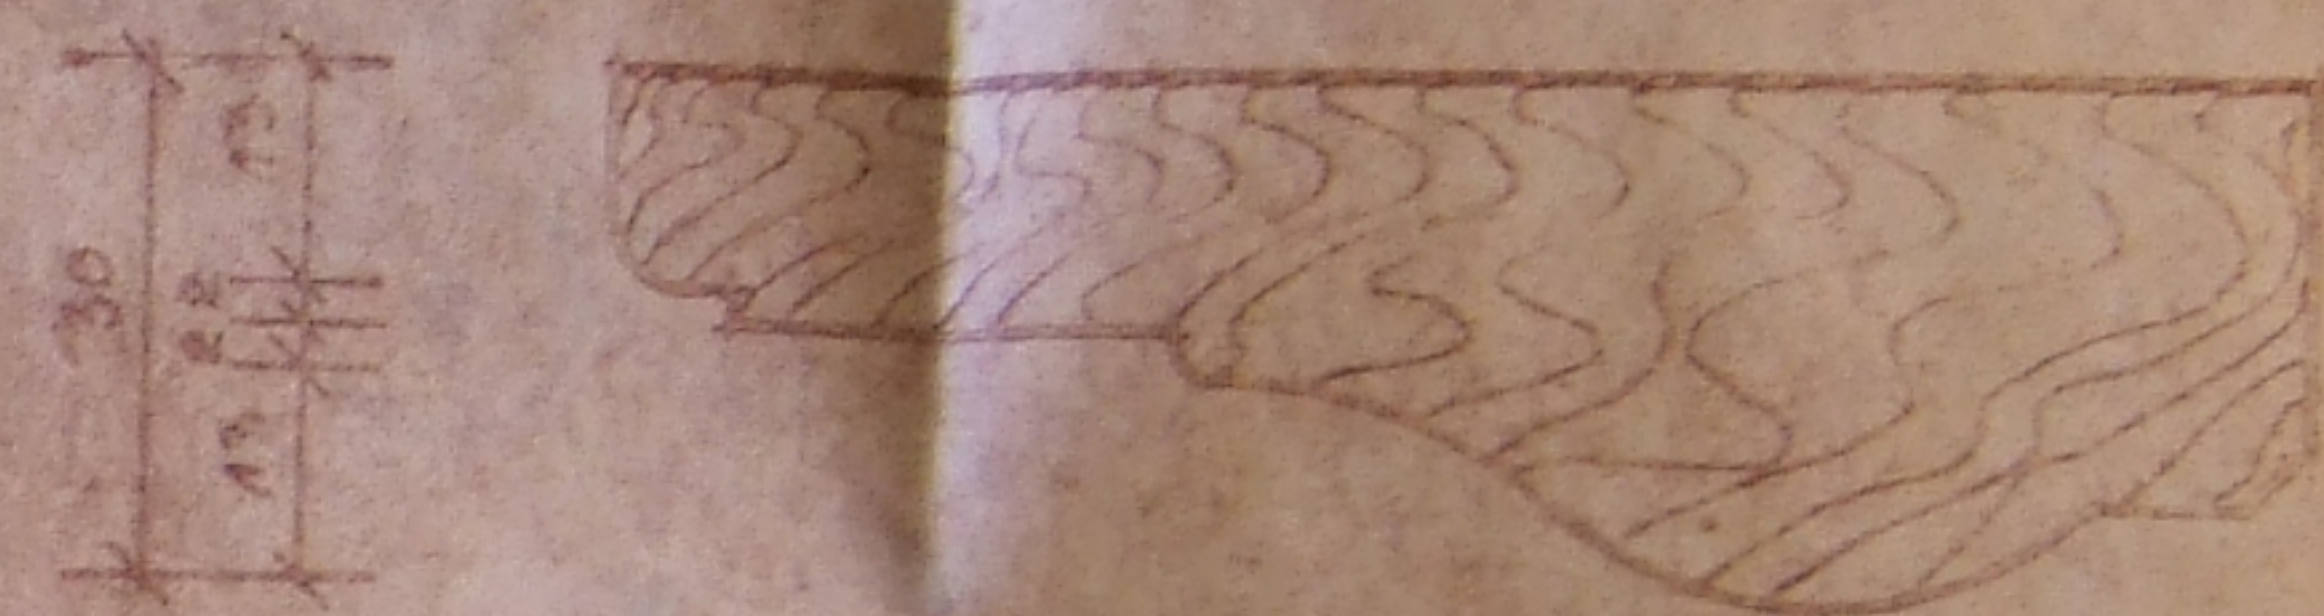


AKNA A-3 TUULELIIST M 1:1

A-3 ASUKOHT VI JOON - M-7

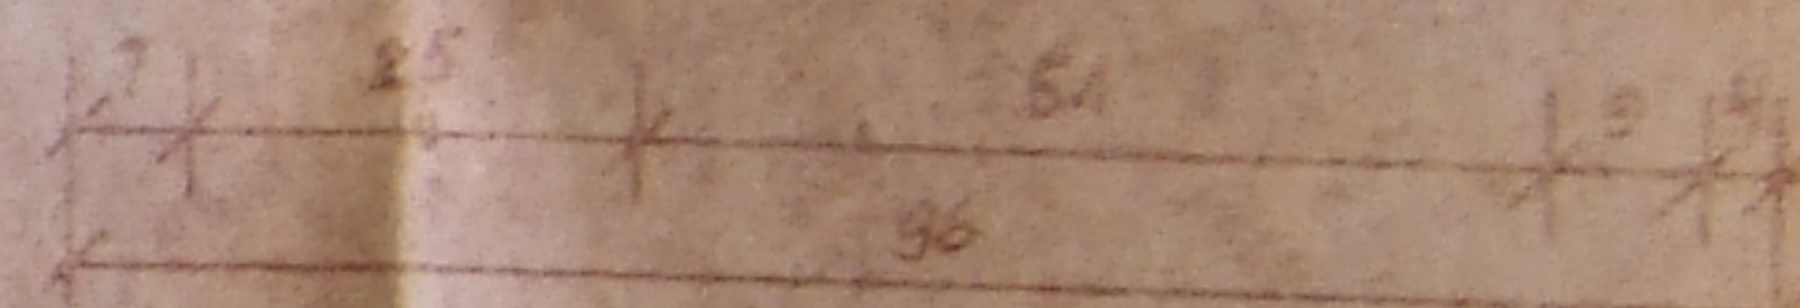

II KORRUSE UKSE PIIRDELIIST M 1:1

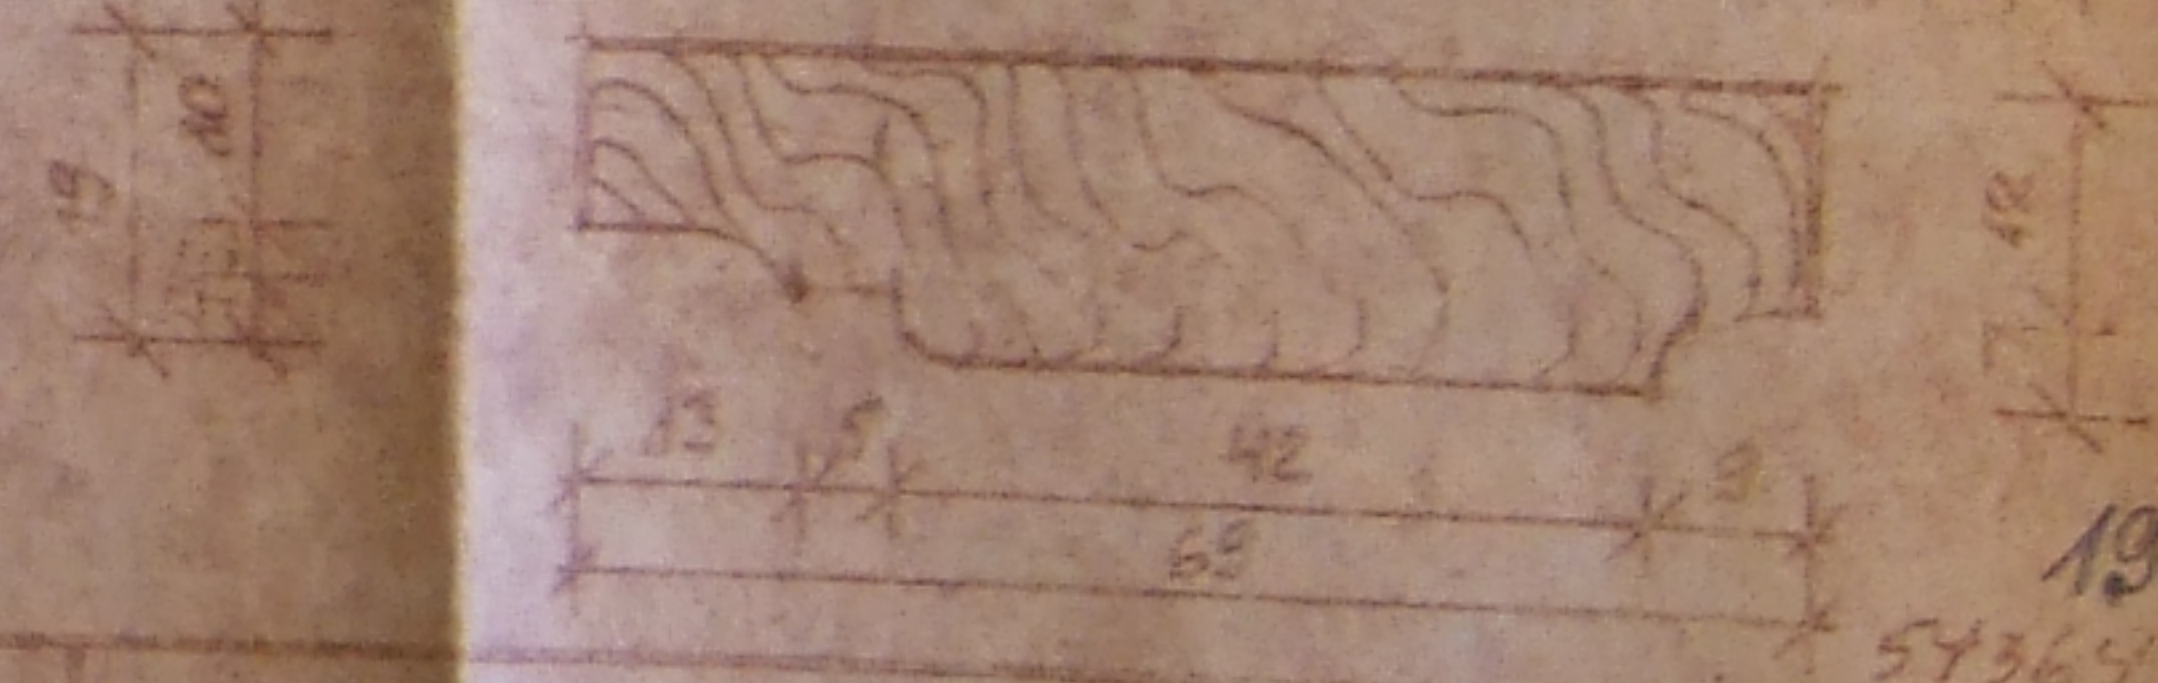

OS JUHTIV KUKKUR	
ER PINS V KOSE	
OS PARHA KANN	
GR JUHTIV MAARPUI	
MOOTSID A VAARPUI	
U SEPP	
KAO SUANON	
KONEST K BOODANIT	




8724-5-M-13

SKTB "DESINTEGRAATOR"

RAPLA RAJON	STAAD	EHIT	LEHTI
LOHU MÖS - VESIVESKI			
A-1 IMPOST JA PIIRDELIIST			
A-3 TUULELIIST, I KORRUSE VAHESEINA LAUD UKSE PIIRDELIIST			
II KORRUSE UKSE PIIRDELIIST, PÖRANDALIIST			

ENSV EHTUSKOMITEE
KULTUUR
MALESTISTE TPI

A-1 ASUKOHT VT. JOON. -M-7

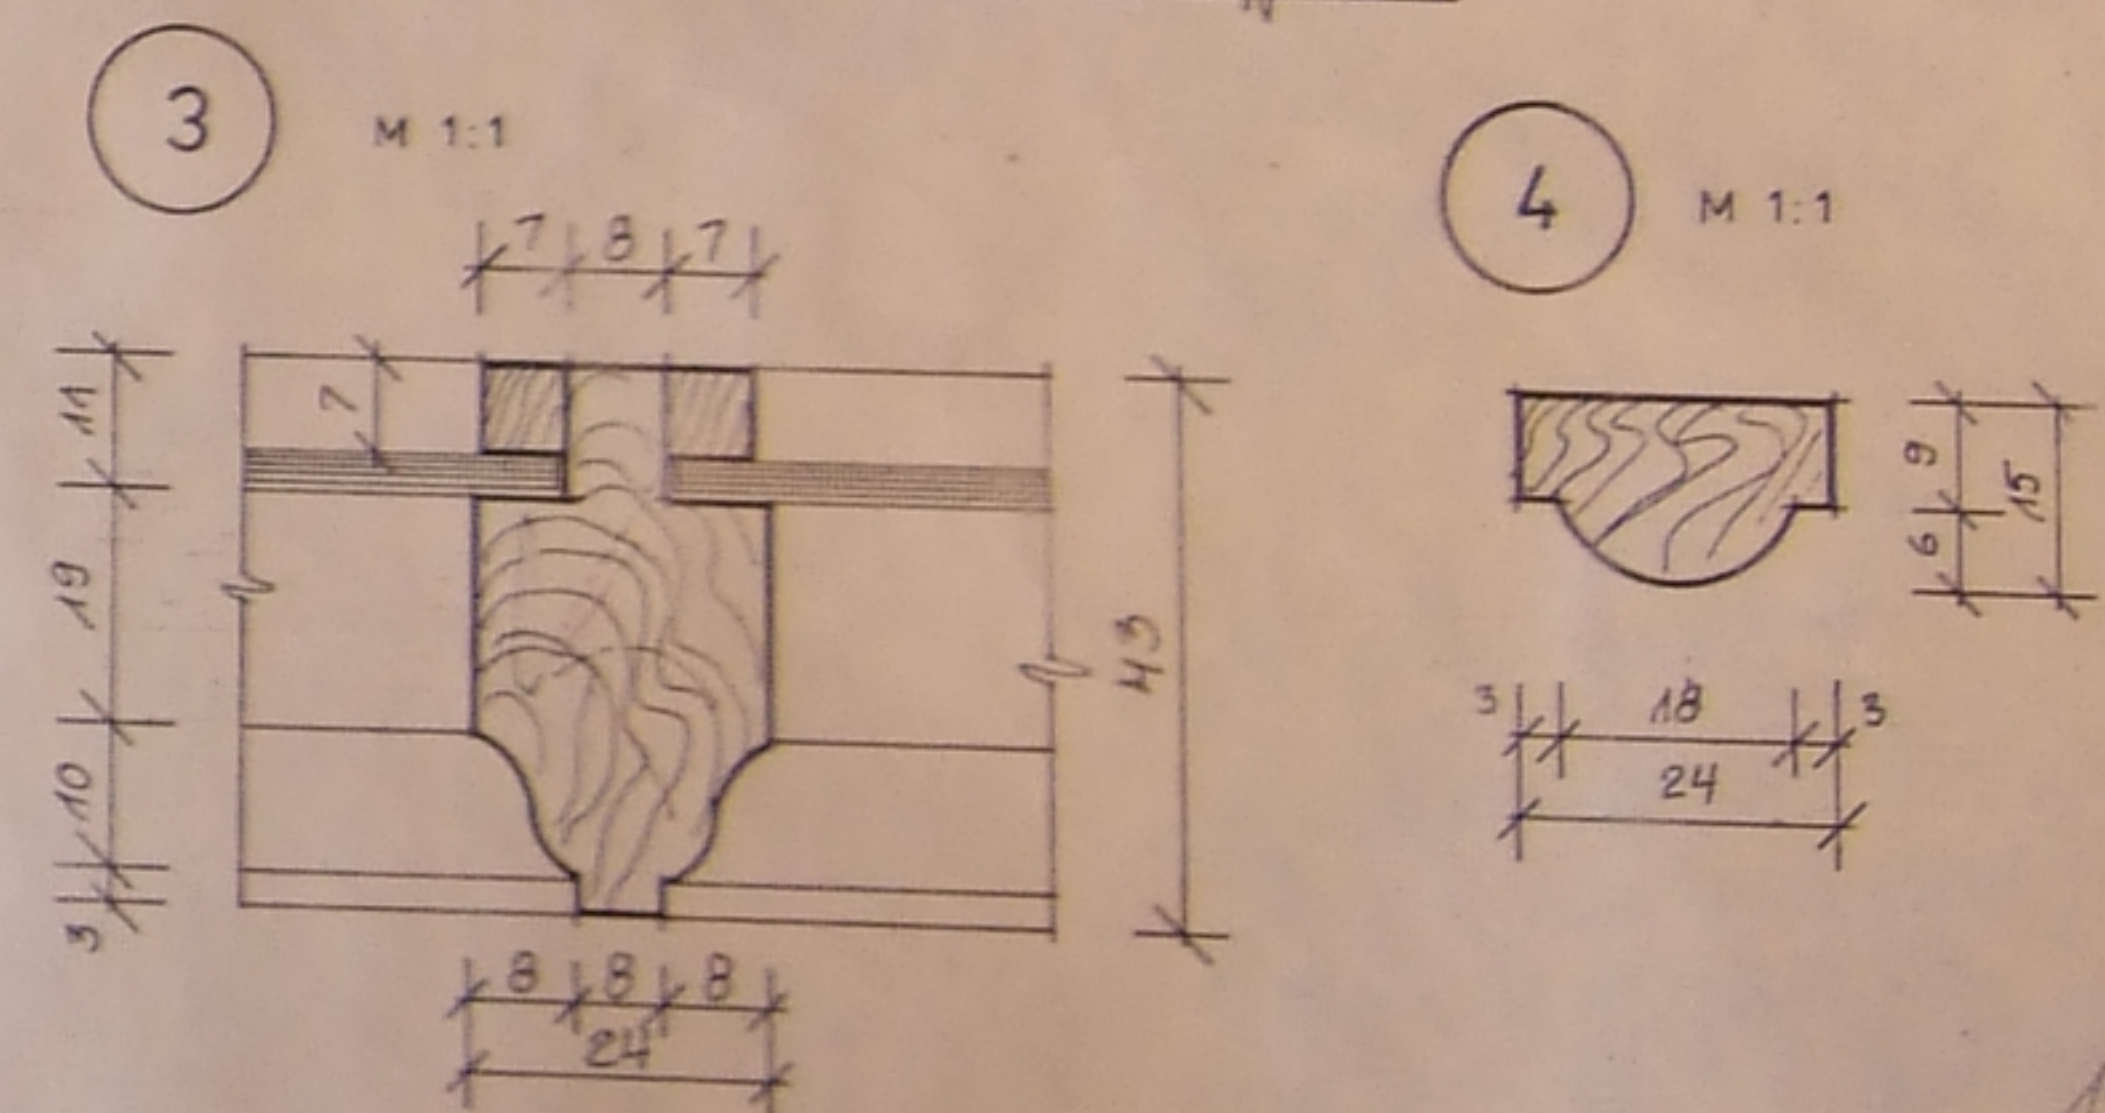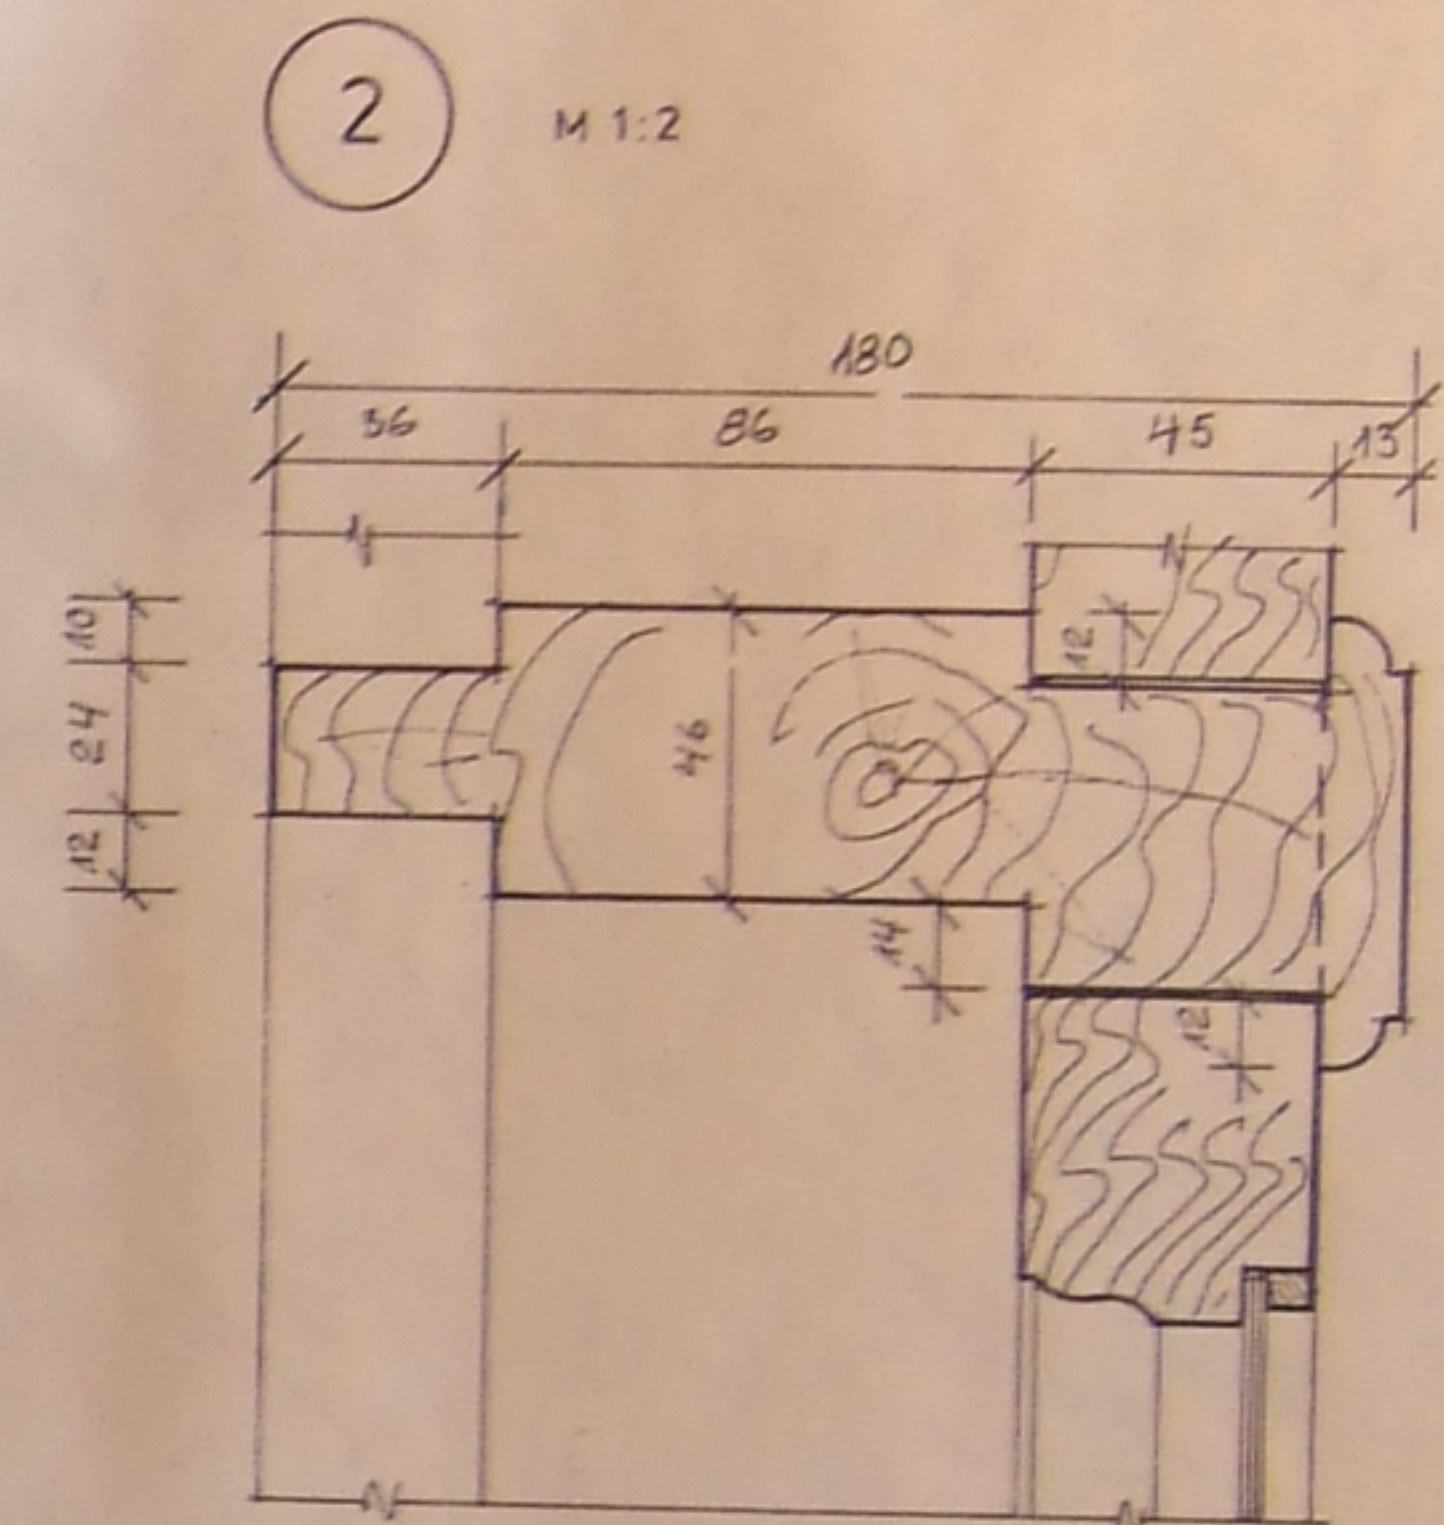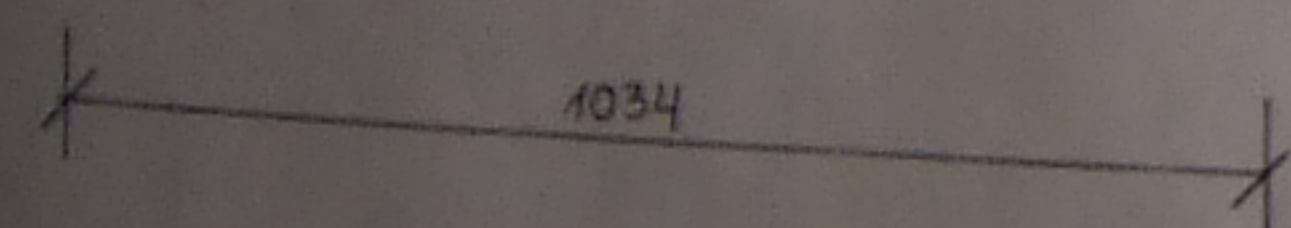[illegible]

Lohu mõisa vesiveski

SARIKA OJES TÄHTSUS VÄLJATAHUTUS

M 1:1



87244-5-M 14
SKTB DESINTEGRATOR
NAPLA RAJON
LOHU MÕIS-VESIVESKI
SARIKA OJES M 1:1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Kultuurimälestiste RPI
TEHNILINE
№ 1-1111




Posti veidi
inven

ENSV. MINISTRI KÕIGI
KULTUURIMÄLESTISTE RI

UKSE U-1 HING M 1:2

ASUKOHT VT JOON -M-9 JA -M-11


EESTVAADE

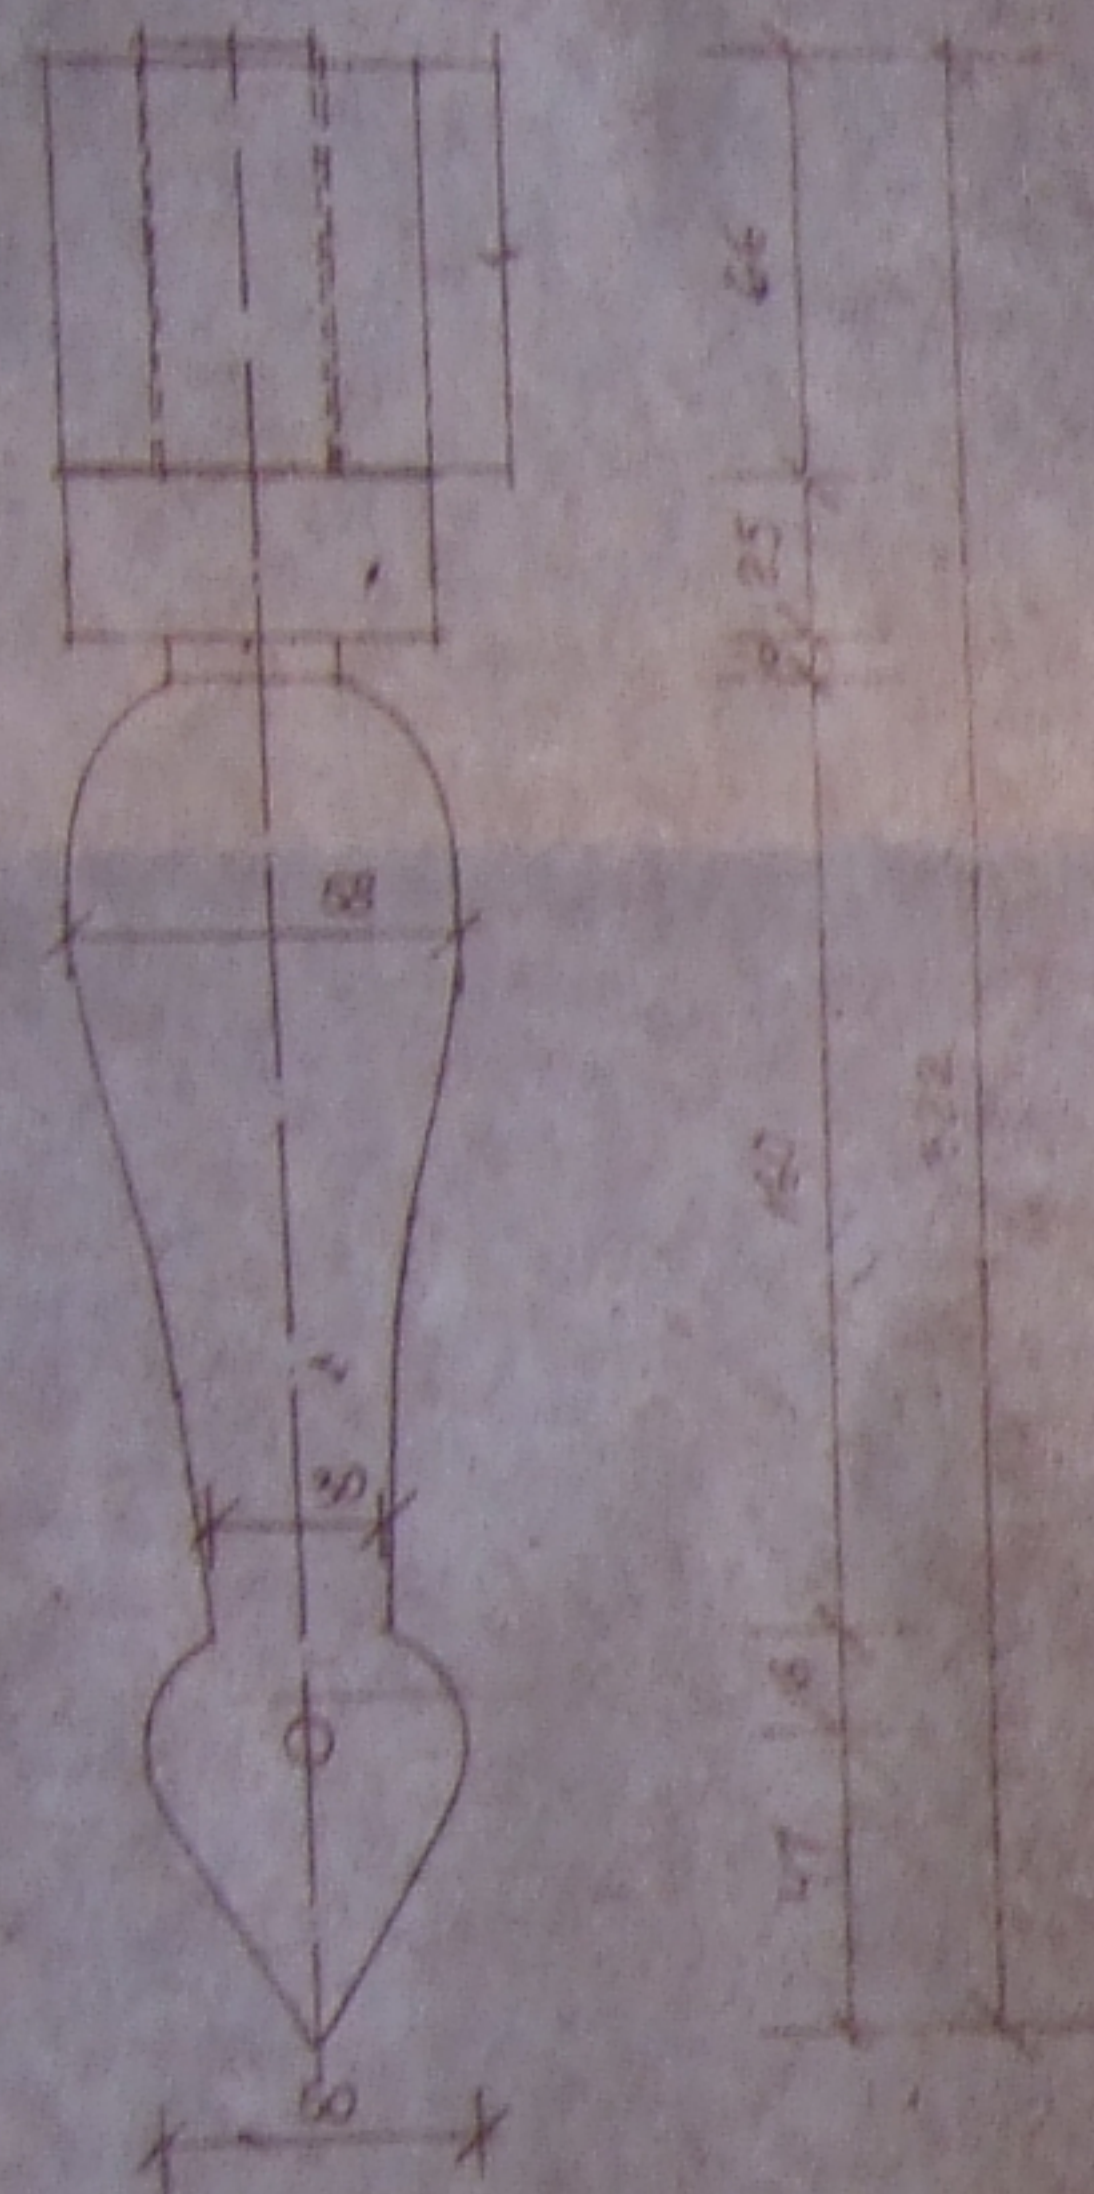

KULGVAADE




LÕIGE 1-1

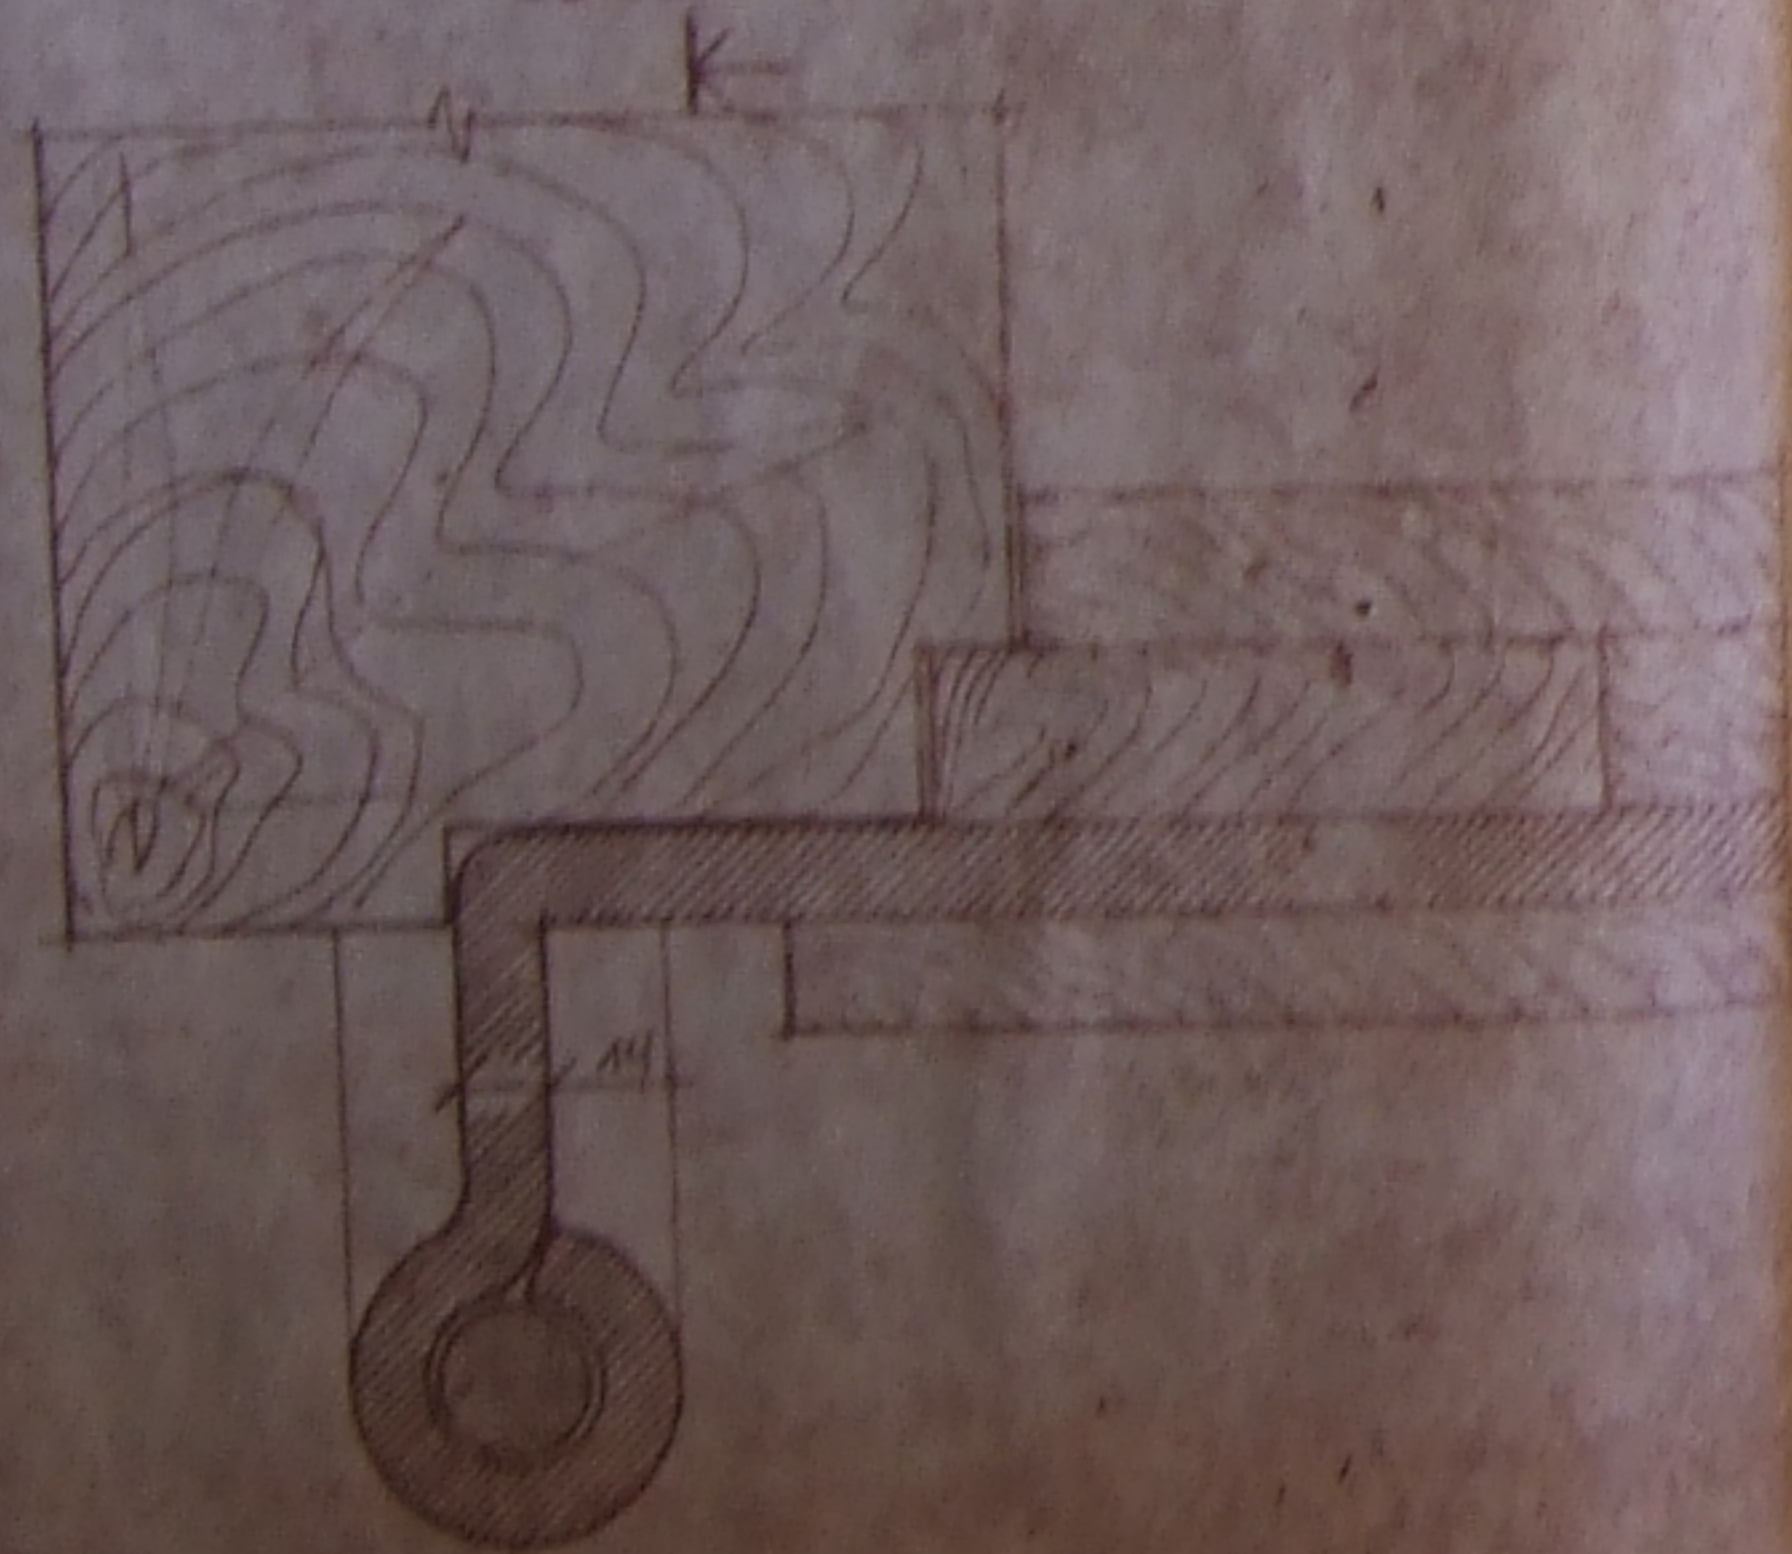


KINNITUSHAAK M 1:1




TUULEHAAK M 1:1

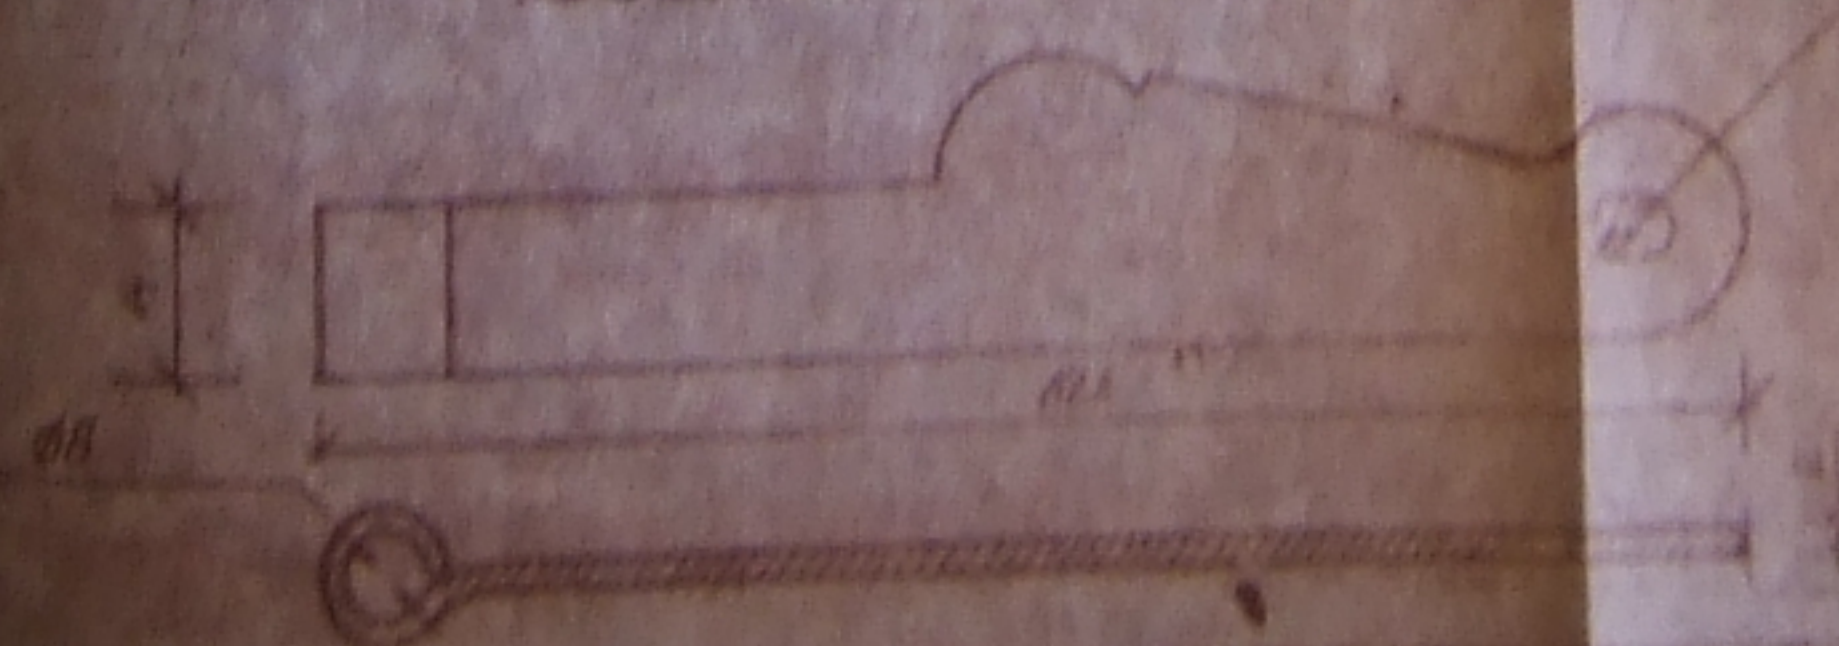


AKNA HING M 1:1

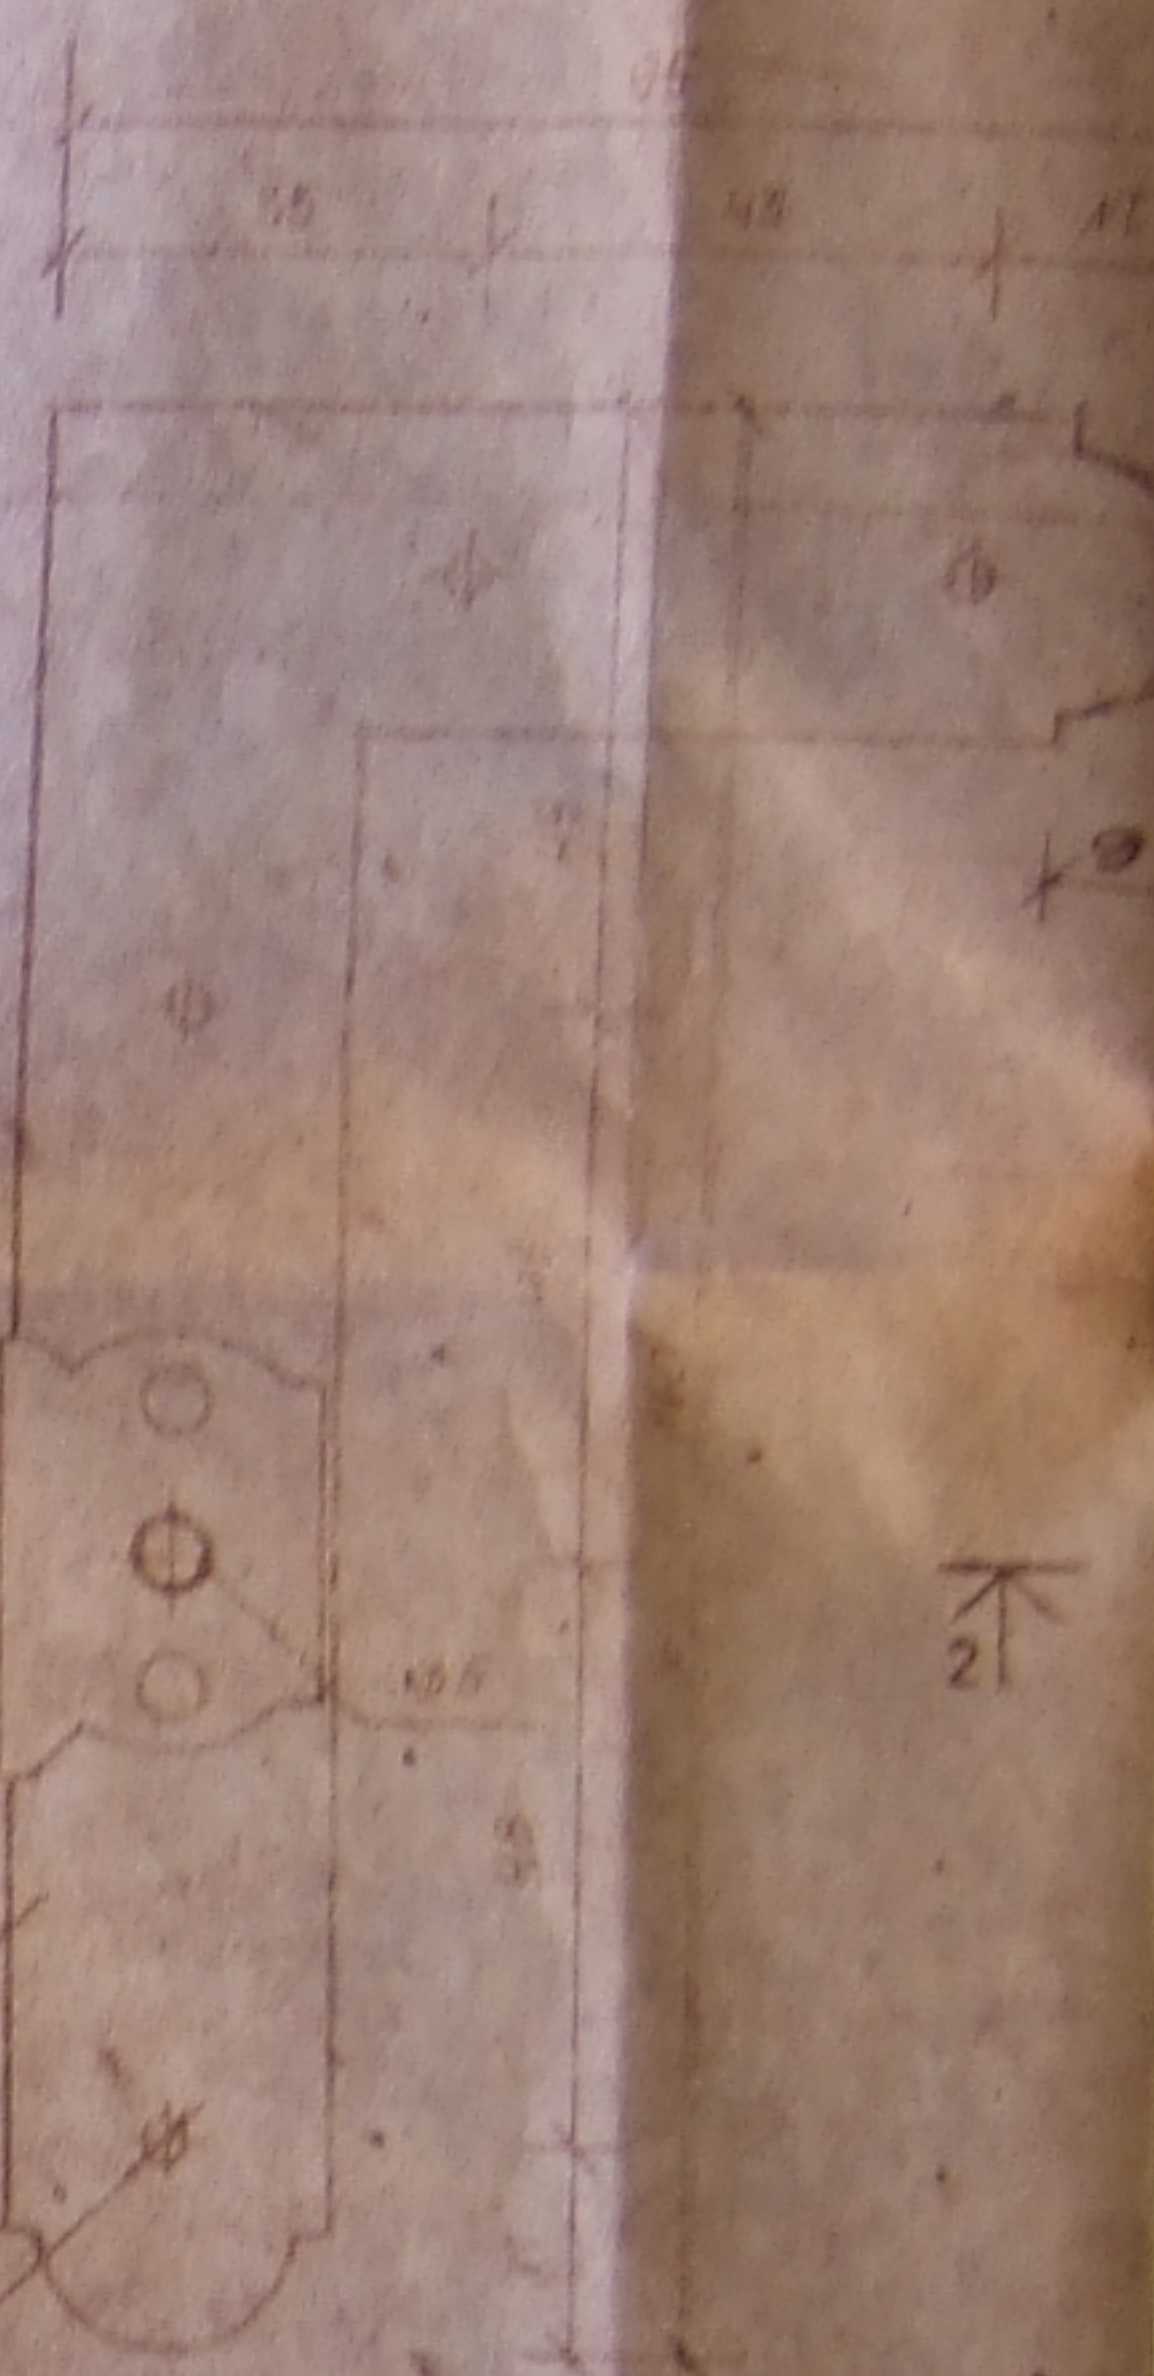


LÕIGE 2-2

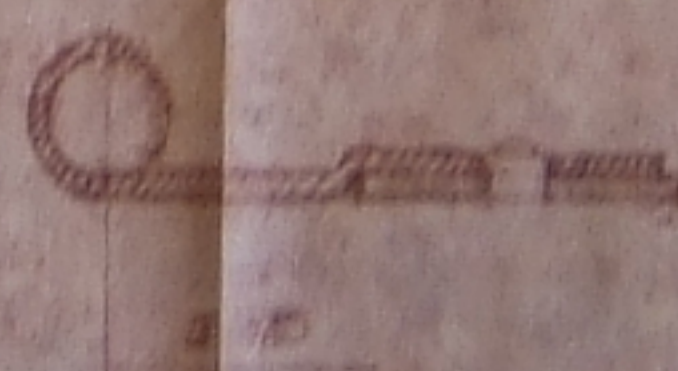

KINNITUSHAAK M 1:1

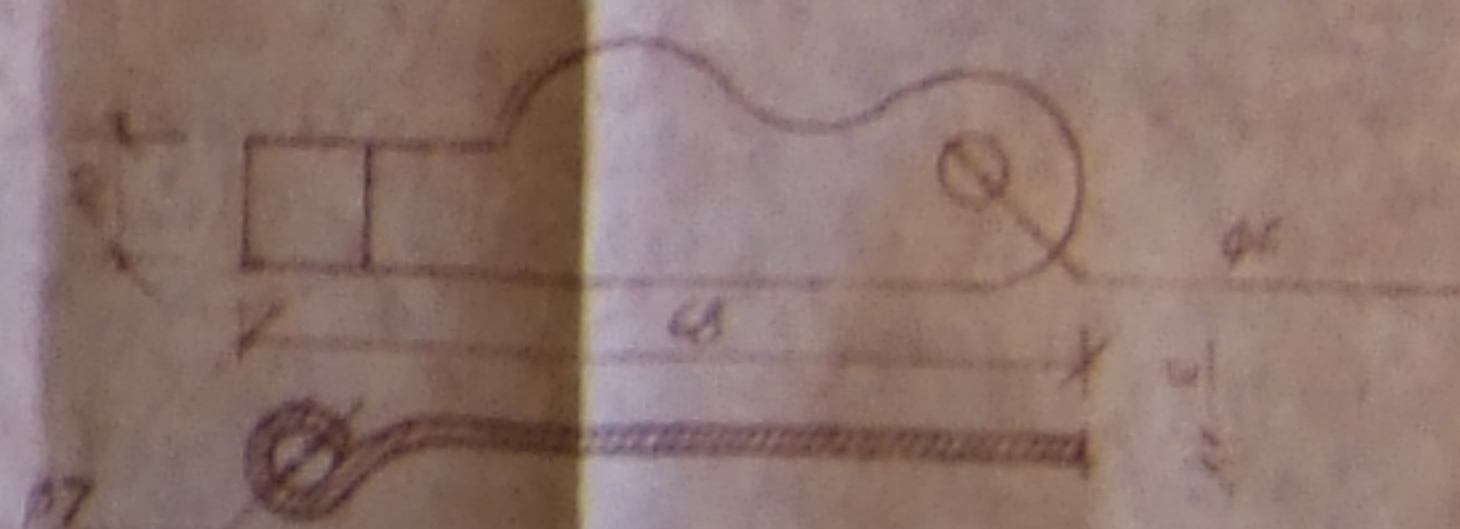

TUULEHAAK M 1:1

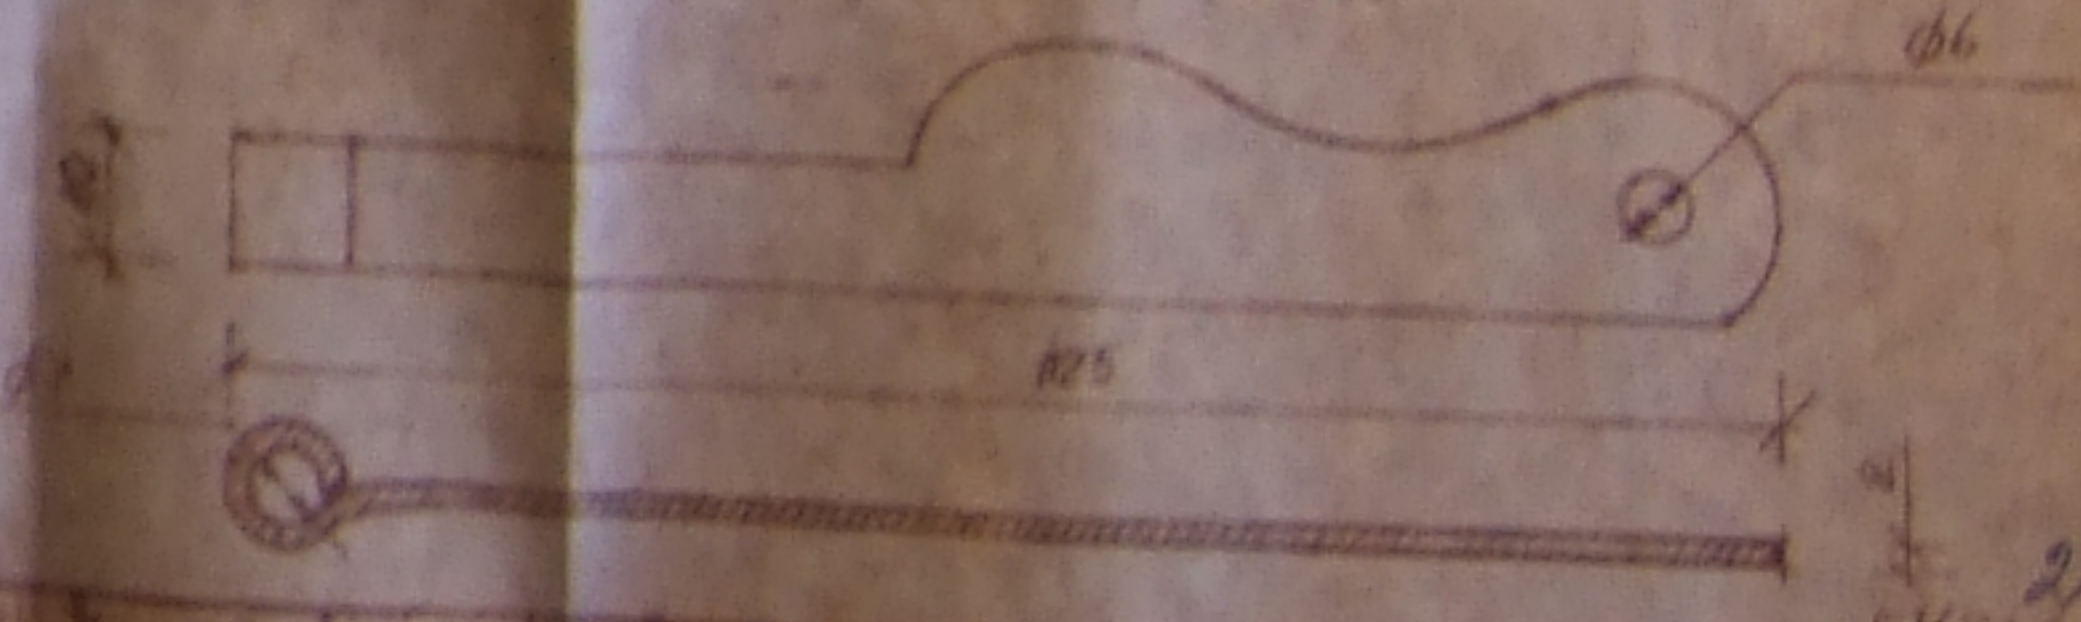

87244-5-M-15	SKTB "DESINTEGRATOR"
RAPLA RAJON	LOHU MOIS - VESVESKI
MEJALLODETALID	MEJALLODETALID















































MUINSUSKAITSEAMET
ARHIIV
Nr. **A-5811**



TELLIJA:
Muinsuskaitseamet

Töö.nr.46.03
Köide IX



Raplamaa arhitektuurimälestiste tehnilise seisukorra ülevaatus

Lohu mõis

Juhataja:

Helli Tammaru

Tallinn 2004.a.

PB **SILLE OÜ**
RETTER: EP 10717978-0001
TEGEVUSLUBA: E169/2004-E

Roosikrantsi 15 10119 Tallinn
E-post: sille@uninet.ee

tel. 6418410
6418420
faks 6418423

VESIVESKI

Reg.nr.15240



FOTO 1: Esikülje detail
Jõepoolse otsaseina vajumitest on tingitud seina vertikaalpraod.



FOTO 2: Vesiveski esikülje vaade sillalt.
Hoone on ümbritsetud suurte puudega. Puuduvad kõik aknad ja uksed.



FOTO 3: Parempoolne otsasein ja tagakülg.
Otsaseinas deformatsioone ei ole. Lähisümbrus on võsastunud.



FOTO 4: Tagaküljel on väga suured ning avariohtlikud kaldpraod.



FOTO 5: Tagakülje jõepoolne ots.
Näha on äärmiselt suured ja avariiohtlikud deformatsioonipraod.



FOTO 6: Veski masinasaali pööningu vahelagi.
Vahelae talade alt on eemaldatud tugistik ning talad on vajunud avariiohtlikult läbi jätkusõlme kohalt.



FOTO 7: Masinasaali avriiohtlikult läbivajunud vahelagi vahelagi.



FOTO 8: Tagakülje juurdeehitus on väga suurte seenkahjustustega ning kõik puitkonstruktsioonid tuleb asendada uutega.

KINNISMÄLESTISE HOOLDAMISEKS VAJALIKE TÖÖDE LOETELU

Lohu mõisa vesiveski 16.09.2003 Reg.nr.15240

(koostamise koht ja aeg)

Lohu mõisa vesiveski, Rapla maakond, Kohila vald, Lohu küla

(mälestise nimetus ja asukoht)


Jrk. nr.	Hooldus-, konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttööde nimetus	Täitmise tähtaeg	Märkused
1.	Eemaldada hoone lähiümbruses ja müüride vahel kasvavad puud ja võsa		
2.	Eemaldada kõik seenkahjustustega allavarisenud puitkonstruktsioonide osad		
3.	Toestada ajutiste tugelega kõik avariilised vahelae ja katuse kandekonstruktsiooni osad		
4.	Katta kinni plekk-katuse läbijooksu kohad		
5.	Korjata kokku ja säilitada säilinud veski seadmete osad		
6.	Puhastada veski sisemus olmeprahist		
7.	Säilitamisele kuuluvad müürid konserveerida		

Märkused:

1. Mälestise konserveerimine, restaureerimine ja remont võib toimuda ainult projekti alusel ja vajadusel erialaspetsialisti järelevalve all (MKS § 35).
2. Mälestise hooldamiseks vajalike tööde loetelu korduvkoostamisel väljastatakse käesolev lisa nr. 2 mälestise omanikule (valdajale) ja kohliku omavalitsuse täitevorganile ning see on varemväljastatud kaitsekohustuse teatise lahutamatu osa.

Koostasinsener: Aleksander Danil.....

(amet, ees- ja perekonnanim)

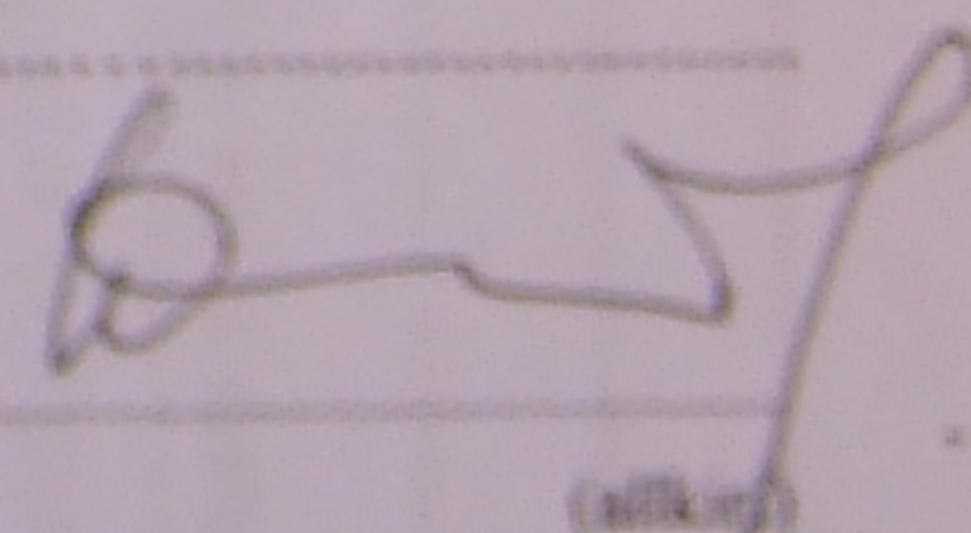

(allkiri)

ARHITEKTUURIMÄLESTISE VISUAALSE TEHNILISE ÜLEVAATUSE KAART				
Reg. Nr. 15240		Mälestise, ehitise nimetus, aadress Lohu mõisa vesiveski, Rapla maakond, Kohila vald, Lohu küla		
ÜLDANDMED		Kasutamiskiis ei ole kasutuses	Täitja Aleksander Danil	Kuupäev, kuu, aasta 16.09.2003
SIF.	HOONE OSAD	MATERJALIDE OLUKORRA KIRJELDUS	HINNE	MÄRKUSED
11	Vundamendid Keldriseinad Sokkel	paekivist, väga suurte vajumisdeformatsioonidega, avariiline	1	
12	Seinad	paekivist, väga suurte deformatsioonidga, avariiline	1	
13	Vahelaed	puittaladel, avariiline	1	
14	Põrandad	puidust, osaliselt hävinenud	1	
15	Trepid	ei ole olnud	1	
16	Avatäited	hävinenud	1	
17	Küttekolded Korstnad	ei oel olnud		
18	Katuse kandekonstrukt- sioonid	vahepärlinitega tugistikud, osaliselt hävinenud	1	
19	Katus	tsinkplekist plekitahvlid, värvitud, hooldamata	1	
20	Sadevete äravool	renne ei ole olnud		
	Muud			

Lohu mõisa vesiveski arhitektuurimälestise visuaalse tehnilise ülevaatuse akt

31	Siseviimistlus	lubikrohv, palju kahjustusi	2	
32	Stukkdekoor	ei ole olemas		
33	Maalingud	ei ole olemas		
34	Arhitektuursed detailid	ei ole olemas		
	Muud			
41	Välisviimistlus	lubikrohv, väga palju kahjustusi	2	
42	Karniisid	ei ole olemas		
43	Arhitektuursed detailid	ei ole olemas		
	Muud			
51	Heakord, haljastus	puudub, ümber hoone kasvab seinte ääres palju ouid	2	
52	Vertikaalplaneerimine, sillutis	valed maapinna kalded hoone ümber, sillutus puudb	2	
	Muud			
Üldhinnang:			1	